
Bedienungsanleitung M2

Tricolour-Anzeige

Wechselspannung-/Wechselstromsignal Effektivwert (TRMS)

0-50 VAC, 0-10 VAC, 0-1 AAC, 0-5 AAC



Geräteigenschaften:

- tricolour Anzeige von -19999...99999 Digits (grün-orange-rot umschaltbar bei Grenzwertverletzung)
- Einbautiefe: 70 mm ohne Steckklemme
- min/max-Speicher
- 30 parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung
- Digitaleingang zum Auslösen von Hold, Tara
- permanente min/max-Wertemessung
- Volumenmessung (Totalisator)
- mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren oder runden
- Sollwertgeber
- gleitende Mittelwertbildung
- Helligkeitsregelung
- Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- optional galvanisch getrennter Digitaleingang oder Analogausgang
- optional 2 Relaisausgänge
- Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Adapter für Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeräten

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzbeschreibung	1
2. Montage	2
3. Elektrischer Anschluss	3
4. Funktionsbeschreibung und Bedienung	4
4.1. Programmiersoftware PM-TOOL	5
5. Einstellen der Anzeige	6
5.1. Einschalten	6
5.2. Standardparametrierung (flache Bedienebene)	6
Wertzuweisung zur Steuerung des Signaleinganges	
5.3. Programmiersperre „RUN,“	10
Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre oder Wechsel in die professionelle Bedienebene bzw. zurück in die flache Bedienebene	
5.4. Erweiterte Parametrierung (professionelle Bedienebene)	10
5.4.1. Signaleingangsparameter „INP“	10
Wertezuweisung zur Steuerung des Signaleinganges inkl. Linearisierung	
5.4.2. Allgemeine Geräteparameter „FCT“	14
Übergeordnete Gerätefunktionen wie Hold, Tara, min/max permanent, Sollwert- bzw. Nominalwertfunktion, Mittelwertbildung, Helligkeitsregelung, Unterdrückung von negativen Offsets, als auch die Steuerung des Digitaleingangs und der Tastenbelegung	
5.4.3. Sicherheitsparameter „COD“	20
Zuweisung von Benutzer und Mastercode zur Sperrung bzw. zum Zugriff auf bestimmte Parameter wie z.B. Analogausgang und Alarmer, etc.	
5.4.4. Analogausgangsparameter „Out“	21
Analogausgangsfunktionen	
5.4.5. Relaisfunktionen „rel“	23
Parameter zur Definition der Schaltpunkte	
5.4.6. Alarmparameter „AL1...AL4“	26
Auslöser und Abhängigkeiten der Alarmer	
5.4.7. Totalisator (Volumenmessung) „tot“	28
Parameter zur Berechnung der Summenfunktion	
6. Reset auf Werkseinstellung	29
Zurücksetzen der Parameter auf den Auslieferungszustand	
7. Alarmer / Relais	30
Funktionsprinzip der Schaltausgänge	
8. Sensorabgleich	31
Funktionsablaufschemer für Sensoren mit vorhandenem Abgleichwiderstand	
9. Technische Daten	32
10. Sicherheitshinweise	34
11. Fehlerbehebung	35

1. Kurzbeschreibung

Das Schalttafeleinbauinstrument **M2-14-tricolour** ist eine 5-stellige Anzeige für Wechselspannungs- bzw. Wechselstromsignale und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über vier Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre verhindert unerwünschte Veränderungen von Parametern und lässt sich über einen individuellen Code wieder entriegeln. Optional stehen folgende Funktionen zur Verfügung: ein Digitaleingang zum Auslösen von Hold (Tara), sowie ein Analogausgang zur weiteren Auswertung in der Anlage.

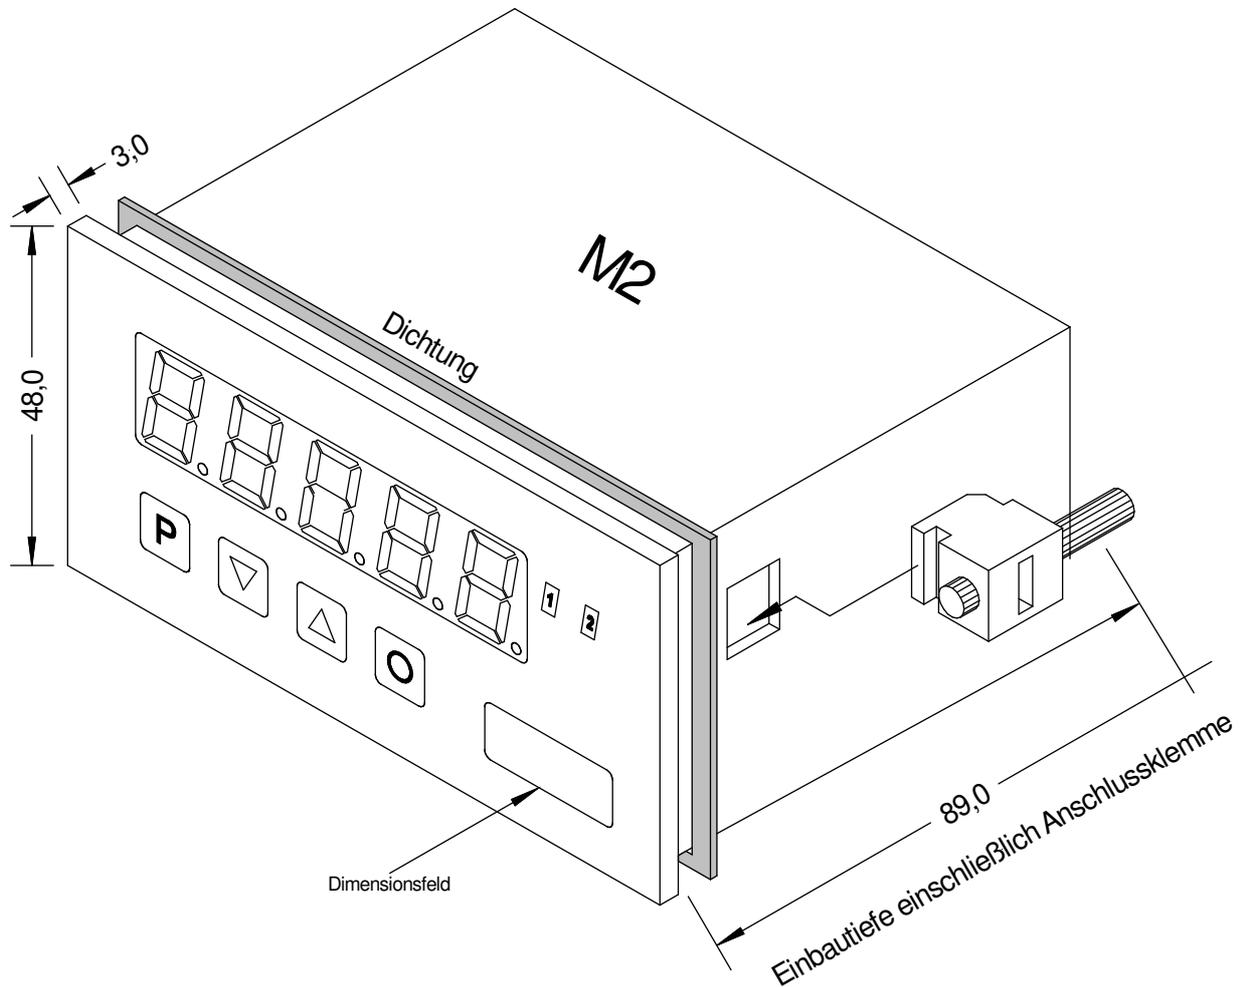
Mit den galvanisch getrennten Schalterpunkten (optional) können frei konfigurierbare Grenzwerte überwacht und an eine übergeordnete Leitwarte gemeldet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Steckklemmen.

Auswählbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des min/max-Wertes, eine Mittelwertbildung der Messsignale, eine Nominal- bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusätzliche Messstützpunkte zur Linearisierung runden das moderne Gerätekonzept ab.

2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die *Sicherheitshinweise* auf *Seite 34* durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.



1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerät einsetzen.
2. Dichtung auf guten Sitz überprüfen
3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spanschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem Schraubenzieher eine halbe Drehung weiter anziehen.

ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht übersteigen!

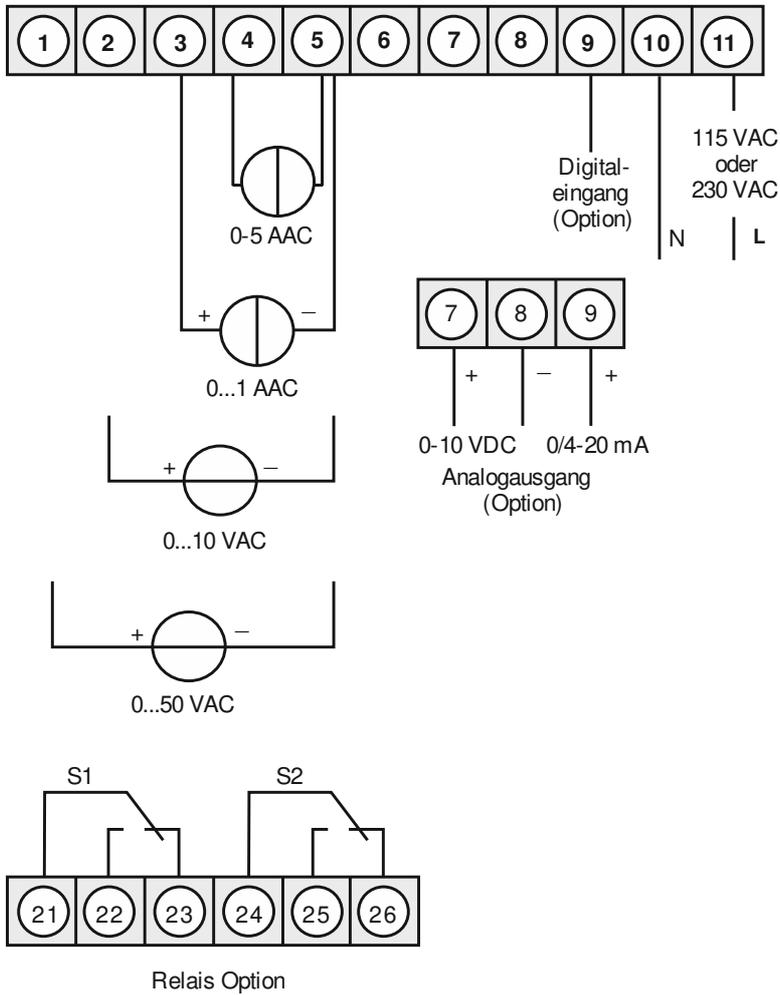
Dimensionszeichen sind vor dem Einbau über einen seitlichen Kanal von außen austauschbar!

3. Elektrischer Anschluss

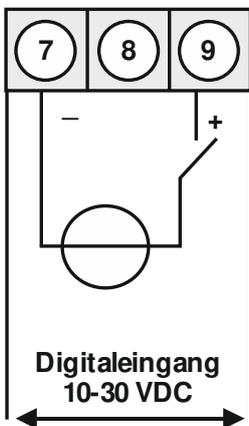
Typ M2-1VT5B.0004.470xD – Versorgung 115 VAC

Typ M2-1VT5B.0004.570xD – Versorgung 230 VAC

Typ M2-1VT5B.0004.670xD – Versorgung 10-30 VDC



M2 mit Digitaleingang und externer Spannungsquelle



4. Funktions- und Bedienbeschreibung

Bedienung

Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

Menü-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menüpunkte dargestellt die ausreichen, um ein Gerät in Betrieb zu setzen.

Möchte man in die professionelle Menügruppen-Ebene, muss die Menü-Ebene durchlaufen und **prof** im Menüpunkt **run** parametrieren werden.

Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)

Geeignet für komplexe Anwendungen wie z.B. Verknüpfung von Alarmen, Stützpunktbehandlung, Totalisatorfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfügung, die eine erweiterte Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Möchte man die Menügruppen-Ebene verlassen muss diese durchlaufen und **uloc** im Menüpunkt **run** parametrieren werden.

Parameter-Ebene:

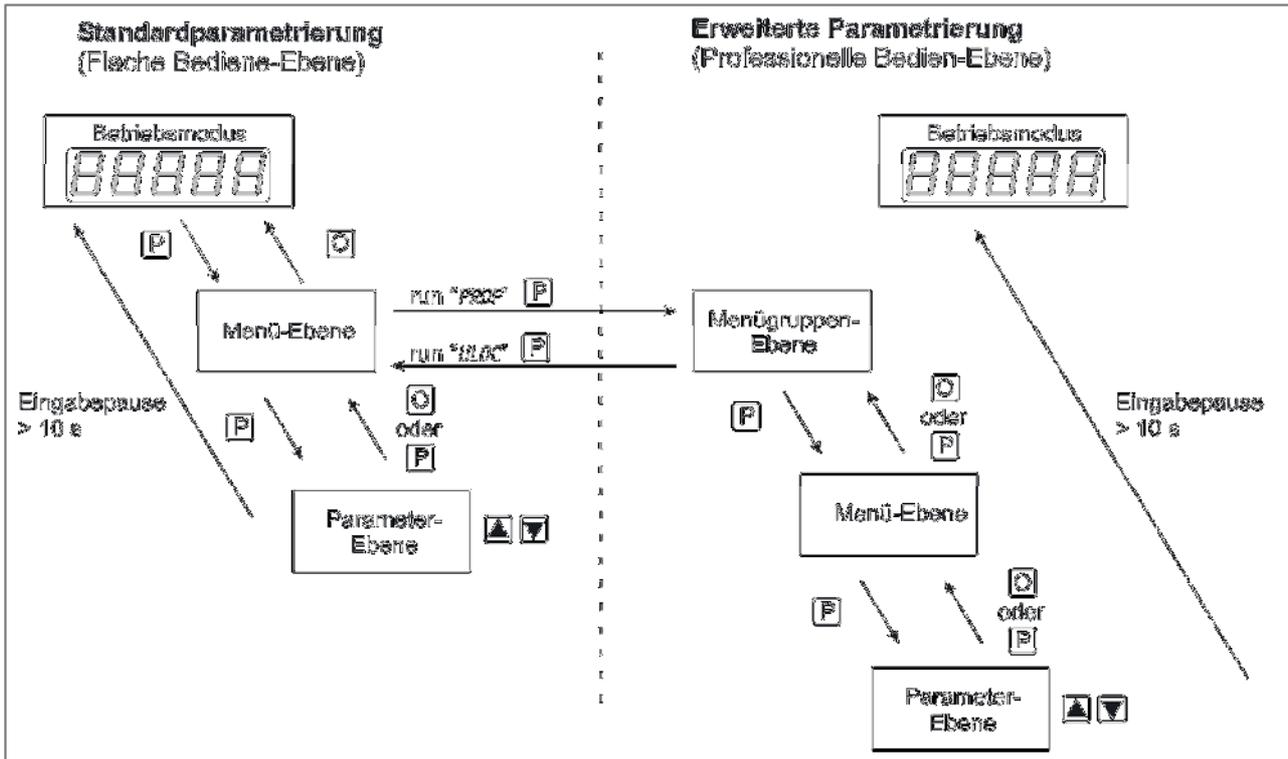
Die im Menüpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verändern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige signalisiert. Die getätigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit **[P]** bestätigt und dadurch abgespeichert. Wird die **[O]-Taste** betätigt führt das zu einem Abbruch in der Werteingabe und zu einem Wechsel in die Menü-Ebene.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetätigungen folgen.

Ebene	Taste	Beschreibung
Menü-Ebene		Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Werten
	 	Dienen zum navigieren in der Menü-Ebene
		Wechsel in den Betriebsmodus
Parameter-Ebene		Dient zur Bestätigung der durchgeführten Parametrierung
	 	Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung
		Wechsel in die Menü-Ebene oder Abbruch in der Werteingabe.
Menügruppen-Ebene		Wechsel zur Menü-Ebene
	 	Dienen zum navigieren in der Menügruppen-Ebene
		Wechsel in den Betriebsmodus oder zurück in die Menü-Ebene.

Funktionsschema:



Legende:

- Übernahme
- Abbruch
- Werteanwahl (+)
- Werteanwahl (-)

4.1 Parametriersoftware PM-TOOL:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Geräte-Adapter. Die Verbindung wird über einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geräterückseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle
 Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Gerätekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberfläche lassen sich die Parameter verändern, wobei die Funktionsweise und die möglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.

5. Einstellen der Anzeige

5.1. Einschalten

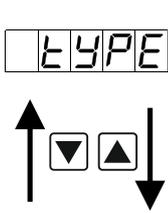
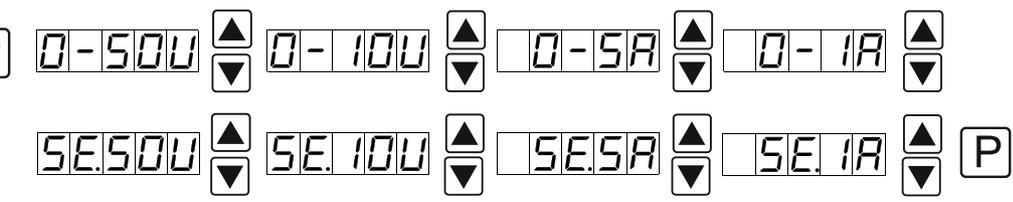
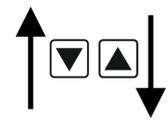
 
Nach Abschluss der Installation können Sie das Gerät durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prüfen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

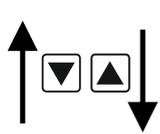
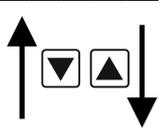
 
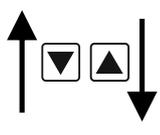
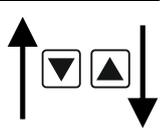
 
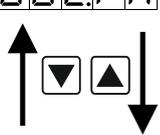
 
Startsequenz

 
 
 
Während des Einschaltvorgangs wird für 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8 8), die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss für die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)

Um die Anzeige parametrieren zu können, muss im Betriebsmodus die **[P]**-Taste für 1 Sekunde gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in die Menü-Ebene zu dem ersten Menüpunkt **TYPE**.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Auswahl des Eingangssignals, TYPE: Default: <i>SE.50V</i></p>  <p>Als Messeingangsvariante stehen 0-50 VAC/0-10 VAC oder 0-5 AAC/0-1 AAC Signale als Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und <i>SE.50V</i>, <i>SE.10V</i>, <i>SE.5A</i> und <i>SE.1A</i> als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfügung. Mit [▲] [▼] erfolgt die Auswahl und mit [P] wird diese bestätigt.</p>
	<p>Einstellen des Messbereichsendwertes, END: Default: <i>10000</i></p>  <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Einstellen des Messbereichsanfangswertes, <i>OFFS</i>: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p>
	<p>Einstellen der Kommastelle / Dezimalstelle, <i>DOT</i>: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen der Messzeit, <i>SEC</i>: Default: 1.0</p> <p>  </p> <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen der Standardfarbe, <i>COLOR</i>: Default: RED</p> <p>  </p> <p>Unter diesem Menüpunkt wird die Standardfarbe der Anzeige parametrieren. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Auswahl Analogausgang 1, <i>OUT.RA</i>: Default: 4-20</p> <p>  </p> <p>Es stehen drei Ausgangssignale 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Verfügung, mit dieser Funktion wird das gewünschte Signal selektiert.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Einstellen des Analogausgangsendwertes 1, <i>OUT.EM</i>: Default: 10000</p> <p>OUT.EM P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲][▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen des Analogausgangsanzugswertes 1, <i>OUT.OF</i>: Default: 0</p> <p>OUT.OF P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲][▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Grenzwerte / Limits, <i>LI-1</i>: Default: 2000</p> <p>LI-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der ein Alarm reagiert, bzw. aktiviert/ deaktiviert wird.</p>
	<p>Hysterese für Grenzwerte, <i>HY-1</i>: Default: 0</p> <p>HY-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p>
	<p>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, <i>FU-1</i>: Default: HIGH</p> <p>FU-1 P HIGH ▲ LOW ▲ P ▼</p> <p>Die Grenzwertunterschreitung wird mit <i>LOW</i> (für <i>LOW</i> = unterer Grenzwert) und <i>HIGH</i> (für <i>HIGH</i> = oberer Grenzwert) gewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOW</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
------------	-----------------

5.3. Programmiersperre „RUN“

Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der Standardparametrierung mit Wechsel in die Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang), RUN:

Default: *ULOC*

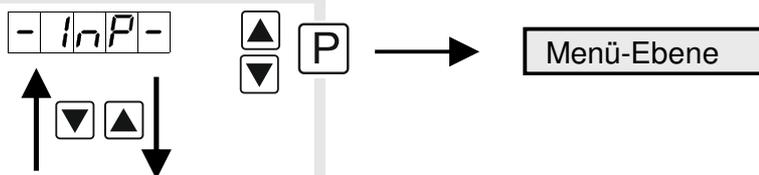


Mit [▲] [▼] wird zwischen deaktivierter Tastensperre *ULOC* (Werkseinstellung), aktivierter Tastensperre *LOC* oder dem Wechsel in die Menügruppen-Ebene *PROF* gewählt. Die Auswahl erfolgt mit [P]. Danach bestätigt die Anzeige die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde *LOC* gewählt, ist die Tastatur gesperrt. Um erneut in die Menü-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 sec lang gedrückt werden. Der nun erscheinende *CODE* (Werkseinstellung 1 2 3 4) wird mit [▲] [▼] und [P] eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit *FAIL* angezeigt. Um weitergehende Funktionen zu parametrieren muss *PROF* eingestellt werden. Die Anzeige bestätigt die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Durch Drücken der Taste [P] im Betriebsmodus für ca. 3 sec erscheint in der Anzeige die erste Menügruppe *INP* und bestätigt somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt solange aktiviert bis in der Menügruppe *RUN* ein *ULOC* eingeben wird der die Anzeige wieder in die Standardparametrierung setzt.

5.4. Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedien-Ebene)

5.4.1. Signaleingangsparameter

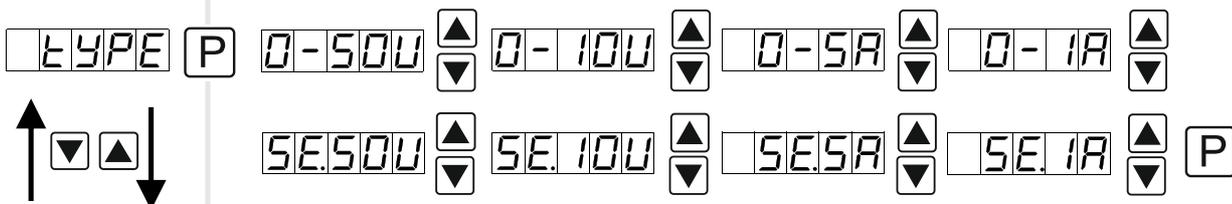
Menügruppen-Ebene



 
 
 
 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
------------	-----------------

 
 
 
 
Auswahl des Eingangssignals, TYPE:

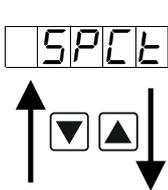
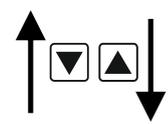
 
 
 
 
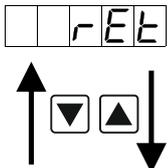
Default: *SE.50V*



Als Messeingangsvarianten stehen 0-50 VAC / 0-10 VAC oder 0-5 AAC / 0-1 AAC Signale als Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und *SE.50V*, *SE.10V*, *SE.5A* und *SE.1A* als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfügung. Mit [▲] [▼] erfolgt die Auswahl und mit [P] wird diese bestätigt.

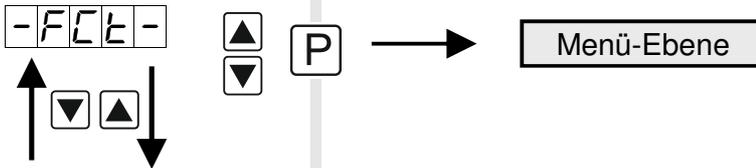
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Einstellen des Messbereichsendwertes, <i>END</i>: Default: 10000</p>  <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p>
	<p>Einstellen des Messbereichsanfangswertes, <i>OFFS</i>: Default: 0</p>  <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p>
	<p>Einstellen der Kommastelle / Dezimalstelle, <i>DOT</i>: Default: 0</p>  <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen der Messzeit, <i>SEC</i>: Default: 1.0</p>  <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Umskalieren der Messeingangswerte, <i>ENDR</i>: Default: 10000</p> <p> ENDR             </p> <p></p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Endwert auf z.B. 4,9 AAC Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p>
	<p>Umskalieren der Messeingangswerte, <i>OFFR</i>: Default: 0</p> <p> OFFR             </p> <p></p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anfangswert auf z.B. 0,1 AAC Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p>
	<p>Einstellen des Tarawertes / Offsetwertes, <i>TARR</i>: Default: 0</p> <p> TARR             </p> <p></p> <p>Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So lässt sich die Kennlinie um den gewählten Betrag verschieben.</p>
	<p>Einstellen des Abgleichpunktes, <i>ADJ.PT</i>: Default: 08000</p> <p> ADJPT             </p> <p></p> <p>Der Abgleichpunkt für den Endwert kann hier in % vom Messbereich <i>SE.IDU</i> mit 0...10 V oder <i>SE.IA</i> mit 0...1 A gewählt werden. Die voreingestellten 80.000% resultieren aus der verbreiteten Verstimmung von Massedruckensoren.</p>
	<p>Einstellen der physikalischen Größe, <i>UNIT</i>: Default: <i>NO</i></p> <p> Unit                </p> <p></p> <p>Hier kann man unter den oben aufgeführten Dimensionszeichen wählen. Dieses wird auf der 5. Stelle des Displays dargestellt.</p>

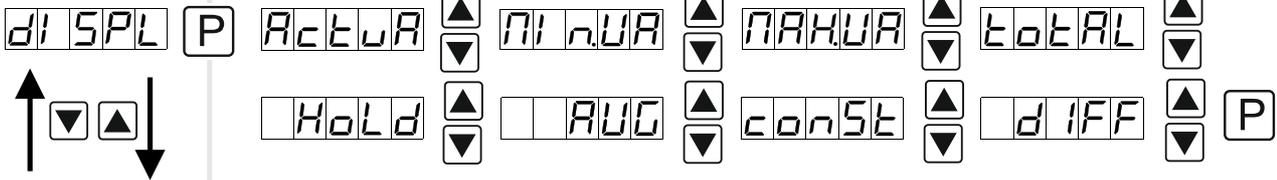
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Anzahl der zusätzlichen Stützpunkte, <i>SPCT</i>: Default: 00</p> <p></p> <p>Es lassen sich zum Anfangswert und Endwert noch 30 zusätzliche Stützpunkte definieren, um nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stützpunktparameter angezeigt.</p>
	<p>Anzeigewerte für Stützpunkte, <i>DIS.01 ... DIS.30</i>:</p> <p></p> <p>Bei diesem Parameter werden die Stützpunkte wertemäßig definiert. Bei der Sensorkalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgelöst werden soll.</p>
	<p>Analogwerte für Stützpunkte, <i>INP.01 ... INP.30</i>:</p> <p></p> <p>Die Stützpunkte werden immer nach ausgewähltem Eingangssignal <i>AV</i> vorgegeben. Hier lassen sich die gewünschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.</p>
	<p>Anzeigenunterlauf, <i>DI.UND</i>: Default: -19999</p> <p></p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenunterlauf (_ _ _ _) auf einen bestimmten Wert definieren.</p>
	<p>Anzeigenüberlauf, <i>DI.OUE</i>: Default: 99999</p> <p></p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenüberlauf (^ ^ ^ ^) auf einen bestimmten Wert definieren.</p>
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p></p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-IMP-“.</p>

 
 
5.4.2. Allgemeine Geräteparameter

 
 
Menügruppen-Ebene



Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Anzeigezeit, DISEC: Default: 01.0</p> <p>dI.SEC P 00.1 00.9 dann 01.0 10.0 P</p> <p>Die Anzeigezeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er Schritten und bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Anzeigewert runden, ROUND: Default: 00001</p> <p>round P 00001 00005 00010 00050 P</p> <p>Für instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigewert in 1er, 5er, 10er oder 50er Schritten geändert wird. Dies beeinträchtigt nicht die Auflösung der optionalen Ausgänge. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Arithmetik, ARITH: Default: NO</p> <p>ArITH P no rEZIP rAdiC SqUAR P</p> <p style="text-align: center;">Kehrwert Radizieren Quadrieren</p> <p>Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der Anzeige dargestellt. Berechnungsvarianten:</p> <p>rEZIP = (Endwert*Endwert)/Anzeigewert rAdiC = Wurzel(Anzeigewert*Endwert) SqUAR = (Anzeigewert)²/Endwert</p> <p>Hinweis: Der Nenner bei Brüchen sollte ungleich 0 sein, da eine Teilung durch 0 nicht möglich ist. Es entsteht ein nicht definierter Zustand und die Anzeige geht in den Überlauf.</p> <p>Mit <i>NO</i> wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Minimaler Konstantenwert, <i>CON.MI</i>: Default: <i>-19999</i></p> <p>  </p> <p>Der minimale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Maximaler Konstantenwert, <i>CON.MA</i>: Default: <i>99999</i></p> <p>  </p> <p>Der maximale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Anzeige, <i>DISPL</i>: Default: <i>ACTUA</i></p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion kann man entweder den aktuellen Messwert, den min/max-Wert, den Totalisatorwert, den ereignisgesteuerten Hold-Wert, den gleitenden Mittelwert, den konstanten Wert oder die Differenz zwischen konstantem Wert und aktuellen Wert der Anzeige zuordnen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen der Standardfarbe, <i>COLOR</i>: Default: <i>RED</i></p> <p>  </p> <p>Unter diesem Menüpunkt wird die Standardfarbe der Anzeige parametrieren. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Anzeigeblinken, FLASH: Default: <i>NO</i></p> <p>FLASH P <input type="text" value="no"/> ▲▼ <input type="text" value="AL-1"/> ▲▼ <input type="text" value="AL-2"/> ▲▼ <input type="text" value="AL.12"/> ▲▼</p> <p><input type="text" value="AL-3"/> ▲▼ <input type="text" value="AL-4"/> ▲▼ <input type="text" value="AL.34"/> ▲▼ <input type="text" value="ALAL"/> ▲▼ P</p>
	<p>Ein Anzeigenblinken kann als zusätzliche Alarmfunktion zu einzelnen oder zu einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugefügt werden. Mit <i>NO</i> wird kein Blinken zugeordnet.</p>
	<p>Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, TAST: Default: <i>NO</i></p> <p>TAST P <input type="text" value="EHTR"/> ▲▼ <input type="text" value="LI.12"/> ▲▼ <input type="text" value="LI.34"/> ▲▼ <input type="text" value="TARA"/> ▲▼</p> <p><input type="text" value="SET.TA"/> ▲▼ <input type="text" value="TOTAL"/> ▲▼ <input type="text" value="TOT.RE"/> ▲▼ <input type="text" value="EHT.RE"/> ▲▼</p> <p><input type="text" value="ACTUA"/> ▲▼ <input type="text" value="LIGHT"/> ▲▼ <input type="text" value="L1.1"/> ▲▼ <input type="text" value="L1.1-2"/> ▲▼</p> <p><input type="text" value="L1.1-3"/> ▲▼ <input type="text" value="L1.1-4"/> ▲▼ <input type="text" value="no"/> ▲▼ P</p>
	<p>Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [▲] [▼] hinterlegen, insbesondere gilt diese Funktion für Geräte in Gehäusegröße 48x24 mm die über keine 4. Taste [O]-Taste verfügen. Wird mit <i>EHTR</i> der min/max-Speicher aktiviert, werden die gemessenen min/max-Werte während des Betriebes gespeichert und können über die Richtungstasten abgefragt werden. Bei Geräteneustart gehen die Werte verloren. Wählt man die Grenzwertkorrektur <i>LI.12</i> oder <i>LI.34</i>, kann man während des Betriebes die Werte der Grenzwerte verändern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit <i>TARA</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tariierung mit <i>00000</i> im Display. <i>SET.TA</i> springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über <i>TOTAL</i> kann man den aktuellen Wert des Totalisators darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrisierten Anzeigenwert. Ist <i>TOT.RE</i> hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit <i>00000</i> im Display. Mit Belegung auf <i>EHT.RE</i> wird der min/max-Speicher gelöscht. Bei <i>ACTUA</i> wird der Messwert dargestellt, danach springt die Anzeige zurück auf den parametrisierten Anzeigenwert. Mit <i>LIGHT</i> wird die Helligkeit der Anzeige angepasst. Diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Geräteneustart verloren. Über die Anwahl von <i>L1.1</i>, <i>L1.1-2</i>, <i>L1.1-3</i>, <i>L1.1-4</i> können Grenzwerte über die Richtungstasten angewählt und durch Drücken der [P]-Taste stellenselektiv verändert bzw. übernommen werden. Die Einstellung wird direkt übernommen, bestehende Grenzwertüberwachungen und die aktuelle Messung werden dadurch nicht beeinflusst. Ist <i>NO</i> angewählt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus ohne Funktion.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene																																																							
	<p>Sonderfunktion [O]-Taste, TAST.4: Default: <i>NO</i></p> <table border="0"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TAST.4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TARA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SET.TA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TOT.RE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EHT.RE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACTUA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HOLD</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AVG</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SE.CAL</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONST</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AL-1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AL-4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">no</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table> <p>Im Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der [O]-Taste hinterlegen. Ausgelöst wird diese Funktion durch Drücken der Taste. Mit <i>TARA</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit <i>00000</i>. <i>SET.TA</i> springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über <i>TOTAL</i> lässt sich der aktuelle Wert des Totalisators für ca. 7 sec darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrisierten Anzeigenwert. Ist <i>TOT.RE</i> hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit <i>00000</i>. <i>EHT.RE</i> löscht den min/max-Speicher. Bei gewähltem <i>HOLD</i> wird mit Drücken der [O]-Taste der Momentwert festgehalten und durch Loslassen wieder aktualisiert. Hinweis: <i>HOLD</i> ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter <i>DISPL</i> auch <i>HOLD</i> gewählt ist. <i>ACTUA</i> zeigt den Messwert für ca. 7 sec an, danach springt die Anzeige auf den parametrisierten Anzeigenwert. Ebenso bei <i>AVG</i>, hier wird der gleitende Mittelwert dargestellt. Über <i>SE.CAL</i> wird durch Drücken der [O]-Taste eine Sensorkalibration durchgeführt, das Ablaufdiagramm ist im <i>Kapitel 8</i> dargestellt. Der Konstantenwert <i>CONST</i> kann über die Taste abgerufen oder stellenweise verändert werden. Bei <i>AL-1...AL-4</i> kann man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist <i>NO</i> angewählt ist die [O]-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.</p>	TAST.4	P	TARA	▲	▼	SET.TA	▲	▼	TOTAL	▲	▼	TOT.RE	▲	▼			EHT.RE	▲	▼	ACTUA	▲	▼	HOLD	▲	▼	AVG	▲	▼			SE.CAL	▲	▼	CONST	▲	▼	AL-1	...	AL-4	▲	▼				no	▲	▼	P							
TAST.4	P	TARA	▲	▼	SET.TA	▲	▼	TOTAL	▲	▼	TOT.RE	▲	▼																																											
		EHT.RE	▲	▼	ACTUA	▲	▼	HOLD	▲	▼	AVG	▲	▼																																											
		SE.CAL	▲	▼	CONST	▲	▼	AL-1	...	AL-4	▲	▼																																												
		no	▲	▼	P																																																			
	<p>Sonderfunktion Digitaleingang, DIG.IN: Default: <i>NO</i></p> <table border="0"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIG.IN</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TARA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SET.TA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TOT.RE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EHT.RE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACTUA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HOLD</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AVG</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SE.CAL</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONST</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AL-1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AL-4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">no</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table> <p>Die oben aufgeführten Parameter können für den Betriebsmodus auch auf den optionalen Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe <i>TAST.4</i>.</p>	DIG.IN	P	TARA	▲	▼	SET.TA	▲	▼	TOTAL	▲	▼	TOT.RE	▲	▼			EHT.RE	▲	▼	ACTUA	▲	▼	HOLD	▲	▼	AVG	▲	▼			SE.CAL	▲	▼	CONST	▲	▼	AL-1	...	AL-4	▲	▼				no	▲	▼	P							
DIG.IN	P	TARA	▲	▼	SET.TA	▲	▼	TOTAL	▲	▼	TOT.RE	▲	▼																																											
		EHT.RE	▲	▼	ACTUA	▲	▼	HOLD	▲	▼	AVG	▲	▼																																											
		SE.CAL	▲	▼	CONST	▲	▼	AL-1	...	AL-4	▲	▼																																												
		no	▲	▼	P																																																			

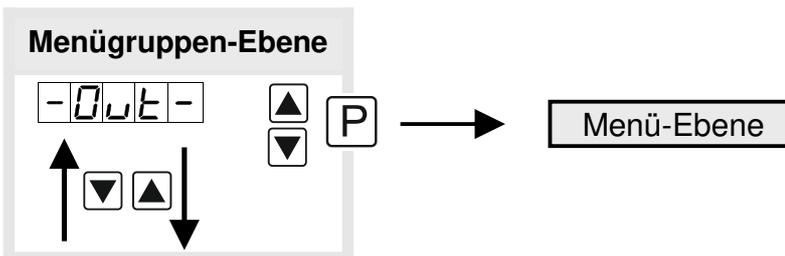
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-FCT-“.</p>

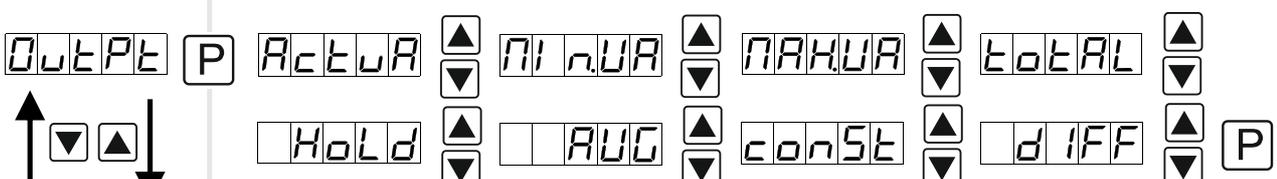
5.4.3. Sicherheitsparameter

 
 
 
 
 
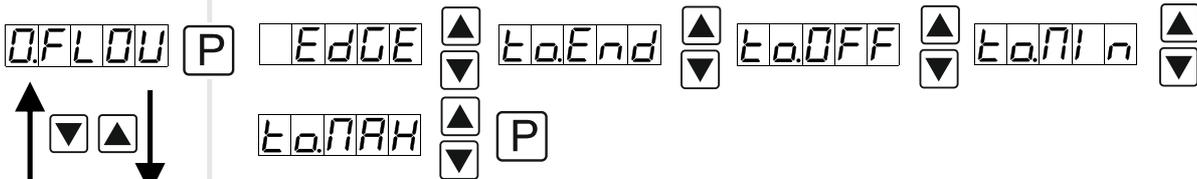
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
<p>Menügruppen-Ebene</p>	
	<p>Einstellung Benutzercode, <i>U.CODE</i>: Default: 0000</p> <p>Über diesen Code können bei gesperrter Programmierung reduzierte Parametersätze <i>OUT.LE</i> und <i>ALL.EV</i> freigeschaltet werden. Weitere Parameter sind nicht über diesen Code erreichbar. Eine Änderung des <i>U.CODE</i> kann man nur über die korrekte Eingabe des <i>R.CODE</i> (Mastercode) erfolgen.</p>
	<p>Mastercode, <i>R.CODE</i>: Default: 1234</p> <p>Durch die Eingabe des <i>R.CODE</i> wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter freigeschaltet.</p>
	<p>Analogausgangparameter freigeben/sperrern, <i>OUT.LE</i>: Default: <i>ALL</i></p> <p>Hier werden dem Benutzer Analogausgangparameter freigegeben bzw. gesperrt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei <i>En-OF</i> lässt sich im Betriebsmodus der Anfangs- bzw. Endwert verändern. - Bei <i>OUT.EO</i> lässt sich das Ausgangssignal z.B. von 0-20 mA auf 4-20 mA oder 0-10 VDC verändern. - Bei <i>ALL</i> sind alle Analogausgangparameter freigegeben - Bei <i>NO</i> sind alle Analogausgangparameter gesperrt

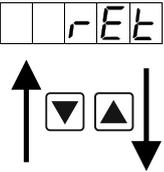
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Alarmparameter freigeben/sperren, <i>AL.LEU</i>: Default: <i>ALL</i></p> <p>  </p> <p>Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/-sperre der Alarmierung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>LIMIT</i>, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verändert werden. - <i>ALRM.L</i>, hier sind der Wertebereich und der Auslöser der Alarme veränderbar - bei <i>ALL</i> sind alle Alarmparameter freigegeben - bei <i>NO</i> sind alle Alarmparameter gesperrt
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-COD-“.</p>

5.4.4. Analogausgangparameter

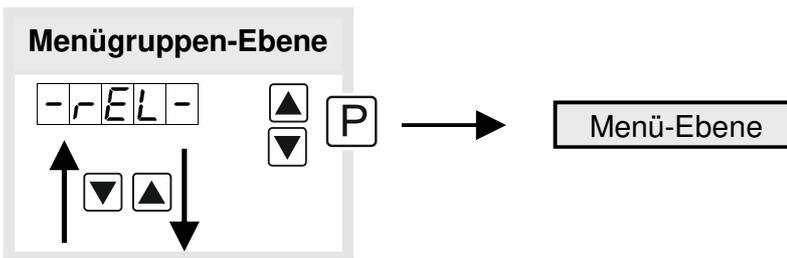


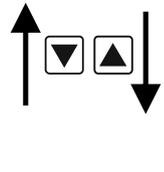
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Auswahl Bezug Analogausgang, <i>OUTPT</i>: Default: <i>ACTUA</i></p> <p>  </p> <p>Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der min/max-Wert, die Totalisator-/Summenfunktion, der gleitende Mittelwert, der konstanten Wert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Konstantenwert. Ist <i>HOLD</i> angewählt wird das Signal des Analogausgangs eingefroren und erst wieder nach Deaktivierung des <i>HOLD</i> weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Auswahl Analogausgang, <i>OUT.RA</i>: Default: 4-20</p> <p>  </p> <p>Verfügbar sind 3 Ausgangssignale: 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA. Mit dieser Funktion wird das gewünschte Signal selektiert.</p>
	<p>Einstellen des Analogausgangsendwertes, <i>OUT.EN</i>: Default: 10000</p> <p>  </p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Einstellen des Analogausgangsanzwerts, <i>OUT.OF</i>: Default: 00000</p> <p>  </p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p>Überlaufverhalten, <i>O.FLOW</i>: Default: EDGE</p> <p>  </p> <p>Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. über eine Steuerung, kann das Überlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hierbei gilt als Überlauf entweder <i>EDGE</i>, das heißt der Analogausgang läuft auf die eingestellten Grenzen z.B. 4 und 20 mA, <i>TO.OFF</i> (Eingangswert kleiner als Startwert, Analogausgang springt auf z.B. 4mA) oder <i>TO.END</i> (höher als der Endwert, Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist <i>TO.MIN</i> oder <i>TO.MAX</i> eingestellt, springt der Analogausgang auf den kleinst- oder größtmöglichen Binärwert das heißt es können Werte z.B. von 0 mA, 0 VDC oder Werte größer 20 mA oder 10 VDC erreicht werden. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

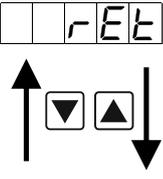
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-OUT-“.</p>

5.4.5. Relaisfunktionen

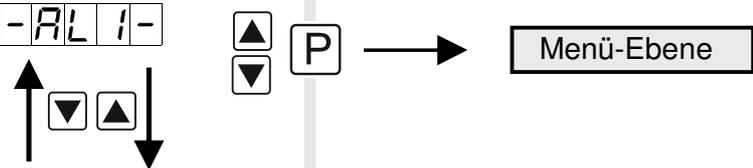


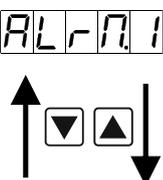
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Alarmierung Relais 1, REL-1:</p> <p>Default: AL-1</p> <p>REL-1 [P] AL-1 ... AL-4 ▲ AL-n1 ... AL-n4 ▼</p> <p>LOGIC ▲ OFF ▲ ON ▼ CAL ▲</p> <p>CAL.DF ▲ CAL.EN ▼ [P]</p> <p>Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarmerknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen ALn1/4 geschaltet werden. Wählt man LOGIC stehen in der folgenden Menü-Ebene LOG-1 und COM-1 logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über LOGIC, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über ON/OFF (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter CAL, CAL.DF und CAL.EN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (siehe Kapitel 8. Sensorabgleich) Verwendung. Bei CAL schaltet das Relais während der Sensorkalibration, bei CAL.DF während der Offsetkalibration und bei CAL.EN während der Endwertkalibration. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

 
 
 
 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene												
<p>LOG-1 P</p> <p>↑ ▾ ▲ ↓</p>	<p>Logik Relais 1, LOG-1: Default: OR</p> <p>or nor And nAnd P</p> <p>Hier wird das Schaltverhalten des Relais über eine logische Verknüpfung definiert, die nachstehend aufgeführte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von <i>AL-1</i> und <i>AL-2</i>: Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn <i>LOGIC</i> bei <i>REL-1</i> ausgewählt wurde.</p> <table border="1"> <tr> <td>or</td> <td>$A1 \vee A2$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.</td> </tr> <tr> <td>nor</td> <td>$A1 \vee \bar{A}2 = \bar{A}1 \wedge \bar{A}2$</td> <td>Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.</td> </tr> <tr> <td>And</td> <td>$A1 \wedge a2$</td> <td>Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.</td> </tr> <tr> <td>nAnd</td> <td>$\bar{A}1 \wedge A2 = \bar{A}1 \vee \bar{A}2$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.</td> </tr> </table> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>	or	$A1 \vee A2$	Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.	nor	$A1 \vee \bar{A}2 = \bar{A}1 \wedge \bar{A}2$	Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.	And	$A1 \wedge a2$	Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.	nAnd	$\bar{A}1 \wedge A2 = \bar{A}1 \vee \bar{A}2$	Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.
or	$A1 \vee A2$	Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.											
nor	$A1 \vee \bar{A}2 = \bar{A}1 \wedge \bar{A}2$	Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.											
And	$A1 \wedge a2$	Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.											
nAnd	$\bar{A}1 \wedge A2 = \bar{A}1 \vee \bar{A}2$	Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.											
<p>COM-1 P</p> <p>↑ ▾ ▲ ↓</p>	<p>Alarmer zu Relais 1, COM-1: Default: A.1</p> <p>A.1 A.2 ... A.1234 P</p> <p>Die Zuordnung der Alarmer zu der gewählten logischen Funktion erfolgt über diesen Parameter, man kann einen oder eine Gruppe von Alarmen auswählen. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn <i>LOGIC</i> bei <i>REL-1</i> ausgewählt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>												
<p>REL-2 P</p> <p>↑ ▾ ▲ ↓</p>	<p>Alarmierung Relais 2, REL-2: Default: AL-2</p> <p>AL-1 ... AL-4 AL-n1 ... AL-n4</p> <p>LOGIC OFF On CAL</p> <p>CAL.OF CAL.EN P</p> <p>Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarmer verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen <i>AL1/4</i> oder deaktivierten Alarmen <i>ALN1/4</i> geschaltet werden. Wählt man <i>LOGIC</i> stehen in der folgenden Menü-Ebene <i>LOG-1</i> und <i>COM-1</i> logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über <i>LOGIC</i>, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen.</p>												

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-REL-“.</p>

5.4.6. Alarmparameter

Menügruppen-Ebene


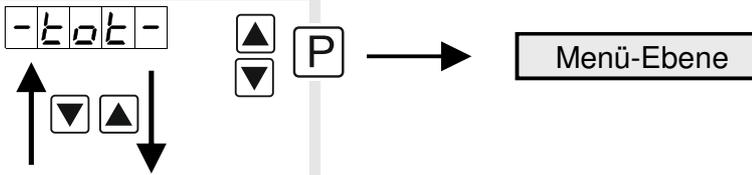
Menü-Ebene	Parameter-Ebene																																																
	<p>Abhängigkeit Alarm 1, <i>ALRM.1</i>:</p> <p>Default: <i>ACTUA</i></p> <table border="0" data-bbox="375 1108 1324 1377"> <tr> <td>ACTUA</td> <td>▲</td> <td>MINUA</td> <td>▲</td> <td>MAXUA</td> <td>▲</td> <td>TOTAL</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td>HOLD</td> <td>▲</td> <td>AUC</td> <td>▲</td> <td>CONST</td> <td>▲</td> <td>DIFF</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td>EHTER</td> <td>▲</td> <td>[P]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>▼</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACTUA	▲	MINUA	▲	MAXUA	▲	TOTAL	▲		▼		▼		▼		▼	HOLD	▲	AUC	▲	CONST	▲	DIFF	▲		▼		▼		▼		▼	EHTER	▲	[P]							▼						
ACTUA	▲	MINUA	▲	MAXUA	▲	TOTAL	▲																																										
	▼		▼		▼		▼																																										
HOLD	▲	AUC	▲	CONST	▲	DIFF	▲																																										
	▼		▼		▼		▼																																										
EHTER	▲	[P]																																															
	▼																																																
	<p>Die Abhängigkeit von Alarm 1 kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der min/max-Wert, der Totalisator-/Summenwert, der gleitende Mittelwert, der Konstantenwert oder der Differenz zwischen dem aktuellen Messwert und dem Konstantenwert. Ist HOLD angewählt wird der Alarm festgehalten und erst wieder nach Deaktivierung des HOLD weiter bearbeitet. EHTER bewirkt die Abhängigkeit entweder durch Drücken der [O]-Taste auf der Gehäusefront oder durch ein externes Signal über den Digital-eingang. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Durch die Verwendung des Maximalwertes ALARM.1 = MAXUA in Kombination mit einer Grenzwertüberwachung FU-1 = HIGH, lässt sich eine Alarmquittierung realisieren. Zum Quittieren können dann die Richtungstasten, die vierte Taste oder der Digitaleingang ausgewählt werden.</p>																																																

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Grenzwerte / Limits, LI-1: Default: 2000</p> <p>LI-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P ▲ P ▼</p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.</p>
	<p>Hysterese für Grenzwerte, HY-1: Default: 00000</p> <p>HY-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P ▲ P ▼</p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p>
	<p>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, FU-1: Default: HIGH</p> <p>FU-1 P HIGH ▲ LOW ▲ P ▼ ▼</p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOW</i> (für <i>LOW</i> = unterer Grenzwert) und <i>HIGH</i> (für <i>HIGH</i> = oberer Grenzwert) gewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOW</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p>
	<p>Einschaltverzögerung, TON-1: Default: 000</p> <p>TON-1 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p>
	<p>Ausschaltverzögerung, TOF-1: Default: 000</p> <p>TOF-1 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p>
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>RET</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-AL1-“.</p>

Das Gleiche gilt für -AL2- bis -AL4-.

5.4.7. Totalisator (Volumenmessung)

Menügruppen-Ebene

 


Menü-Ebene

Parameter-Ebene

Totalisatorzustand, TOTAL:Default: *OFF*

 
total P OFF STEAD TEMP P



Der Totalisator ermöglicht Messungen auf einer Zeitbasis von z.B. l/h, dabei wird das skalierte Eingangssignal über eine Zeit integriert und ständig (Anwahl *STEAD*) oder flüchtig (Anwahl *TEMP*) gespeichert. Bei häufigen Abfüllprozessen ist die flüchtige und bei Verbrauchsmessungen die ständige Speicherung zu wählen. Bei der ständigen Speicherung *STEAD* wird bei jedem Totalisator Reset und darüber hinaus alle 30 Minuten der aktuelle Summenwert im nichtflüchtigen Speicher des Gerätes gesichert. Wählt man *OFF* ist die Funktion deaktiviert. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.

Zeitbasis, T.BASE:Default: *SEC*

 
tbase P SEC min hour P



Unter diesem Parameter gibt man die Zeitbasis der Messung in Sekunden, Minuten oder Stunden vor.

Totalisatorfaktor, FACTO:Default: *1E0*

 
Facto P 1E0 ... 1E6 P



Hier wird der Faktor (1E0...1E6) bzw. Divisor für die interne Berechnung des Messwertes vergeben.

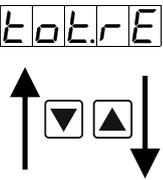
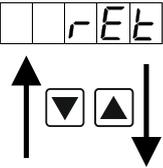
Einstellen der Kommastelle für den Totalisator, TOT.DT:Default: *0*

tot.dt P 0 00 000 0000

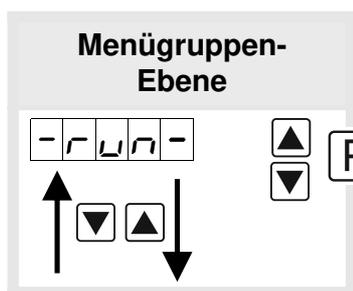


00000 P

Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit **[▲]** **[▼]** anpassen. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p>Totalisator Reset, TOT.RE: Default: 00000</p>  <p>Der Resetwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Der Auslöser für den Reset ist parametrierbar über die 4.Taste oder über den optionalen Digitaleingang.</p>
	<p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-TOT-“.</p>

Programmiersperre:



Beschreibung Seite 10, Menü-Ebene RUN

6. Reset auf Werkseinstellungen

Um das Gerät in einen **definierten Grundzustand** zu versetzen, besteht die Möglichkeit, einen Reset auf die Defaultwerte durchzuführen.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

- Spannungsversorgung des Gerätes abschalten
- Taste [P] betätigen
- Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] so lange drücken bis in der Anzeige „- - - -“ erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und für den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das Gerät in den Zustand der Auslieferung versetzt.

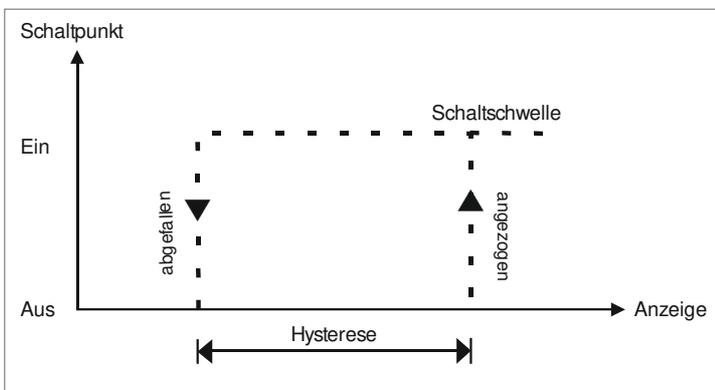
Achtung! Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.

7. Alarmer / Relais

Das Gerät verfügt über 4 virtuelle Alarmer die einen Grenzwert auf Über-/Unterschreitung überwachen können. Jeder Alarm kann einem optionalen Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden, Alarmer können auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, min/max-Werte gesteuert werden.

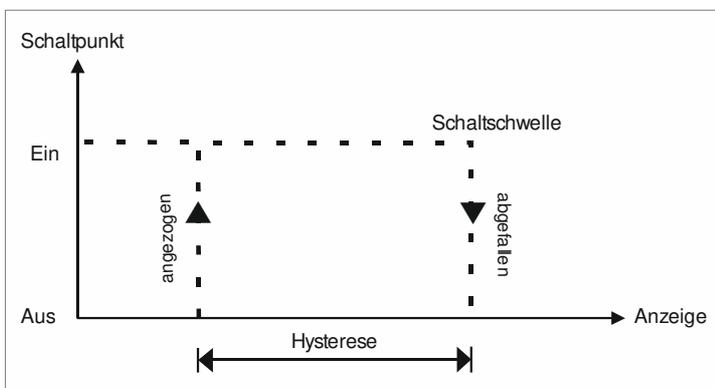
Funktionsprinzip der Alarmer / Relais

Alarm / Relais x	deaktiviert, Augenblickswert, min/max-Wert, Hold-Wert, Totalisatorwert, gleitender Mittelwert, Konstantenwert, Differenz zwischen Augenblickswert und Konstantenwert oder eine Aktivierung über den Digitaleingang oder die [O]-Taste
Schaltsschwelle	Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung
Hysterese	Breite des Fensters zwischen den Schaltsschwellen
Arbeitsprinzip	Arbeitsstrom / Ruhestrom



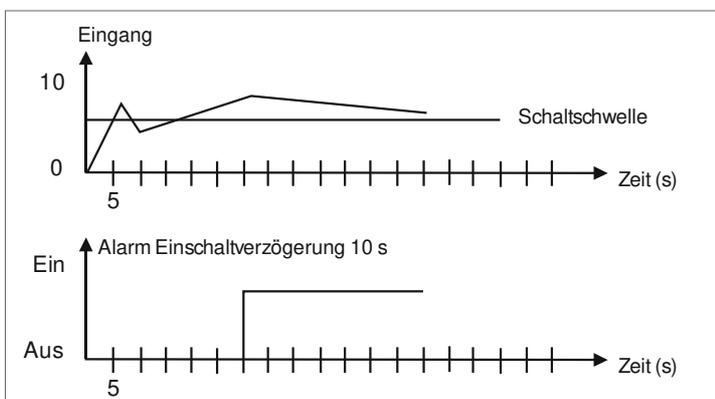
Grenzwertüberschreitung

Bei der Grenzwertüberschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schwellenlinie abgeschaltet und wird mit Erreichen der Schwellenlinie aktiviert.



Grenzwertunterschreitung

Bei der Grenzwertunterschreitung ist der Alarm S1-S4 oberhalb der Schwellenlinie geschaltet und wird mit Erreichen der Schwellenlinie abgeschaltet.

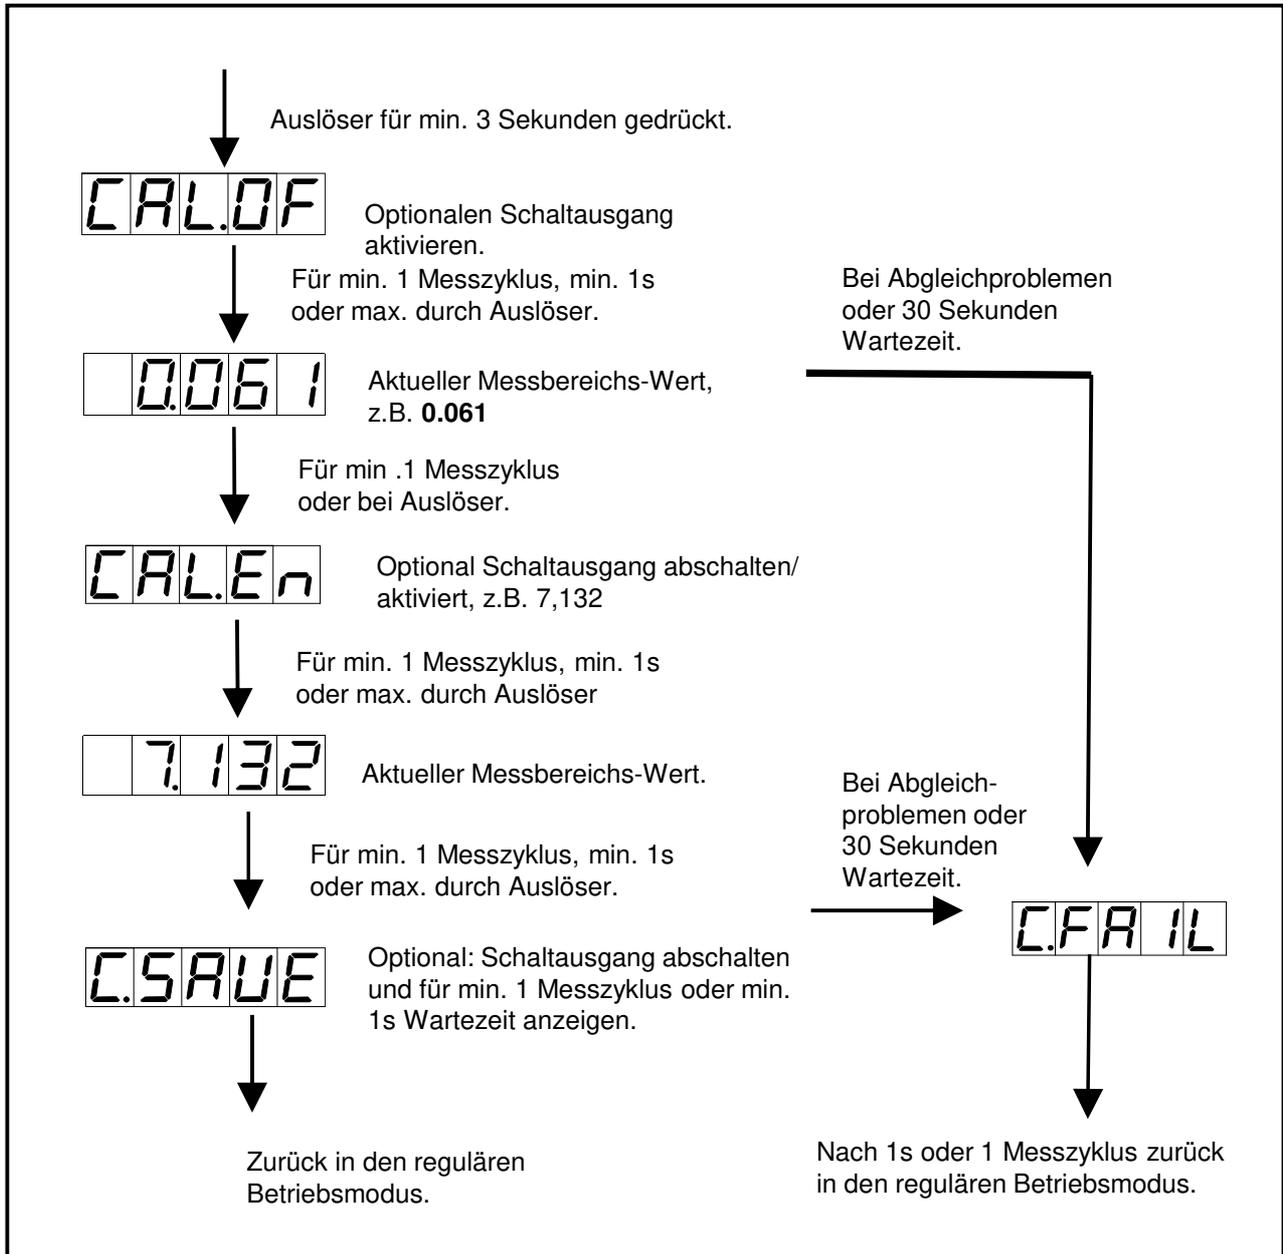


Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung wird über einen Alarm aktiviert und z.B. 10 sec nach Erreichen der Schwellenlinie geschaltet, eine kurzfristige Überschreitung des Schwellenwertes führt nicht zu einer Alarmierung bzw. nicht zu einem Schaltvorgang des Relais. Die Ausschaltverzögerung funktioniert in der gleichen Weise, hält also den Alarm bzw. das Relais um die parametrisierte Zeit länger geschaltet.

8. Sensorabgleich Offset / Endwert

Das Gerät verfügt über einen halbautomatisierten Sensorabgleich (*SE.IDU, SE.SOU, SE.1A, SE.5A*), bei dem ein Schaltausgang den in manchen Sensoren vorhandenen Abgleichwiderstand schaltet. So findet ein justieren von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden kann. Der Abgleich kann je nach Parametrierung über den Digitaleingang stattfinden. Dabei kann auch während der Kalibrationsschritte getastet werden, so dass sich Referenzsignale auch manuell aufschalten lassen. Jedoch wird nach 30 Sekunden die Kalibration abgebrochen.



9. Technische Daten

Gehäuse			
Abmessungen	96x48x70 mm (BxHxT)		
	96x48x89 mm (BxHxT) einschließlich Steckklemme		
Einbauausschnitt	92,0 ^{+0,8} x 45,0 ^{+0,6} mm		
Wandstärke	bis 15 mm		
Befestigung	Schraubelemente		
Material	PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0		
Dichtungsmaterial	EPDM, 65 Shore, schwarz		
Schutzart	Standard IP65 (Front), IP00 (Rückseite)		
Gewicht	ca. 200 g		
Anschluss	Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm ²		
Anzeige			
Ziffernhöhe	14 mm		
Segmentfarbe	Grün-Orange-Rot umschaltbar		
Anzeigebereich	-19999 bis 99999		
Schaltpunkte	je Schalterpunkt eine LED		
Überlauf	waagerechte Balken oben		
Unterlauf	waagerechte Balken unten		
Anzeigezeit	0,1 bis 10,0 Sekunden		
Eingang	Ri	Messfehler	Digit
0...1 AAC TRMS	~ 0,2 Ω	0,5 % vom Endwert	±1
0...5 AAC TRMS	~ 0,05 Ω	0,5 % vom Endwert	±1
0...50 VAC TRMS	~ 200 kΩ	0,5 % vom Endwert	±1
0...10 VAC TRMS	~ 40 kΩ	0,5 % vom Endwert	±1
Digitaleingang	< 24 V OFF, >10 V ON, max. 30 VDC R _i ~ 5 kΩ		
Genauigkeit			
Temperaturdrift	100 ppm / K		
Messzeit	0,1...10,0 Sekunden		
Messprinzip	U/F-Wandlung		
Auflösung	ca. 18 Bit bei 1s Messzeit		

Ausgang	
Analogausgang	0/4-20 mA oder 0-10 VDC 16 Bit umschaltbar
Schaltausgänge	
Relais mit Wechselkontakt Schaltspiele	250 VAC / 5 AAC; 30 VDC / 5 ADC 30 x 10 ³ bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last 10 x 10 ⁶ mechanisch Trennung gem. DIN EN50178 / Kennwerte gemäß DIN EN60255
Netzteil	230 VAC ±10 % max. 10 VA 10-30 VDC galv. getrennt, max. 4 VA
Speicher	
Datenerhalt	EEPROM ≥ 100 Jahre bis 25°C
Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	-20...80°C
Klimafestigkeit	relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung
EMV	
	EN 61326
CE-Zeichen	
	Konformität gemäß Richtlinie 2004/108/EG
Sicherheitsbestimmungen	
	EN 61010; EN 60664-1

10. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage *Kapitel 1* vor der Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **M2-14-tricolour Gerät** ist für die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.



Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Bedienung kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

Kontrolle des Gerätes

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschädigung bitte umgehend den Lieferanten.

Installation

Das **M2-14-tricolour Gerät** darf ausschließlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

Installationshinweise

- In der unmittelbaren Nähe des Gerätes dürfen keine magnetischen oder elektrischen Felder, z.B. durch Transformatoren, Funksprechgeräte oder elektrostatische Entladungen auftreten.
- Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 0,5A träge nicht überschreiten.
- Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Gerätenähe installieren und durch RC-Funkenlöschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstören.
- Eingangs-/Ausgangsleitungen räumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen. Hin- und Rückleitungen nebeneinander führen. Nach Möglichkeit verdrehte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genauesten Messergebnisse.
- Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fühlerleitungen abzuschirmen und zu verdrehen. Grundsätzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschließen.
- Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren für Personen und Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Klemmenbereich der Geräte zählt zum Servicebereich. Hier sind elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich können durch hohe Spannungen gefährliche Körperströme auftreten, weshalb erhöhte Vorsicht geboten ist.
- Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Störempfindlichkeit gegen eingestrahelte Energie und vermeidet gefährliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen können.

11. Fehlerbehebung

	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen
1.	Das Gerät zeigt einen permanenten Überlauf an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Eingang hat einen sehr großen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke. • Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen. • Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrieren. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter dafür richtig eingestellt sind.
2.	Das Gerät zeigt einen permanenten Unterlauf an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke. • Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen. • Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrieren. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter richtig eingestellt sind.
3.	Das Gerät zeigt <i>HELP</i> in der 7-Segmentanzeige.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät hat einen Fehler im Konfigurationsspeicher festgestellt, führen Sie einen Reset auf die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend Ihrer Anwendung neu.
4.	Programmnummern für die Parametrierung des Eingangs sind nicht verfügbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Programmiersperre ist aktiviert. • Korrekten Code eingeben.
5.	Das Gerät zeigt <i>ERR1</i> in der 7-Segmentanzeige.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller kontaktieren.
6.	Das Gerät reagiert nicht wie erwartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das Gerät schon einmal parametrieren wurde, dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie im <i>Kapitel 6.</i> beschrieben ist wieder her.

