
Bedienungsanleitung M2

Gleichspannungs-/Gleichstromsignale 0-50 VDC, 0-300 VDC, 0-600 VDC, 0-1 ADC



Geräteeigenschaften:

- rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional: grün, orange oder blaue Anzeige)
- geringe Einbautiefe: 70 mm ohne steckbare Schraubklemme
- Min/Max-Speicher
- 30 zusätzliche parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung
- Null-Taste zum Auslösen von Hold, Tara
- permanente Min/Max-Wertemessung
- Volumenmessung (Totalisator)
- mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren oder runden
- Sollwertgeber
- gleitende Mittelwertbildung
- Helligkeitsregelung
- Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- optional: 2 Relaisausgänge
- optional: Analogausgang
- optional: galvanisch getrennter Digitaleingang
- Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Adapter

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Kurzbeschreibung | 2 |
| 2. Montage | 3 |
| 3. Elektrischer Anschluss | 4 |
| 4. Funktionsbeschreibung und Bedienung | 5 |
| 4.1. Programmiersoftware PM-TOOL | 6 |
| 5. Einstellen der Anzeige | 7 |
| 5.1. Einschalten | 7 |
| 5.2. Standardparametrierung (flache Bedienebene) | 7 |
| Wertzuweisung zur Steuerung des Signaleinganges | |
| 5.3. Programmiersperre „ RUN “ | 11 |
| Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre oder Wechsel in die professionelle bzw. zurück in die flache Bedienebene | |
| 5.4. Erweiterte Parametrierung (professionelle Bedienebene) | 12 |
| 5.4.1. Signaleingangsparameter „ IMP “ | 12 |
| Wertezuweisung zur Steuerung des Signaleingangs inkl. Linearisierung | |
| 5.4.2. Allgemeine Geräteparameter „ FACT “ | 15 |
| Übergeordnete Gerätefunktionen wie Hold, Tara, Min/Max permanent, Sollwert- bzw. Nominalwertfunktion, Mittelwertbildung, Helligkeitsregelung, als auch die Steuerung des Digitaleingangs und der Tastenbelegung | |
| 5.4.3. Sicherheitsparameter „ COD “ | 21 |
| Zuweisung von Benutzer und Mastercode zur Sperrung bzw. zum Zugriff auf bestimmte Parameter wie z.B. Analogausgang und Alarme, etc. | |
| 5.4.4. Analogausgangsparameter „ OUT “ | 22 |
| Analogausgangsfunktionen | |
| 5.4.5. Relaisfunktionen „ REL “ | 24 |
| Parameter zur Definition der Schaltpunkte | |
| 5.4.6. Alarmparameter „ RL1..RL4 “ | 28 |
| Auslöser und Abhängigkeiten der Alarme | |
| 5.4.7. Totalisator (Volumenmessung) „ TOT “ | 30 |
| Parameter zur Berechnung der Summenfunktion | |
| 6. Reset auf Defaultwerte (Werkseinstellung) | 32 |
| Zurücksetzen der Parameter auf den Auslieferungszustand | |
| 7. Alarme / Relais | 32 |
| Funktionsprinzip der Schaltausgänge | |
| 8. Sensorabgleich | 34 |
| Funktionsablaufschemata für Sensoren mit vorhandenem Abgleichswiderstand | |
| 9. Technische Daten | 35 |
| 10. Sicherheitshinweise | 37 |
| 11. Fehlerbehebung | 38 |

1. Kurzbeschreibung

Das Schalttafeleinbauinstrument **M2-1H** ist eine 5-stellige Anzeige für Gleichspannungssignale bzw. Gleichstromsignale und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über vier Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre verhindert unerwünschte Veränderungen von Parametern und lässt sich über einen individuellen Code wieder entriegeln. Optional stehen folgende Funktionen zur Verfügung: ein Digitaleingang zum Auslösen von Hold (Tara) oder ein Analogausgang zur weiteren Auswertung in der Anlage.


Mit den optional zwei galvanisch getrennten Schaltpunkten können frei konfigurierbare Grenzwerte überwacht und an eine übergeordnete Leitwarte gemeldet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Steckklemmen.

Auswählbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des Min/Max-Wertes, eine Mittelwertbildung der Messsignale, eine Nominal- bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusätzliche Messstützpunkte zur Linearisierung runden das moderne Gerätekonzept ab.

2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die *Sicherheitshinweise* auf Seite 37 durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

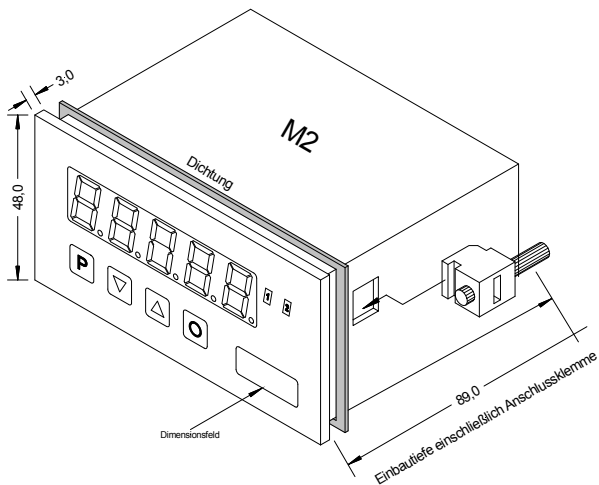

1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerät einsetzen.
2. Dichtung auf guten Sitz überprüfen
3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spanschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem Schraubendreher eine halbe Drehung weiter anziehen.


ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht übersteigen!

Dimensionszeichen sind vor dem Einbau über einen seitlichen Kanal von außen austauschbar!

 
3. Elektrischer Anschluss

Typ M2-1VR5B.0H01.470CD Versorgung 115 VAC

Typ M2-1VR5B.0H01.570CD Versorgung 230 VAC

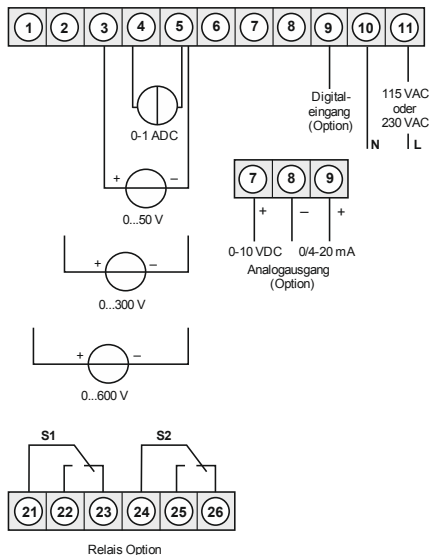

M2 mit Digitaleingang und externer Spannungsquelle



4. Funktions- und Bedienbeschreibung

Bedienung

Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

Menü-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menüpunkte dargestellt die ausreichen, um ein Gerät in Betrieb zu setzen.

Möchte man in die professionelle Menügruppen-Ebene, muss die Menü-Ebene durchlaufen und **PROF** im Menüpunkt **RUN** parametrieret werden.

Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)


Geeignet für komplexe Anwendungen wie z.B. Verknüpfung von Alarmen, Stützpunktbehandlung, Totalisatorfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfügung, die eine erweiterte Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Möchte man die Menügruppen-Ebene verlassen muss diese durchlaufen und **ULOC** im Menüpunkt **RUN** parametrieret werden.

Parameter-Ebene:


Die im Menüpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verändern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige signalisiert. Die getätigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit **[P]** bestätigt und dadurch abgespeichert. Wird die **[O]**-Taste („Null-Taste“) betätigt führt das zu einem Abbruch in der Werteingabe und zu einem Wechsel in die Menü-Ebene.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetätigungen folgen.

| Ebene | Taste | Beschreibung |
|-------------------|---|---|
| Menü-Ebene |  | Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Werten |
| |  | Dienen zum navigieren in der Menü-Ebene |
| |  | Wechsel in den Betriebsmodus |
| Parameter-Ebene |  | Dient zur Bestätigung der durchgeführten Parametrierung |
| |  | Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung |
| |  | Wechsel in die Menü-Ebene oder Abbruch in der Werteingabe. |
| Menügruppen-Ebene |  | Wechsel zur Menü-Ebene |
| |  | Dienen zum navigieren in der Menügruppen-Ebene |
| |  | Wechsel in den Betriebsmodus oder zurück in die Menü-Ebene. |

Funktionsschema:

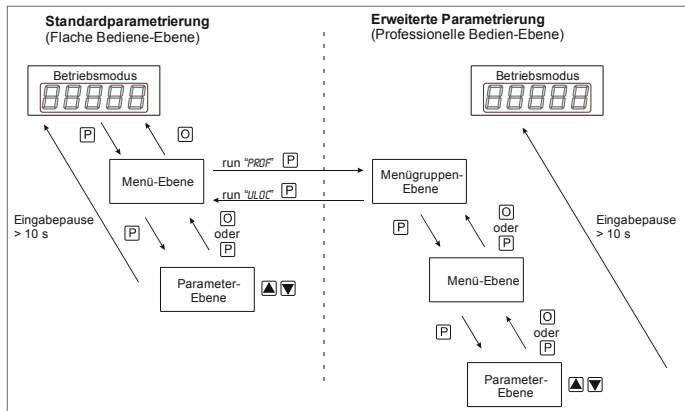

Legende:

- P Übernahme
- O Abbruch
- ▲ Werteanwahl (+)
- ▼ Werteanwahl (-)

4.1 Parametriersoftware PM-TOOL:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Geräte-Adapter. Die Verbindung wird über einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geräterückseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle

Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Gerätekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberfläche lassen sich die Parameter verändern, wobei die Funktionsweise und die möglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.

ACHTUNG!

Bei der Parametrierung mit angelegtem Messsignal ist darauf zu achten, dass das Messsignal keinen Massebezug auf den Programmierstecker hat.

Der Programmieradapter ist galvanisch nicht getrennt und direkt mit dem PC verbunden. Durch Verpolung des Eingangssignals kann ein Strom über den Adapter abfließen und das Gerät sowie angeschlossene Komponenten zerstören!

5. Einstellen der Anzeige

5.1. Einschalten

Nach Abschluss der Installation können Sie das Gerät durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prüfen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

 




 




Startsequenz

 









Während des Einschaltvorgangs wird für 1 Sekunde der Segmenttest (**88888**), die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss für die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

 







5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)

Um die Anzeige parametrieren zu können, muss im Betriebsmodus **[P]** für 1 Sekunde gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in die Menü-Ebene zu dem ersten Menüpunkt **TYPE**.

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|------------|--|
| | <p>Auswahl des Eingangssignals, TYPE: Default: 5.600U</p> <p>Als Messeingangsvariante stehen 0-600 VDC, 0-300 VDC, 0-50 VDC oder 1 ADC Signale als Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und SENSU (Spannung) oder SENSA (Strom) als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfügung. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.</p> |
| | <p>Einstellen des Messbereichsendwertes, END: Default: 10000</p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde SENS als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen NOCA und CAL gewählt werden. Bei NOCA wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei CAL erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Einstellen des Messbereichsanfangswertes, <i>OFFS</i>: Default: 0</p> <p></p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde <i>SENS</i> als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.</p> |
|  | <p>Einstellen der Kommastelle/ Dezimalstelle, <i>DOT</i>: Default: 0</p> <p></p> <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Einstellen der Messzeit, <i>SEC</i>: Default: 1.0</p> <p></p> <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Auswahl Analogausgang, <i>OUT.RA</i>: Default: 4-20</p> <p></p> <p>Verfügbar sind die 3 Ausgangssignale: 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA. Mit dieser Funktion wird das gewünschte Signal selektiert.</p> |
|  | <p>Einstellen des Analogausgangsendwertes, <i>OUT.EN</i>: Default: 10000</p> <p></p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|--|
|  | <p>Einstellen des Analogausgangsanfangswertes, <i>OUT.OF</i>: Default: 0</p> <p></p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Grenzwerte / Limits, <i>L1</i>: Default: 2000</p> <p></p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.</p> |
|  | <p>Hysterese für Grenzwerte, <i>HY-1</i>: Default: 0</p> <p></p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p> |
|  | <p>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, <i>FU-1</i>: Default: HIGH</p> <p></p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit LOW (für LOW = unterer Grenzwert) und mit HIGH (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert LOW zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p> |
|  | <p>Grenzwerte / Limits, <i>L2</i>: Default: 3000</p> <p></p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|--|
|  | <p>Hysterese für Grenzwerte, <i>HY-2</i>: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p> |
|  | <p>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, <i>FU-2</i> Default: HIGH</p> <p>  </p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit LOW (für LOW = unterer Grenzwert) und mit HIGH (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert LOW zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p> |
|  | <p>Benutzercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), <i>U.CODE</i>: Default: 0000</p> <p>  </p> <p>Wird dieser Code vergeben (>0000), werden dem Bediener alle Parameter gesperrt, wenn zuvor LOC im Menüpunkt RUN gewählt wurde. Durch Drücken von [P] im Betriebsmodus für ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung CODE. Um nun zu den für den Benutzer frei geschalteten reduzierten Parametersatz zu gelangen, ist der hier vorgegebene U.CODE einzugeben. Der Code ist vor jedem Parametrierversuch einzugeben, bis der A.CODE (Mastercode) alle Parameter wieder freischaltet.</p> |
|  | <p>Mastercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), <i>A.CODE</i>: Default: 1234</p> <p>  </p> <p>Dieser Code dient zur Freischaltung aller Parameter, nachdem zuvor LOC im Menüpunkt RUN aktiviert wurde. Durch Drücken von [P] im Betriebsmodus für ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung CODE und gibt dem Benutzer die Möglichkeit durch Eingabe des A.CODE alle Parameter zu erreichen. Unter RUN kann beim Verlassen der Parametrierung diese durch Wahl von ULOC oder PROF dauerhaft freigeschaltet werden, so dass bei erneutem Drücken von [P] im Betriebsmodus keine erneute Codeeingabe erfolgen muss.</p> |

Menü-Ebene Parameter-Ebene

5.3. Programmiersperre *RUN*

Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der Standardparametrierung mit Wechsel in die Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang), *RUN*:

Default: *ULOC*



Hier kann mit [▲] [▼] zwischen deaktivierter Tastensperre *ULOC* (Werkseinstellung), aktivierter Tastensperre *LOC* oder dem Wechsel in die Menügruppen-Ebene *PROF* gewählt werden. Die Auswahl erfolgt mit [P]. Danach bestätigt die Anzeige die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde *LOC* gewählt, ist die Tastatur gesperrt. Um erneut in die Menü-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedrückt werden. Der nun erscheinende *CODE* (Werkseinstellung **1 2 3 4**) wird mit [▲] [▼] und [P] eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit *FAIL* angezeigt. Um weitergehende Funktionen zu parametrieren muss *PROF* eingestellt werden. Die Anzeige bestätigt die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Durch Drücken der Taste [P] im Betriebsmodus für ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die erste Menügruppe *IMP* und bestätigt somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt solange aktiviert bis in der Menügruppe *RUN* ein *ULOC* eingegeben wird der die Anzeige wieder in die Standardparametrierung setzt.

5.4. Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedienebene)

5.4.1. Signaleingangsparameter

Menügruppen-Ebene

 


Menü-Ebene

 
Parameter-Ebene

Auswahl des Eingangssignals, **TYPE**:Default: **5.600U**


 








Als Messeingangsvariante stehen 0-600 VDC, 0-300 VDC, 0-50 VDC oder 1 ADC Signale als Werkskalibration (ohne Anlegen des Sensorsignals) und **SENSU** (Spannung) oder **SENSA** (Strom) als Sensorkalibration (mit angelegtem Messsignal) zur Verfügung. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.











Einstellen des Messbereichsendwertes, **END**:Default: **10000**

Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit **[▲]** **[▼]** angepasst und stellenselektiv mit **[P]** bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrierbar sein. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde **SENS** als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen **NOCA** und **CAL** gewählt werden. Bei **NOCA** wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei **CAL** erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.

Einstellen des Messbereichsanfangswertes, **OFFS**:Default: **0**

Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit **[▲]** **[▼]** angepasst und stellenselektiv mit **[P]** bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Wurde **SENS** als Eingangsvariante gewählt, kann nun zwischen **NOCA** und **CAL** gewählt werden. Bei **NOCA** wird der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei **CAL** erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen.

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Einstellen der Kommastelle/Dezimalstelle, DOT: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Einstellen der Messzeit, SEC: Default: 1.0</p> <p>  </p> <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Umskalieren der Messeingangswerte, ENDA: Default: 10000</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Endwert auf z.B. 49 VDC Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p> |
|  | <p>Umskalieren der Messeingangswerte, OFFR: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anfangswert auf z.B. 1 VDC Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p> |
|  | <p>Einstellen des Tarawertes / Offsetwertes, TARR: Default: 0</p> <p>  </p> <p>Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So lässt sich die Kennlinie um den gewählten Betrag verschieben.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | Einstellen des Abgleichpunktes, <i>ADJ.PT</i>: Default: <i>08000</i>  <p>Der Abgleichpunkt für den Endwert kann hier in % vom Messbereich <i>SE.SOU</i> mit 0...50 V oder <i>SE.IR</i> mit 0...1 A gewählt werden. Die voreingestellten 80.000% resultieren aus der verbreiteten Verstimmung von Massedruckensensoren.</p> |
|  | Einstellen der physikalischen Größe, <i>UNIT</i>: Default: <i>NO</i>  <p>Hier kann man unter den oben aufgeführten Dimensionszeichen wählen. Dieses wird auf der 5.Stelle des Displays dargestellt, dadurch wird der Anzeigebereich auf -1999...9999 begrenzt.</p> |
|  | Anzahl der zusätzlichen Stützpunkte, <i>SPCT</i>: Default: <i>00</i>  <p>Es lassen sich zum Anfangs- und Endwert noch 30 zusätzliche Stützpunkte definieren, um nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stützpunktparameter angezeigt.</p> |
|  | Anzeigewerte für Stützpunkte, <i>DIS.01 ... DIS.30</i>:  <p>Unter diesem Parameter werden die Stützpunkte wertemäßig definiert. Bei der Sensorkalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgelöst werden soll.</p> |
|  | Analogwerte für Stützpunkte, <i>INP.01 ... INP.30</i>:  <p>Die Stützpunkte werden immer nach ausgewähltem Eingangssignal mAV vorgegeben. Hier lassen sich die gewünschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.</p> |




| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|------------|--|
| | <p>Anzeigenunterlauf, <i>DI.LND</i>: Default: -9999</p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenunterlauf (_ _ _ _) auf einen bestimmten Wert definieren. Die Ausnahme bildet der Eingangstyp 4-20 mA, dieser zeigt bei Signal < 1mA bereits Unterlauf an, damit wird ein Sensorausfall gekennzeichnet.</p> |
| | <p>Anzeigenüberlauf, <i>DI.DUE</i>: Default: 99999</p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenüberlauf (^ ^ ^ ^) auf einen bestimmten Wert definieren.</p> |
| | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-IMP-“.</p> |









5.4.2. Allgemeine Geräteparameter


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menügruppen-Ebene



| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|------------|---|
| | <p>Anzeigezeit, <i>DISEC</i>: Default: 01.0</p> <p>Die Anzeigezeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er Schritten und bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Anzeigewert runden, <i>ROUND</i>: Default: <i>00001</i></p> <p><i>round</i> [P] <input type="text" value="00001"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="00005"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="00010"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="00050"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> [P]</p> <p>Für instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigewert in 1er, 5er, 10er oder 50er Schritten geändert wird. Dies beeinträchtigt nicht die Auflösung der optionalen Ausgänge. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Arithmetik, <i>ARITH</i>: Default: <i>NO</i></p> <p><i>ARITH</i> [P] <input type="text" value="no"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <i>rEZIP</i> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <i>rAdiC</i> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <i>SQUAr</i> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> [P]</p> <p style="text-align: center;">Kehrwert Radizieren Quadrieren</p> <p>Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der Anzeige dargestellt. Berechnungsvarianten:</p> <p>$rEZIP = (\text{Endwert} \cdot \text{Endwert}) / \text{Anzeigewert}$ $rAdiC = \sqrt{\text{Anzeigewert} \cdot \text{Endwert}}$ $SqUAr = (\text{Anzeigewert})^2 / \text{Endwert}$</p> <p>Hinweis: Der Nenner bei Brüchen sollte ungleich 0 sein, da eine Teilung durch 0 nicht möglich ist. Es entsteht ein nicht definierter Zustand und die Anzeige geht in den Überlauf.</p> <p>Mit <i>NO</i> wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Gleitende Mittelwertbildung, <i>AVG</i>: Default: <i>10</i></p> <p><input type="text" value="AVG"/> [P] <input type="text" value="01"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="50"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> [P]</p> <p>Hier wird die Anzahl der zu mittelnden Messungen vorgegeben. Die Mittelungszeit ergibt sich aus dem Produkt von Messzeit <i>SEC</i> und der zu mittelnden Messungen <i>AVG</i>. Mit der Auswahl von <i>AVG</i> in der Menü-Ebene <i>DISPL</i> wird das Ergebnis im Display angezeigt und bei Eintrag in der Alarmierung <i>ALI-ALY</i> oder dem Analogausgang <i>OUTPT</i> ausgewertet.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Nullpunktberuhigung, ZERO: Default: 00</p> <p></p> <p>Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertebereich um den Nullpunkt vorgewählt werden, bei dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so würde die Anzeige im Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter mit -11 und darüber mit +11 fortfahren. Der max. einstellbare Wertebereich beträgt 99.</p> |
|  | <p>Fester Konstantenwert, CONST: Default: 0</p> <p></p> <p>Der Konstantenwert kann wie der aktuelle Messwert über Alarme oder über den Analogwert ausgewertet werden. Die Kommastelle lässt sich für diesen Wert nicht verändern und wird vom aktuellen Messwert übernommen. So kann mit diesem Wert ein Sollwertgeber über den Analogausgang realisiert werden. Weiterhin dient er zur Differenzbildung. Dabei wird der Konstantenwert von dem aktuellen Messwert abgezogen und die Differenz in der Alarmierung oder durch den Analogausgang ausgewertet. Somit lassen sich mit dieser Parametrierung recht einfach Regelungen abbilden.</p> |
|  | <p>Minimaler Konstantenwert, CON.MI: Default: -1999</p> <p></p> <p>Der minimale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Maximaler Konstantenwert, CON.MA: Default: 9999</p> <p></p> <p>Der maximale Konstantenwert wird von der kleinsten bis zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |



| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|---|--|
|  | <p>Anzeige, <i>DISPL</i>: Default: <i>ACTUA</i></p> <p>  P  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼ P </p> |
|  | <p>Helligkeitsregelung, <i>LIGHT</i>: Default: <i>15</i></p> <p>  P  ▲▼  ▲▼ P </p> <p>Die Anzeigehelligkeit kann in 16 Stufen von 00 = sehr dunkel bis 15 = sehr hell entweder über diesen Parameter oder alternativ über die Richtungstasten von außen angepasst werden. Beim Gerätestart wird immer die in diesem Parameter hinterlegte Stufe verwendet, auch wenn zwischenzeitlich die Helligkeit über die Richtungstasten verändert wurde.</p> |
|  | <p>Anzeigeblinken, <i>FLASH</i>: Default: <i>NO</i></p> <p>  P  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼  ▲▼ P </p> <p>Hier kann ein Anzeigenblinken als zusätzliche Alarmfunktion entweder zu einzelnen oder zu einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugefügt werden. Mit <i>NO</i> wird kein Blinken zugeordnet.</p> |

Menü-Ebene

Parameter-Ebene

Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, **TAST**:Default: **NO**

Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [▲] [▼] hinterlegen, insbesondere gilt diese Funktion für Geräte in Gehäusegröße 48x24 mm die nicht über eine 4. Taste [O]-Taste verfügen. Wird mit **EHTER** der Min/Max-Speicher aktiviert, werden die gemessenen Min/Max-Werte während des Betriebes gespeichert und können über die Richtungstasten abgefragt werden. Bei Geräteeinstart gehen die Werte verloren. Wählt man die Grenzwertkorrektur **L12** oder **L134**, kann man während des Betriebes die Werte der Grenzwerte verändern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit **TARA** wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Trierung mit **00000** im Display. **SET.TA** springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über **TOTAL** kann man den aktuellen Wert des Totalisators darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrisierten Anzeigenwert. Ist **TOT.RE** hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit **00000** im Display. Mit Belegung auf **EHT.RE** wird der Min/Max-Speicher gelöscht. Bei **ACTUA** wird der Messwert dargestellt, danach springt die Anzeige zurück auf den parametrisierten Anzeigenwert. Mit **LIGHT** wird die Helligkeit der Anzeige angepasst. Diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Geräteeinstart verloren. Über die Anwahl von **L11**, **L11-2**, **L11-3**, **L11-4** können Grenzwerte über die Richtungstasten angewählt und durch Drücken der [P]-Taste stellspezifisch verändert bzw. übernommen werden. Die Einstellung wird direkt übernommen, bestehende Grenzwertüberwachungen und die aktuelle Messung werden dadurch nicht beeinflusst. Ist **NO** angewählt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus ohne Funktion.

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|---|--|
|  TAST4 P | <p>Sonderfunktion [O]-Taste, TAST.4: Default: NO</p> <p>TARA ▲ SET.TA ▲ TOT.AL ▲ TOT.RE ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>EHT.RE ▲ ACTUA ▲ HOLD ▲ AVG ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>SE.CAL ▲ CONST ▲ AL-1 ... AL-4 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>no ▲ P ▼</p> |
| | <p>Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der [O]-Taste hinterlegen. Ausgelöst wird diese Funktion durch Drücken der Taste. Mit TARA wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit 00000 im Display. SET.TA springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über TOTAL lässt sich der aktuelle Wert des Totalisators darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrisierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit 00000 im Display. EHT.RE löscht den Min/Max-Speicher. Bei gewähltem HOLD wird mit Drücken der [O]-Taste der Momentwert festgehalten und durch loslassen wieder aktualisiert. Hinweis: HOLD ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter DISPL auch HOLD gewählt ist. ACTUA zeigt den Messwert, danach springt die Anzeige auf den parametrisierten Anzeigewert. Ebenso bei AVG, hier wird der gleitende Mittelwert dargestellt. Über SE.CAL wird durch Drücken der Null-Taste eine Sensorkalibration durchgeführt, das Ablauf-diagramm ist im Kapitel 8 dargestellt. Der Konstantenwert CONST kann über die Taste abgerufen oder stellenweise verändert werden. Bei AL-1...AL-4 kann man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist NO angewählt ist die [O]-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.</p> |
|  DIGIN P | <p>Sonderfunktion Digitaleingang, DIG.IN: Default: NO</p> <p>TARA ▲ SET.TA ▲ TOT.AL ▲ TOT.RE ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>EHT.RE ▲ ACTUA ▲ HOLD ▲ AVG ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>SE.CAL ▲ CONST ▲ AL-1 ... AL-4 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼</p> <p>no ▲ P ▼</p> <p>Die oben aufgeführten Parameter können für den Betriebsmodus auch auf den optionalen Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe TAST.4.</p> |

Menü-Ebene

Parameter-Ebene

Zurück in die Menügruppen-Ebene, **RET**:



Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene **„-FCT-“**.

5.4.3. Sicherheitsparameter

Menügruppen-Ebene



[P]



Menü-Ebene

Menü-Ebene

Parameter-Ebene

Einstellung Benutzercode, **U.CODE**:

Default: **0000**

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]

[0]

[P]



Über diesen Code können bei gesperrter Programmierung reduzierte Parametersätze **OUT.LE** und **ALL.EV** freigeschaltet werden. Weitere Parameter sind nicht über diesen Code erreichbar. Eine Änderung des **U.CODE** kann man nur über die korrekte Eingabe des **R.CODE** (Mastercode) erfolgen.

Mastercode, **R.CODE**:

Default: **1234**

[P]

[1]

[P]

[2]

[P]

[3]

[P]

[4]

[P]

[4]

[P]

[4]

[P]



Durch die Eingabe des **R.CODE** wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter freigeschaltet.

Analogausgangsparameter freigeben/sperrern, **OUT.LE**:

Default: **ALL**

[P]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]


 

[]

[]




Hier werden dem Benutzer Analogausgangsparameter freigegeben bzw. gesperrt:



- Bei **EN-OF** lässt sich im Betriebsmodus der Anfangs- bzw. Endwert verändern.
- Bei **OUT.EO** lässt sich das Ausgangssignal z.B. von 0-20mA auf 4-20mA o. 0-10VDC verändern.
- Bei **ALL** sind alle Analogausgangsparameter freigegeben
- Bei **NO** sind alle Analogausgangsparameter gesperrt


 
 
 
| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Alarmparameter freigeben/sperrern, <i>ALLEU</i>: Default: <i>ALL</i></p> <p>  </p> <p>Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/sperre der Alarmierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>LIMIT</i>, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verändert werden. - <i>ALRML</i>, hier sind der Wertebereich und der Auslöser der Alarme veränderbar. - <i>ALL</i>, hier sind alle Alarmparameter freigegeben. - <i>NO</i>, hier sind alle Alarmparameter gesperrt. |
|  | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-<i>COO</i>-“.</p> |

 
5.4.4. Analogausgangparameter

| Menügruppen-Ebene |
|--|
|  |






| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|--|
|  | <p>Auswahl Bezug Analogausgang, <i>OUTPT</i>: Default: <i>ACTUA</i></p> <p>  </p> <p>Das Analogausgangssignal kann sich auf verschiedene Funktionen beziehen, im Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der Min-/Max-Wert, die Totalisator-/Summenfunktion, der gleitende Mittelwert, der konstanten Wert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Konstantenwert. Ist <i>HOLD</i> angewählt wird das Signal des Analogausgangs eingefroren und erst wieder nach Deaktivierung des <i>HOLD</i> weiterverarbeitet. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|---|---|
|  | <p>Auswahl Analogausgang, <i>OUT.RR</i>: Default: 4-20</p> <p>OUT.RR P 0-10 0-20 4-20 P</p> <p>Verfügbar sind folgende 3 Ausgangssignale: 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA. Mit dieser Funktion wird das gewünschte Signal selektiert.</p> |
|  | <p>Einstellen des Analogausgangsendwertes, <i>OUT.EN</i>: Default: 10000</p> <p>OUT.EN P 8 P 8 P 8 P 8 P 8 P</p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Einstellen des Analogausgangsanzugswertes, <i>OUT.OF</i>: Default: 00000</p> <p>OUT.OF P 8 P 8 P 8 P 8 P 8 P</p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Überlaufverhalten, <i>O.FLOW</i>: Default: EDGE</p> <p>O.FLOW P EDGE TO.END TO.OFF TO.NIN TO.NRX P</p> <p>Um fehlerhafte Signale zu erkennen und auszuwerten, z.B. über eine Steuerung, kann das Überlaufverhalten des Analogausganges definiert werden. Hier gilt als Überlauf entweder <i>EDGE</i>, das heißt, der Analogausgang läuft auf die eingestellten Grenzen z.B. 4 und 20 mA, <i>TO.OFF</i> (Eingangswert kleiner als Startwert, Analogausgang springt auf z.B. 4 mA) oder <i>TO.END</i> (höher als der Endwert, Analogausgang springt auf z.B. 20 mA). Ist <i>TO.NIN</i> oder <i>TO.NRX</i> eingestellt, springt der Analogausgang auf den kleinst- oder größtmöglichen Binärwert, das heißt es können Werte z.B. von 0 mA, 0 VDC oder Werte größer 20 mA oder 10 VDC erreicht werden. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |

 
 
| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|--|
|  | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene .-OUT-.</p> |

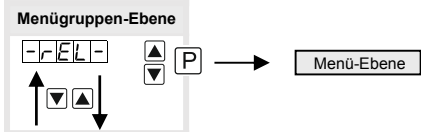
 

5.4.5. Relaisfunktionen



| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Alarmierung Relais 1, REL-1:</p> <p>Default: AL-1</p> <p>  </p> <p>Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarme verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen ALn/4 geschaltet werden. Wählt man LOGIC stehen in der folgenden Menü-Ebene LOG-1 und COM-1 logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über LOGIC, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über ON/OFF (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter CAL, CALOF und CALn finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (<i>Kapitel 8. Sensorabgleich</i>) Verwendung. Bei CAL schaltet das Relais während der Sensorkalibration, bei CALOF während der Offsetkalibration und bei CALn während der Endwertkalibration. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|--|--------------------------|--|---|--------------------------|----------------|--|---------------------------|--|---|
| | <p>Logik Relais 1, LOG-1: Default: OR</p> <p>LOG-1 P <input type="text"/> or <input type="text"/> <input type="text"/> nor <input type="text"/> <input type="text"/> And <input type="text"/> <input type="text"/> nAnd <input type="text"/> P</p> <p>Hier wird das Schaltverhalten des Relais über eine logische Verknüpfung definiert, die nachstehend aufgeführte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-1 und AL-2. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input type="text"/> or</td> <td>$A1 \vee A2$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> nor</td> <td>$\overline{A1 \vee A2} = \overline{A1} \wedge \overline{A2}$</td> <td>Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> And</td> <td>$A1 \wedge A2$</td> <td>Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> nAnd</td> <td>$\overline{A1 \wedge A2} = \overline{A1} \vee \overline{A2}$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> | <input type="text"/> or | $A1 \vee A2$ | Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip. | <input type="text"/> nor | $\overline{A1 \vee A2} = \overline{A1} \wedge \overline{A2}$ | Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip. | <input type="text"/> And | $A1 \wedge A2$ | Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an. | <input type="text"/> nAnd | $\overline{A1 \wedge A2} = \overline{A1} \vee \overline{A2}$ | Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an. |
| <input type="text"/> or | $A1 \vee A2$ | Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip. | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> nor | $\overline{A1 \vee A2} = \overline{A1} \wedge \overline{A2}$ | Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip. | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> And | $A1 \wedge A2$ | Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an. | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> nAnd | $\overline{A1 \wedge A2} = \overline{A1} \vee \overline{A2}$ | Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an. | | | | | | | | | | | |
| | <p>Alarmer zu Relais 1, CON-1: Default: A.1</p> <p>CON-1 P A1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> A2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ... A1234 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> P</p> <p>Die Zuordnung der Alarme zu der gewählten logischen Funktion erfolgt über diesen Parameter, man kann einen oder auch eine Gruppe von Alarmen auswählen. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> | | | | | | | | | | | | |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|---|---|---|---|----------------|--|--|---|---|
|  | <p>Alarmierung Relais 2, REL-2: Default: AL-2</p> <p>REL-2 [P] AL-1 ... AL-4 ▲▼ AL-n1 ... AL-n4 ▲▼</p> <p>LOGIC ▲▼ OFF ▲▼ ON ▲▼ CAL ▲▼</p> <p>CALOF ▲▼ CALEN ▲▼ [P]</p> <p>Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarme verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen ALn/4 geschaltet werden. Wählt man LOGIC stehen in der folgenden Menü-Ebene LOG-1 und COM-1 logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über LOGIC, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über ON/OFF (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter CAL, CALOF und CALEN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (<i>Kapitel 8. Sensorabgleich</i>) Verwendung. Bei CAL schaltet das Relais während der Sensorkalibration, bei CALOF während der Offsetkalibration und bei CALEN während der Endwertkalibration. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Logik Relais 2, LOG-2: Default: OR</p> <p>LOG-2 [P] or ▲▼ nor ▲▼ And ▲▼ nAnd ▲▼ [P]</p> <p>Hier wird das Schaltverhalten des Relais über eine logische Verknüpfung definiert, die nachstehend aufgeführte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-1 und AL-2. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> or</td> <td>$A1 \vee A2$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nor</td> <td>$A1 \bar{\vee} A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}$</td> <td>Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> And</td> <td>$A1 \wedge a2$</td> <td>Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nAnd</td> <td>$A1 \bar{\wedge} A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}$</td> <td>Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> or | $A1 \vee A2$ | Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nor | $A1 \bar{\vee} A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}$ | Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> And | $A1 \wedge a2$ | Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nAnd | $A1 \bar{\wedge} A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}$ | Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an. |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> or | $A1 \vee A2$ | Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip. | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nor | $A1 \bar{\vee} A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}$ | Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip. | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> And | $A1 \wedge a2$ | Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an. | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nAnd | $A1 \bar{\wedge} A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}$ | Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an. | | | | | | | | | | | |

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|--|
|  | <p>Alarmer zu Relais 2, CON-2: Default: <i>A.2</i></p> <p>  </p> <p>Die Zuordnung der Alarmer zu der gewählten logischen Funktion erfolgt über diesen Parameter, man kann einen oder auch eine Gruppe von Alarmen auswählen. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene .-REL.-.</p> |

5.4.6. Alarmparameter

Menügruppen-Ebene



Menü-Ebene

Parameter-Ebene

 
Abhängigkeit Alarm 1, **ALARM.1**:Default: **ACTUA**

Die Abhängigkeit von Alarm 1 kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der Min/Max-Wert, der Totalisator- bzw. Summenwert, der gleitende Mittelwert, der Konstantenwert oder die Differenz zwischen dem aktuellen Messwert und dem Konstantenwert. Ist **HOLD** angewählt wird der Alarm festgehalten und erst wieder nach Deaktivierung des **HOLD** weiter bearbeitet. **ENTER** bewirkt die Abhängigkeit entweder durch Drücken der [O]-Taste auf der Gehäusefront oder durch ein externes Signal über den Digitaleingang. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.





Beispiel: Durch die Verwendung des Maximalwertes **ALARM.1 = MAX.VA** in Kombination mit einer Grenzwertüberwachung **FU-1 = HIGH**, lässt sich eine Alarmquittierung realisieren. Zum Quittieren können dann die Richtungstasten, die 4. Taste oder der Digitaleingang ausgewählt werden.

Grenzwerte / Limits, **LI-1**:Default: **2000**

Der Grenzwert gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.

Hysterese für Grenzwerte, **HY-1**:Default: **00000**

Die Hysterese definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|---|---|
|  | <p>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, FU-1: Default: HIGH</p> <p><input type="text" value="FU-1"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="HIGH"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="text" value="LOW"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="P"/></p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit LOW (für LOW = unterer Grenzwert) und mit HIGH (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion HIGH belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert LOW zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p> |
|  | <p>Einschaltverzögerung, TON-1: Default: 000</p> <p><input type="text" value="TON-1"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="P"/></p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p> |
|  | <p>Ausschaltverzögerung, TOF-1: Default: 000</p> <p><input type="text" value="TOF-1"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="P"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="P"/></p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p> |
|  | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p><input type="text" value="RET"/> <input type="button" value="P"/></p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene -AL-.</p> |

Das Gleiche gilt für **-AL2-** bis **-AL4-**.

 
5.4.7. Totalisator (Volumenmessung)

Menügruppen-Ebene

 


Menü-Ebene

 
Parameter-Ebene

Totalisatorzustand, TOTAL:Default: *OFF*

 

 
 

Der Totalisator ermöglicht Messungen auf einer Zeitbasis von z.B. l/h, dabei wird das skalierte Eingangssignal über eine Zeit integriert und ständig (Anwahl **STEAD**) oder flüchtig (Anwahl **TEMP**) gespeichert. Bei häufigen Abfüllprozessen ist die flüchtige und bei Verbrauchsmessungen die ständige Speicherung zu wählen. Bei der ständigen Speicherung **STEAD** wird bei jedem Totalisator Reset und darüber hinaus alle 30 Minuten der aktuelle Summenwert im nichtflüchtigen Speicher des Gerätes gesichert. Wählt man **OFF** ist die Funktion deaktiviert. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.

Zeitbasis, T.BASE:Default: *SEC*

Unter diesem Parameter gibt man die Zeitbasis der Messung in Sekunden, Minuten oder Stunden vor.

 
Totalisatorfaktor, FACTO:Default: *1E0*

Hier wird der Faktor (1E0...1E6) bzw. Divisor für die interne Berechnung des Messwertes vergeben.

| Menü-Ebene | Parameter-Ebene |
|--|---|
|  | <p>Einstellen der Kommastelle für den Totalisator, TOT.DT: Default: 0</p>  <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p> |
|  | <p>Totalisator Reset, TOT.RE: Default: 00000</p>  <p>Der Resetwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Nach der letzten Stelle wechselt die Anzeige zurück in die Menü-Ebene. Der Auslöser für den Reset ist parametrierbar über die 4.Taste oder über den optionalen Digitaleingang.</p> |
|  | <p>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-TOT-“.</p> |

Programmiersperre:

Menügruppen-Ebene


Beschreibung Seite 11, Menü-Ebene **RUN**

6. Reset auf Defaultwerte

Um das Gerät in einen **definierten Grundzustand** zu versetzen, besteht die Möglichkeit, einen Reset auf die Defaultwerte durchzuführen.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

- Spannungsversorgung des Gerätes abschalten
- Taste **[P]** betätigen
- Spannungsversorgung zuschalten und Taste **[P]** so lange drücken bis in der Anzeige „- - -“ erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und für den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das Gerät in den Zustand der Auslieferung versetzt.

Achtung! Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.

7. Alarmer / Relais


Das Gerät verfügt über 4 virtuelle Alarmer die einen Grenzwert auf Über- oder Unterschreitung überwachen können. Jeder Alarm kann einen optionalen Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden, Alarmer können aber auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, Min/Max-Werte gesteuert werden.

Funktionsprinzip der Alarmer / Relais

| | |
|-------------------------|---|
| Alarm / Relais x | deaktiviert, Augenblickswert, Min/Max-Wert, Hold-Wert, Totalisatorwert, gleitender Mittelwert, Konstantenwert, Differenz zwischen Augenblickswert und Konstantenwert oder eine Aktivierung über den Digitaleingang oder die [O] -Taste |
| Schaltswelle | Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung |
| Hysterese | Breite des Fensters zwischen den Schaltswellen |
| Arbeitsprinzip | Arbeitsstrom / Ruhestrom |


Grenzwertüberschreitung

Bei der Grenzwertüberschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schaltschwelle abgeschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle aktiviert.

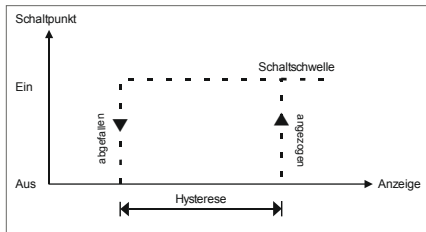


Grenzwertunterschreitung

Bei der Grenzwertunterschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schaltschwelle geschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle abgeschaltet.

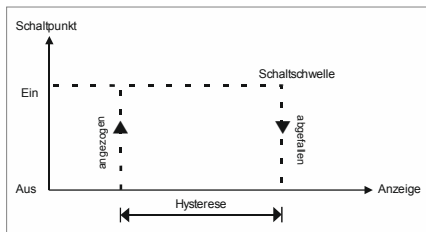


Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung wird über einen Alarm aktiviert und z.B. 10 sec nach Erreichen der Schaltschwelle geschaltet, eine kurzfristige Überschreitung des Schwellwertes führt nicht zu einer Alarmierung bzw. nicht zu einem Schaltvorgang des Relais. Die Ausschaltverzögerung funktioniert in der gleichen Weise, hält also den Alarm bzw. das Relais um die parametrisierte Zeit länger geschaltet.

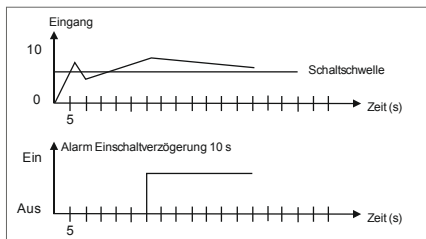

8. Sensorabgleich Offset/Endwert

Das Gerät verfügt über einen halbautomatisierten Sensorabgleich (**SE.SOU / SE.IA**), bei dem ein Schaltausgang den in manchen Sensoren vorhandenen Abgleichwiderstand schaltet. So findet ein justieren von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden kann. Der Abgleich kann je nach Parametrierung über den 4.Taster oder Digital-eingang stattfinden. Dabei kann auch während der Kalibrierungsschritte getastet werden, so dass sich Referenzsignale auch manuell aufschalten lassen. Jedoch wird nach 30 Sekunden die Kalibration abgebrochen.

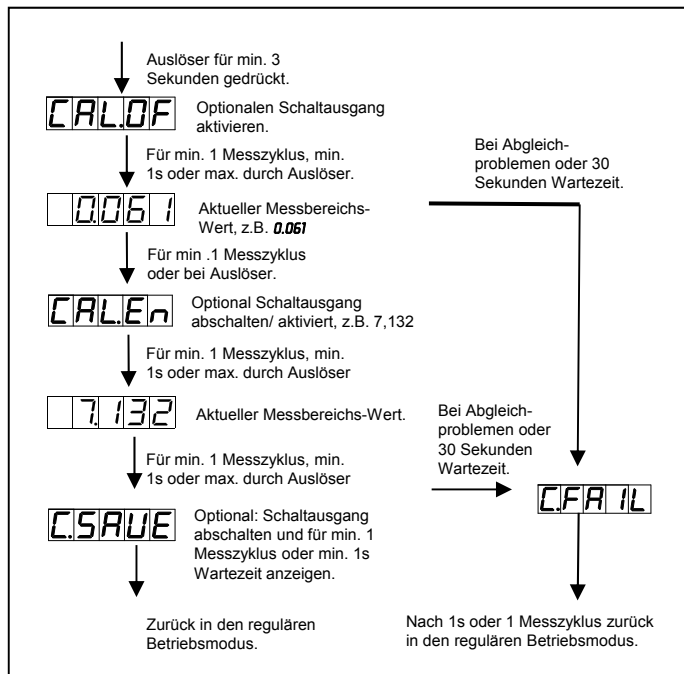

9. Technische Daten

| Gehäuse | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-------------------|--------------|
| Abmessungen | 96x48x70 mm (BxHxT) | | | |
| | 96x48x89 mm (BxHxT) einschließlich Steckklemme | | | |
| Einbauausschnitt | 92,0 ^{+0,8} x 45,0 ^{+0,6} mm | | | |
| Wandstärke | bis 15 mm | | | |
| Befestigung | Schraubelemente | | | |
| Material | PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0 | | | |
| Dichtungsmaterial | EPDM, 65 Shore, schwarz | | | |
| Schutzart | Standard IP65 (Front), IP00 (Rückseite) | | | |
| Gewicht | ca. 200 g | | | |
| Anschluss | Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm ² | | | |
| Anzeige | | | | |
| Ziffernhöhe | 14 mm | | | |
| Segmentfarbe | Rot (optional grün, orange oder blau) | | | |
| Anzeigebereich | -19999 bis 99999 | | | |
| Schaltpunkte | je Schaltpunkt eine LED | | | |
| Überlauf | waagerechte Balken oben | | | |
| Unterlauf | waagerechte Balken unten | | | |
| Anzeigezeit | 0,1 bis 10,0 Sekunden | | | |
| Eingang | Messbereich | Ri | Messfehler | Digit |
| min -1...max 1 ADC | 0...1 ADC | ~ 0,2 Ω | 0,5 % vom Endwert | ±1 |
| min -50...max 50 VDC | 0...50 VDC | ~ 200 kΩ | 0,5 % vom Endwert | ±1 |
| min -300...max 300VDC | 0...300 VDC | ~ 1 MΩ | 0,5 % vom Endwert | ±1 |
| min -600...max 600VDC | 0...600 VDC | ~ 2 MΩ | 0,5 % vom Endwert | ±1 |
| Digitaleingang | < 2,4 V OFF, 10 V ON, max. 30 VDC R _i ~ 5 kΩ | | | |
| Genauigkeit | | | | |
| Temperaturdrift | 100 ppm / K | | | |
| Messzeit | 0,1...10,0 Sekunden | | | |
| Messprinzip | U/F-Wandlung | | | |
| Auflösung | ca. 18 Bit bei 1s Messzeit | | | |

| | |
|---|---|
| Ausgang | |
| Analogausgang | 0/4-20 mA / Bürde 350 Ohm; 0-10 VDC / Bürde 10 kOhm, 16 bit |
| Schaltausgänge | |
| Relais mit Wechselkontakt Schaltspiele | 250 VAC / 5 AAC; 30 VDC / 5 ADC 30 x 10 ³ bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last 10 x 10 ⁶ mechanisch Trennung gem. DIN EN50178 / Kennwerte gemäß DIN EN60255 |
| Netzteil | 230 VAC ± 10 % max. 10 VA |
| Speicher | |
| | EEPROM |
| Datenerhalt | ≥ 100 Jahre bei 25°C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Arbeitstemperatur | 0...50°C |
| Lagertemperatur | -20...80°C |
| Klimafestigkeit | relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung |
| EMV | |
| | EN 61326 |
| CE-Zeichen | |
| | Konformität gemäß Richtlinie 2004/108/EG |
| Sicherheitsbestimmungen | |
| | gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EN 61010; EN 60664-1 |

10. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage *Kapitel 2* vor der Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **M2-1H-Gerät** ist für die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.



Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Bedienung kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

Kontrolle des Gerätes

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschädigung bitte umgehend den Lieferanten.



Installation

Das **M2-1H-Gerät** darf ausschließlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

Installationshinweise

- In der unmittelbaren Nähe des Gerätes dürfen keine magnetischen oder elektrischen Felder, z.B. durch Transformatoren, Funksprechgeräte oder elektrostatische Entladungen auftreten.
- Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 0,5A träge nicht überschreiten.
- Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Gerätenähe installieren und durch RC-Funkenlöschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstören.
- Eingangs-, Ausgangsleitungen räumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen. Hin- und Rückleitungen nebeneinander führen. Nach Möglichkeit verdrehte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genauesten Messergebnisse.
- Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fühlerleitungen abzuschirmen und zu verdrehen. Grundsätzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (i. d. Regel Messerde) anzuschließen.
- Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren für Personen und Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Klemmenbereich der Geräte zählt zum Servicebereich. Hier sind elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich können durch hohe Spannungen gefährliche Körperströme auftreten, weshalb erhöhte Vorsicht geboten ist.
- Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Stömpfindlichkeit gegen eingestrahlte Energie und vermeidet gefährliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen können.

11. Fehlerbehebung

| | Fehlerbeschreibung | Maßnahmen |
|----|--|--|
| 1. | <p>Das Gerät zeigt einen permanenten Überlauf an.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Der Eingang hat einen sehr großen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke. • Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensor-signal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen. • Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrieren. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter dafür richtig eingestellt sind. |
| 2. | <p>Das Gerät zeigt einen permanenten Unterlauf an.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke. • Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensor-signal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen. • Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrieren. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter richtig eingestellt sind. |
| 3. | <p>Das Gerät zeigt „HELP“ in der 7-Segmentanzeige</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät hat einen Fehler im Konfigurationsspeicher festgestellt, führen Sie einen Reset auf die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend Ihrer Anwendung neu. |
| 4. | <p>Programmnummern für die Parametrierung des Eingangs sind nicht verfügbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Die Programmiersperre ist aktiviert • Korrekten Code eingeben |
| 5. | <p>Das Gerät zeigt „ERR1“ in der 7-Segmentanzeige</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller kontaktieren. |
| 6. | <p>Das Gerät reagiert nicht wie erwartet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das Gerät schon einmal parametrieren wurde, dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie im <i>Kapitel 6</i>. beschrieben ist wieder her. |