

---

# Bedienungsanleitung M2

## Tricolour-Anzeige

### DMS Verstärker mit Kalibrierung für 350 Ohm-Massedrucksensoren



#### Geräteeigenschaften:

- tricolour Anzeige von -19999...99999 Digits  
(Grün-Orange-Rot umschaltbar bei Grenzwertverletzung)
- geringe Einbautiefe: 70 mm ohne Steckklemme
- min/max-Speicher
- 30 parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung
- Null-Taste zum Auslösen von Hold, Tara oder Sensorabgleich
- Standarddigitaleingang für Hold, Tara oder Sensorabgleich
- Sensorabgleich mit integriertem Schaltausgang
- permanente min/max-Wertemessung
- arithmetische Funktion
- Nullpunktberuhigung
- Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- optional 2 Relaisausgänge (Wechsler)
- Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Adapter für Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeräten

# Identifizierung

STANDARD-TYPEN	BESTELLNUMMER
DMS	M2-1MT5B.020X.570xD
Gehäusegröße: 96x48 mm	M2-1MT5B.020X.670xD

## Optionen – Aufschlüsselung Bestellcode:

	M	2-	1	M	T	5	B.	0	2	0	X.	6	7	2	x	D		
<b>Grundtyp M-Serie</b>																		<b>Dimension</b>
<b>Einbautiefe</b> 89 mm, inkl. Steckklemme			<input type="checkbox"/> 2															<input type="checkbox"/> physikalische Einheit
<b>Gehäusegröße</b> B96xH48xT70 mm			<input type="checkbox"/> 1															<b>Version</b>
<b>Anzeigenart</b> DMS	<input type="checkbox"/> M																	<input type="checkbox"/> interne Version
<b>Anzeigenfarbe</b> Grün-Orange-Rot				<input type="checkbox"/> T														<b>Schaltpunkte</b>
<b>Anzahl der Stellen</b> 5-stellig					<input type="checkbox"/> 5													<input type="checkbox"/> 0 kein Schaltpunkt
<b>Ziffernhöhe</b> 14 mm						<input type="checkbox"/> B												<input type="checkbox"/> 2 2 Relaisausgänge
<b>Digitaleingang</b> ohne								<input type="checkbox"/> 0										<b>Schutzart</b>
<b>Brückenspeisung</b> 10 VDC / 20 mA inkl. Digitaleingang									<input type="checkbox"/> 2									<input type="checkbox"/> 1 ohne Tastatur, Bedienung über Software PM-TOOL
																		<input type="checkbox"/> 7 IP65 / steckbare Klemme
																		<b>Versorgungsspannung</b>
																		<input type="checkbox"/> 4 115 VAC
																		<input type="checkbox"/> 5 230 VAC
																		<input type="checkbox"/> 6 10-30 VDC galv. getrennt
																		<b>Messeingang</b>
																		<input type="checkbox"/> X DMS/Wägetechnik 1 - 3,3 mV
																		<b>Analogausgang</b>
																		<input type="checkbox"/> 0 ohne

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. Nm

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Kurzbeschreibung</b>	<b>1</b>
<b>2. Montage</b>	<b>2</b>
<b>3. Elektrischer Anschluss</b>	<b>3</b>
<b>4. Funktionsbeschreibung und Bedienung</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Programmiersoftware PM-TOOL</b>	<b>5</b>
<b>5. Einstellen der Anzeige</b>	<b>6</b>
<b>5.1. Einschalten</b>	<b>6</b>
<b>5.2. Standardparametrierung (flache Bedienebene)</b>	<b>6</b>
Wertzuweisung zur Steuerung des Signaleinganges	
<b>5.3. Programmiersperre „RUN“</b>	<b>11</b>
Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre oder Wechsel in die professionelle bzw. zurück in die flache Bedienebene	
<b>5.4. Erweiterte Parametrierung (professionelle Bedienebene)</b>	<b>12</b>
<b>5.4.1. Signaleingangsparameter „INP“</b>	<b>12</b>
Wertezuweisung zur Steuerung des Signaleingangs inkl. Linearisierung	
<b>5.4.2. Allgemeine Geräteparameter „FCT“</b>	<b>15</b>
Übergeordnete Gerätefunktionen wie Hold, Tara, min/max permanent, Mittelwertbildung, Helligkeitsregelung, als auch die Steuerung des Digitaleingangs und der Tastenbelegung	
<b>5.4.3. Sicherheitsparameter „COD“</b>	<b>20</b>
Zuweisung von Benutzer und Mastercode zur Sperrung bzw. zum Zugriff auf bestimmte Parameter wie z.B. Analogausgang und Alarme, etc.	
<b>5.4.4. Relaisfunktionen „rel“</b>	<b>21</b>
Parameter zur Definition der Schaltpunkte	
<b>5.4.5. Alarmparameter „AL1...AL4“</b>	<b>23</b>
Auslöser und Abhängigkeiten der Alarme	
<b>6. Reset auf Werkseinstellung</b>	<b>25</b>
Zurücksetzen der Parameter auf den Auslieferungszustand	
<b>7. Alarme / Relais</b>	<b>26</b>
Funktionsprinzip der Schaltausgänge	
<b>8. Sensorabgleich</b>	<b>27</b>
Funktionsablaufschemata für Sensoren mit vorhandenem Abgleichwiderstand	
<b>9. Technische Daten</b>	<b>28</b>
<b>10. Sicherheitshinweise</b>	<b>30</b>
<b>11. Fehlerbehebung</b>	<b>31</b>

## 1. Kurzbeschreibung

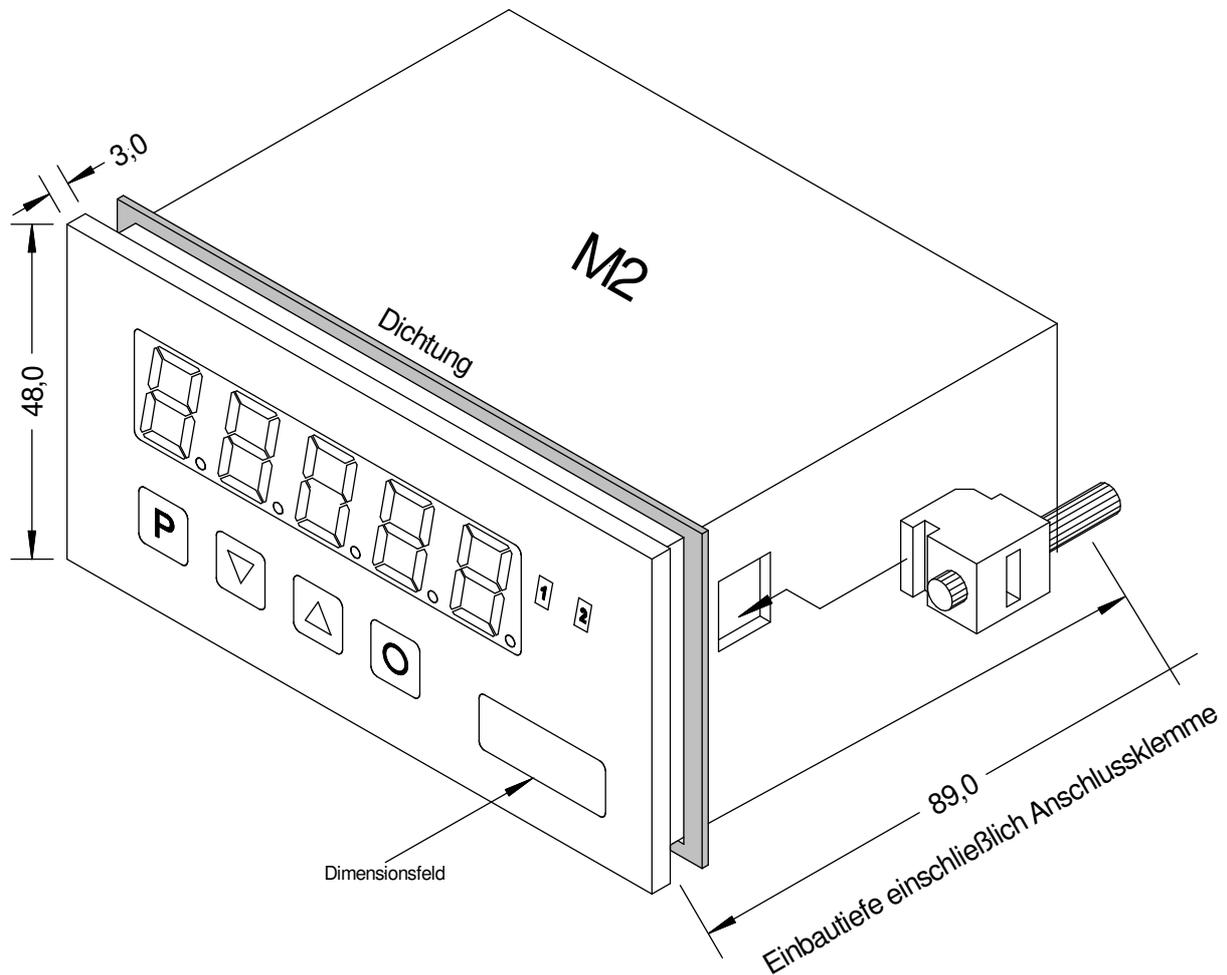
Das Schalttafeleinbauinstrument **M2-1M-tricolour** ist eine 5-stellige Anzeige mit Farbwechsel zum Anschluss an eine 4-Leiter-Messbrücke mit Kalibrationskontakt (80% Abgleich) und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 4 Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre verhindert die unerwünschte Veränderung von Parametern und lässt sich über einen individuellen Code wieder entriegeln. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung: eine 10 V Brückenspeisung, ein Digitaleingang zum Auslösen von Hold (Tara) oder den 80%-Abgleich und 2 optional galvanisch getrennte Schaltpunkte, mit welchen frei konfigurierbare Grenzwerte überwacht oder an eine übergeordnete Leitwarte gemeldet werden können.

Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Steckklemmen.

Auswählbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des min/max-Wertes, die Mittelwertbildung der Messsignale, eine Nominalwertvorgabe bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusätzliche Messstützpunkte zur Linearisierung runden das moderne Gerätekonzept ab.

## 2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die *Sicherheitshinweise* auf *Seite 30* durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.



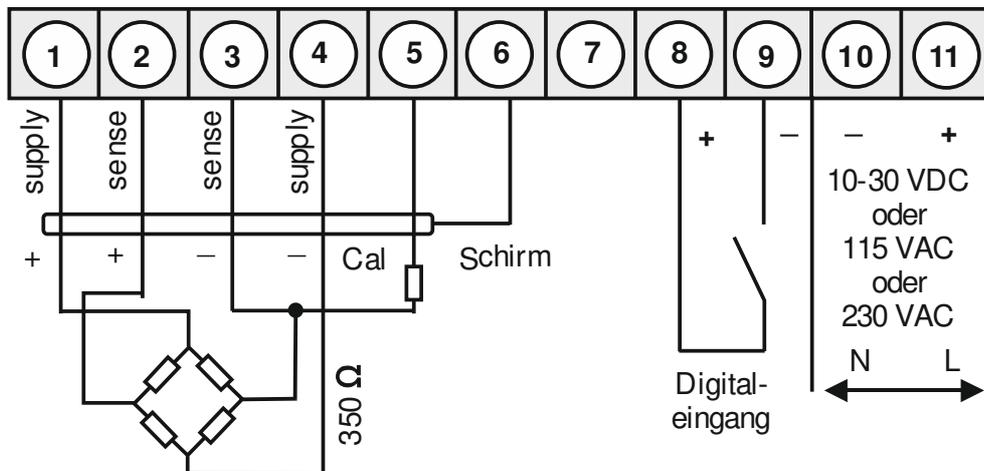
1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerät einsetzen.
2. Dichtung auf guten Sitz überprüfen
3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem Schraubendreher eine halbe Drehung weiter anziehen.

**ACHTUNG!** Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht übersteigen!

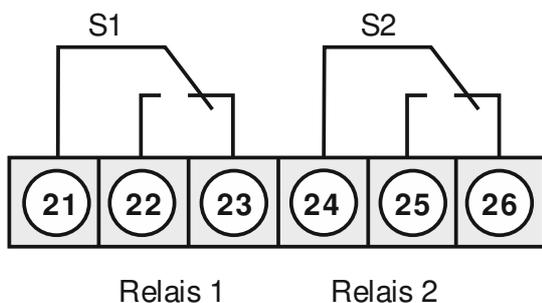
**Dimensionszeichen sind vor dem Einbau über einen seitlichen Kanal von außen austauschbar!**

### 3. Elektrischer Anschluss

Typ M2-1MT5B.020X.470xD Versorgung 115 VAC  
 Typ M2-1MT5B.020X.570xD Versorgung 230 VAC  
 Typ M2-1MT5B.020X.670xD Versorgung 10-30 VDC



Optionen:



## 4. Funktions- und Bedienbeschreibung

### Bedienung

Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

#### Menü-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menüpunkte dargestellt die ausreichen, um ein Gerät in Betrieb zu setzen.

Möchte man in die professionelle Menügruppen-Ebene, muss die Menü-Ebene durchlaufen und *PROF* im Menüpunkt *RUN* parametrieren werden.

#### Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)

Geeignet für komplexe Anwendungen wie z.B. Verknüpfung von Alarmen, Stützpunktbehandlung, Totalisatorfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfügung, die eine erweiterte Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Möchte man die Menügruppen-Ebene verlassen muss diese durchlaufen und *ULOC* im Menüpunkt *RUN* parametrieren werden.

#### Parameter-Ebene:

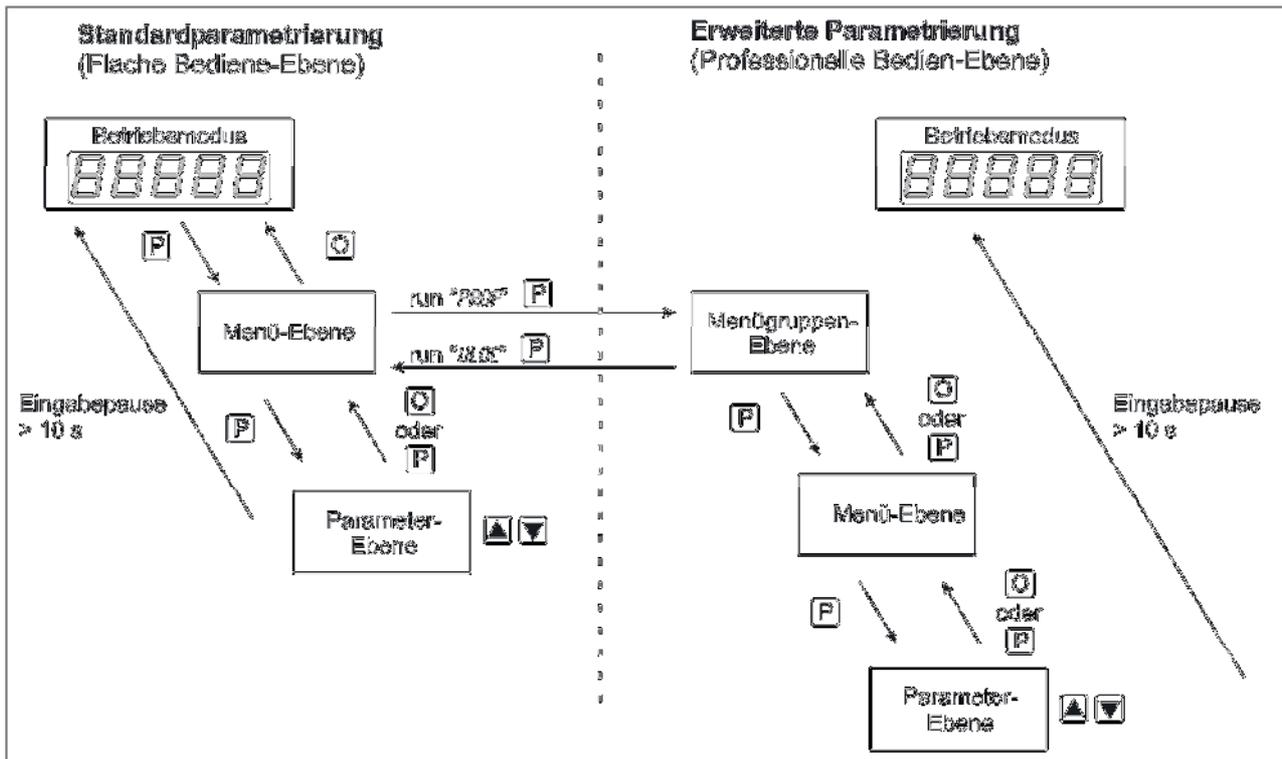
Die im Menüpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verändern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige signalisiert. Die getätigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit **[P]** bestätigt und dadurch abgespeichert. Wird die **[O]-Taste** (Null-Taste) betätigt führt das zu einem Abbruch in der Werteingabe und zu einem Wechsel in die Menü-Ebene.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetätigungen folgen.

Ebene	Taste	Beschreibung
Menü-Ebene		Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Werten
		Dienen zum navigieren in der Menü-Ebene
		Wechsel in den Betriebsmodus
Parameter-Ebene		Dient zur Bestätigung der durchgeführten Parametrierung
		Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung
		Wechsel in die Menü-Ebene oder Abbruch in der Werteingabe.
Menügruppen-Ebene		Wechsel zur Menü-Ebene
		Dienen zum navigieren in der Menügruppen-Ebene
		Wechsel in den Betriebsmodus oder zurück in die Menü-Ebene.

## Funktionsschema:



### Legende:

- P** Übernahme
- C** Abbruch
- ▲** Werteanwahl (+)
- ▼** Werteanwahl (-)

### 4.1 Parametriersoftware PM-TOOL:

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Geräte-Adapter. Die Verbindung wird über einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geräterückseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle  
Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Gerätekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberfläche lassen sich die Parameter verändern, wobei die Funktionsweise und die möglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.

## 5. Einstellen der Anzeige

### 5.1. Einschalten

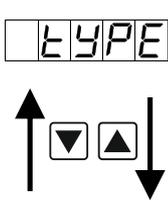
 
Nach Abschluss der Installation können Sie das Gerät durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prüfen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.

 
 
 
 
### Startsequenz

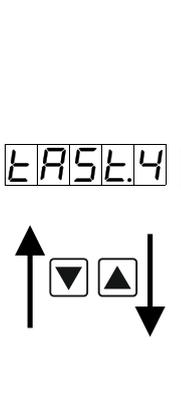
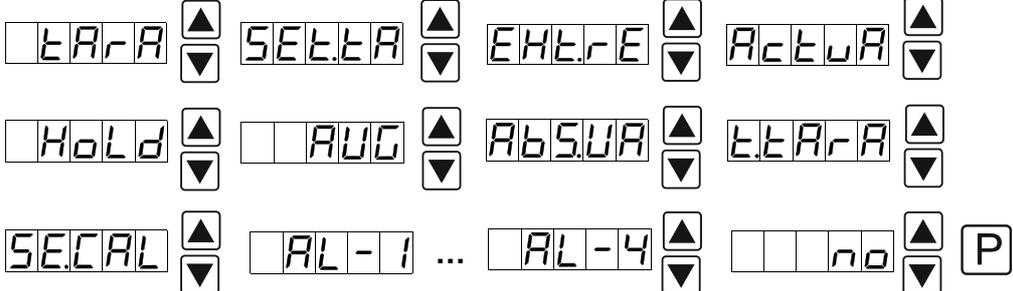
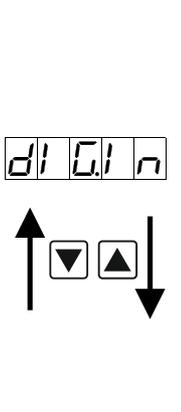
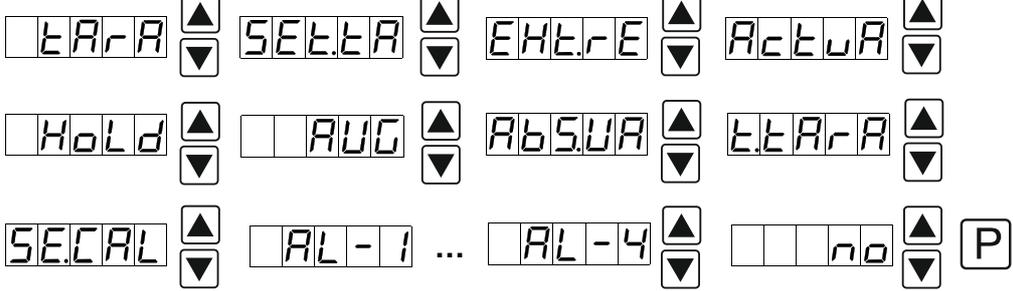
Während des Einschaltvorgangs wird für 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8 8), die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss für die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.

 
 
### 5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)

 
 
 
 
Um die Anzeige parametrieren zu können, muss im Betriebsmodus die **[P]-Taste** für 1 sec gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in die Menü-Ebene zu dem ersten Menüpunkt *TYPE*.

 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Auswahl des Eingangssignals, <i>TYPE</i>:</b> Default: <i>SENS.F</i></p> <p>  </p> <p>Als Messeingänge stehen <i>SENS.1</i> für 1mV/V, <i>SENS.2</i> für 2mV/V und <i>SENS.3</i> für 3,3mV/V für bekannte Sensorempfindlichkeiten zur Verfügung. Über <i>SENS.F</i> wird jeder Sensor bis etwa 4mV/V abgeglichen und gemessen. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Einstellen des Messbereichsendwertes, <i>END</i>:</b> Default: <i>10000</i></p> <p>  </p> <p>Der Endwert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit <b>[▲]</b> <b>[▼]</b> angepasst und stellenselektiv mit <b>[P]</b> bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird nur der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen. Dieser wird immer zu 100% angenommen. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Einstellen des Messbereichsanfangswertes, <i>OFFS</i>:</b>                      Default: 0</p> <p>  </p> <p>Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit [▲] [▼] angepasst und stellenselektiv mit [P] bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle kann nun zwischen <i>NOCA</i> und <i>CAL</i> gewählt werden. Bei <i>NOCA</i> wird nur der zuvor eingestellte Anzeigewert übernommen, bei <i>CAL</i> erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen. Dieser wird immer zu 100% angenommen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Einstellen der Kommastelle / Dezimalstelle, <i>DOT</i>:</b>                      Default: 0</p> <p>  </p> <p>Die Dezimalstelle der Anzeige lässt sich mit [▲] [▼] anpassen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Einstellen der Messzeit, <i>SEC</i>:</b>                      Default: 1.0</p> <p>  </p> <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Einstellen der Standardfarbe, <i>COLOR</i>:</b>                      Default: <i>RED</i></p> <p>  </p> <p>Unter diesem Menüpunkt wird die Standardfarbe der Anzeige parametrieren. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Sonderfunktion [O]-Taste, TAST.4:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>  </p> <p>Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der <b>[O]</b>-Taste hinterlegen. Ausgelöst wird diese Funktion durch Tastendruck. Mit <i>TARA</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tariierung mit <i>00000</i> im Display. <i>SET.TA</i> springt in den Offsetwert und kann somit über die Richtungstasten verändert werden. <i>EHT.RE</i> löscht den min/max-Speicher. <i>ACTUA</i> zeigt den Messwert, danach springt die Anzeige auf den parametrisierten Anzeigewert. Ebenso bei <i>AVG</i>, hier wird der gleitende Mittelwert dargestellt. Bei gewähltem <i>HOLD</i> wird mit Drücken der <b>[O]</b>-Taste der Momentwert festgehalten und durch Loslassen wieder aktualisiert. <b>Hinweis:</b> <i>HOLD</i> ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter <i>DISPL</i> auch <i>HOLD</i> gewählt ist. Entscheidet man sich für <i>ABS.UR</i> (Absolutwert) zeigt die Anzeige den seit Spannungszuschaltung gemessenen Wert ohne Berücksichtigung einer vorangegangenen Tariierung. Mit <i>t.TARA</i> (temporäre Tara) wird der Offset bei steigender Flanke des Digitaleingangs ermittelt und nur für die Dauer des Signals beibehalten. Über <i>SE.CAL</i> wird durch Drücken der Null-Taste eine Sensorkalibration durchgeführt das Ablaufdiagramm ist in <i>Kapitel 4.4</i> dargestellt. Bei <i>AL-1...AL-4</i> kann man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist <i>NO</i> angewählt ist die <b>[O]</b>-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.</p>
	<p><b>Sonderfunktion Digitaleingang, DIG.IN:</b> Default: <i>SE.CAL</i></p> <p>  </p> <p>Die oben aufgeführten Parameter können für den Betriebsmodus auch auf den optionalen Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe <i>TAST.4</i>.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Grenzwerte / Limits, LI-1:</b> Default: 2000</p> <p>LI-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.</p>
	<p><b>Hysterese für Grenzwerte, HY-1:</b> Default: 0</p> <p>HY-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p>
	<p><b>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, FU-1:</b> Default: HIGH</p> <p>FU-1 P HIGH LOW P</p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOW</i> (für LOW = unterer Grenzwert) und <i>HIGH</i> (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOW</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, COL.A1:</b> Default: NO</p> <p>COL.A1 P no GREEN ORANGE RED P</p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 1 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrieren, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 1 in der gewählten Standardfarbe. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, LI-2:</b> Default: 3000</p> <p>LI-2 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Hysterese für Grenzwerte, <i>HY-2</i>:</b> Default: 0</p> <p>HY-2 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p>
	<p><b>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, <i>FU-2</i></b> Default: HIGH</p> <p>FU-2 P HIGH LOW P</p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOW</i> (für LOW = unterer Grenzwert) und <i>HIGH</i> (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOW</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, <i>COL.A2</i>:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>COL.A2 P no GREEN ORANGE RED P</p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 2 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrieren, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 2 in der gewählten Standardfarbe. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Benutzercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), <i>U.CODE</i>:</b> Default: 0000</p> <p>U.CODE P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Wird dieser Code vergeben (&gt;0000), werden dem Bediener alle Parameter gesperrt, wenn zuvor <i>LOC</i> im Menüpunkt <i>RUN</i> gewählt wurde. Durch Drücken von [P] im Betriebsmodus für circa 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung <i>CODE</i>. Um nun zu den für den Benutzer frei geschalteten reduzierten Parametersatz zu gelangen, ist der hier vorgegebene <i>U.CODE</i> einzugeben. Der Code ist vor jedem Parametrierversuch einzugeben, bis der <i>R.CODE</i> (Mastercode) alle Parameter wieder freischaltet.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Mastercode (4-stellige Zahlenkombination frei belegbar), <i>A.CODE</i>:</b>                      Default: 1234</p> <p><i>A.CODE</i> [P] 0 [P] 0 [P] 0 [P] 0 [▲] [P]</p> <p>Dieser Code dient zur Freischaltung aller Parameter, nachdem zuvor <i>LOC</i> im Menüpunkt <i>RUN</i> aktiviert wurde. Durch Drücken von [P] im Betriebsmodus für ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die Meldung <i>CODE</i> und gibt dem Benutzer die Möglichkeit durch Eingabe des <i>A.CODE</i> alle Parameter zu erreichen. Unter <i>RUN</i> kann beim Verlassen der Parametrierung diese durch Wahl von <i>ULOC</i> oder <i>PROF</i> dauerhaft freigeschaltet werden, so dass bei erneutem Drücken von [P] im Betriebsmodus keine erneute Codeeingabe erfolgen muss.</p>

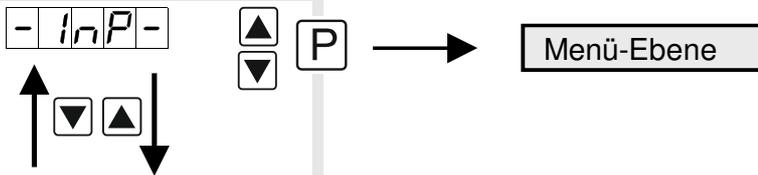
**5.3. Programmiersperre**

	<p><b>Aktivierung / Deaktivierung der Programmiersperre oder Abschluss der Standardparametrierung mit Wechsel in die Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang), <i>RUN</i>:</b>                      Default: <i>ULOC</i></p> <p>[ ] <i>run</i> [P] [ ] <i>ULOC</i> [▲] [ ] <i>LOC</i> [▲] [ ] <i>PROF</i> [▲] [P]</p> <p>Hier kann mit [▲] [▼] zwischen deaktivierter Tastensperre <i>ULOC</i> (Werkseinstellung), aktivierter Tastensperre <i>LOC</i> oder dem Wechsel in die Menügruppen-Ebene <i>PROF</i> gewählt werden. Die Auswahl erfolgt mit [P]. Danach bestätigt die Anzeige die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Wurde <i>LOC</i> gewählt, ist die Tastatur gesperrt. Um erneut in die Menü-Ebene zu gelangen, muss [P] im Betriebsmodus 3 Sekunden lang gedrückt werden. Der nun erscheinende <i>CODE</i> (Werkseinstellung 1 2 3 4) wird mit [▲] [▼] und [P] eingegeben und entsperrt die Tastatur. Eine fehlerhafte Eingabe wird mit <i>FRIL</i> angezeigt. Um weitergehende Funktionen zu parametrieren muss <i>PROF</i> eingestellt werden. Die Anzeige bestätigt die Einstellungen mit „- - -“, und wechselt automatisch in den Betriebsmodus. Durch Drücken der Taste [P] im Betriebsmodus für ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige die erste Menügruppe <i>INP</i> und bestätigt somit den Wechsel in die erweiterte Parametrierung. Die bleibt so lange aktiviert bis in der Menügruppe <i>RUN</i> ein <i>ULOC</i> eingegeben wird der die Anzeige wieder in die Standardparametrierung setzt.</p>
---	--

## 5.4. Erweiterte Parametrierung (Professionelle Bedienebene)

### 5.4.1. Signaleingangsparameter

#### Menügruppen-Ebene



#### Menü-Ebene

#### Parameter-Ebene

##### Auswahl des Eingangssignals, *TYPE*:

Default: *SENS.F*



Als Messeingänge stehen *SENS.1* für 1 mV/V, *SENS.2* für 2 mV/V und *SENS.3* für 3,3 mV/V für bekannte Sensorempfindlichkeiten zur Verfügung. Über *SENS.F* wird jeder Sensor bis etwa 4 mV/V abgeglichen und gemessen. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.

##### Einstellen des Messbereichsendwertes, *END*:

Default: *10000*



 
 
 
 
Der Endwert wird von kleinster bis größter Stelle mit **[▲]** **[▼]** angepasst und stellenselektiv mit **[P]** bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle kann zwischen *NOCA* und *CAL* gewählt werden. Bei *NOCA* wird nur der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei *CAL* erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen. Dieser wird immer zu 100% angenommen. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.

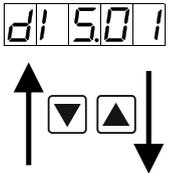
 
##### Einstellen des Messbereichsanfangswertes, *OFFS*:

Default: *0*



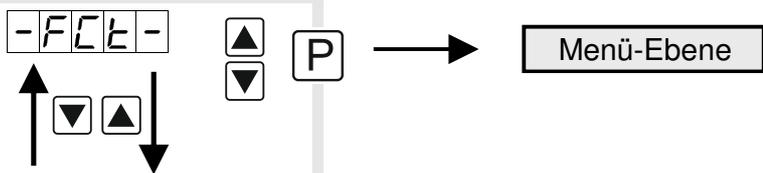
Der Anfangswert wird von der kleinsten zur größten Stelle mit **[▲]** **[▼]** angepasst und stellenselektiv mit **[P]** bestätigt. Ein Minuszeichen kann nur auf höchstwertigster Stelle parametrieren werden. Nach der letzten Stelle kann nun zwischen *NOCA* und *CAL* gewählt werden. Bei *NOCA* wird nur der zuvor eingestellte Anzeigenwert übernommen, bei *CAL* erfolgt die Abgleichung über die Messstrecke und der analoge Eingangswert wird übernommen. Dieser wird immer zu 100% angenommen. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt zurück zur Menü-Ebene.

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Einstellen der Messzeit, SEC:</b> Default: 1.0</p> <p>  </p> <p>Die Messzeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0.1er Schritten und bis 10.0 in 1.0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Umskalieren der Messeingangswerte, ENDR:</b> Default: 10000</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Endwert auf z.B. 1,1 mV Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p>
	<p><b>Umskalieren der Messeingangswerte, OFFR:</b> Default: 0</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anfangswert auf z.B. 0,1 mV Eingangssignal ohne Anlegen des Messsignals umskalieren.</p>
	<p><b>Einstellen des Tarawertes / Offsetwertes, TARR:</b> Default: 0</p> <p>  </p> <p>Der vorgegebene Wert wird zu dem linearisierten Wert hinzuaddiert. So lässt sich die Kennlinie um den gewählten Betrag verschieben.</p>
	<p><b>Einstellen des Abgleichpunktes, ADJ.PT:</b> Default: 80.00</p> <p>  </p> <p>Der Abgleichpunkt ist auf 80% voreingestellt. Das heißt, dass beim automatischen Sensorabgleich beim Schalten des Abgleichrelais von einer 80% Verstimmung der Brücke ausgegangen wird. Dieser Wert lässt sich jedoch frei anpassen.</p>
	<p><b>Anzahl der zusätzlichen Stützpunkte, SPCT:</b> Default: 00</p> <p>  </p> <p>Es lassen sich zum Anfangs- und Endwert noch 30 zusätzliche Stützpunkte definieren, um nicht lineare Sensorwerte zu linearisieren. Es werden nur die aktivierten Stützpunktparameter angezeigt.</p>

 
 
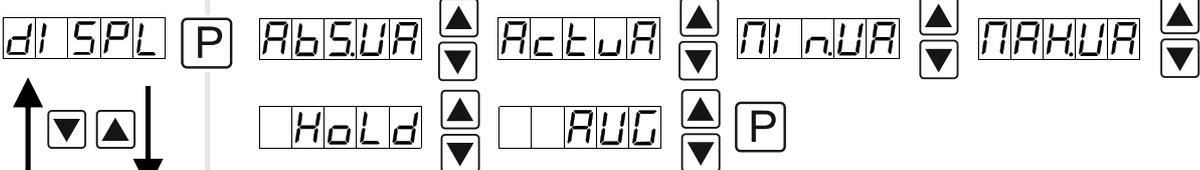
 
 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Anzeigewerte für Stützpunkte, DIS.01 ... DIS.30:</b></p> <p>  </p> <p>Unter diesem Parameter werden die Stützpunkte wertemäßig definiert. Bei der Sensorkalibration wird wie bei Endwert/Offset am Ende gefragt, ob eine Kalibration ausgelöst werden soll.</p>
	<p><b>Analogwerte für Stützpunkte, INP.01 ... INP.30:</b></p> <p>  </p> <p>Die Stützpunkte werden immer nach ausgewähltem Eingangssignal mA/V vorgegeben. Hier lassen sich die gewünschten Analogwerte aufsteigend frei parametrieren.</p>
	<p><b>Anzeigenunterlauf, DI.UND:</b> Default: -19999</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenunterlauf ( _ _ _ _ ) auf einen bestimmten Wert definieren. Die Ausnahme bildet der Eingangstyp 4-20 mA, dieser zeigt bei Signal &lt; 1mA bereits Unterlauf an, damit wird ein Sensorausfall gekennzeichnet.</p>
	<p><b>Anzeigenüberlauf, DI.OUE:</b> Default: 99999</p> <p>  </p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich der Anzeigenüberlauf ( - - - - ) auf einen bestimmten Wert definieren.</p>
	<p><b>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</b></p> <p>  </p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-INP-“.</p>

 
 
 
### 5.4.2. Allgemeine Geräteparameter

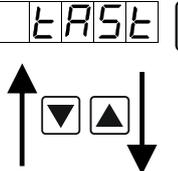
#### Menügruppen-Ebene

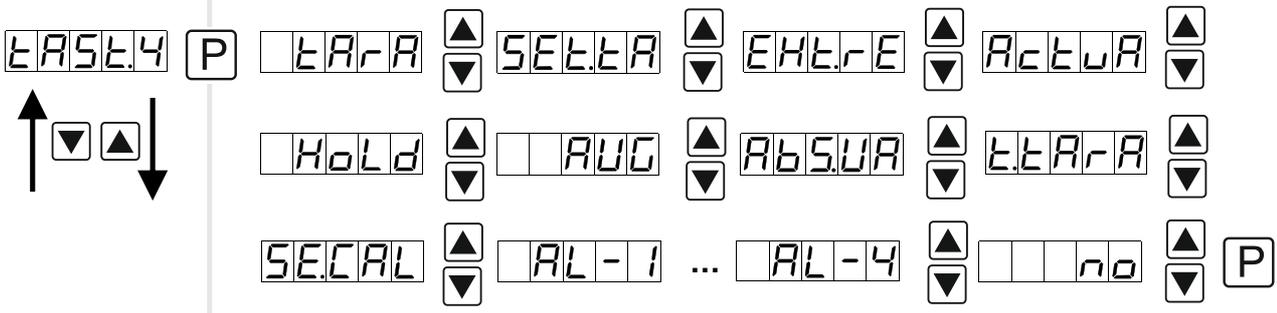
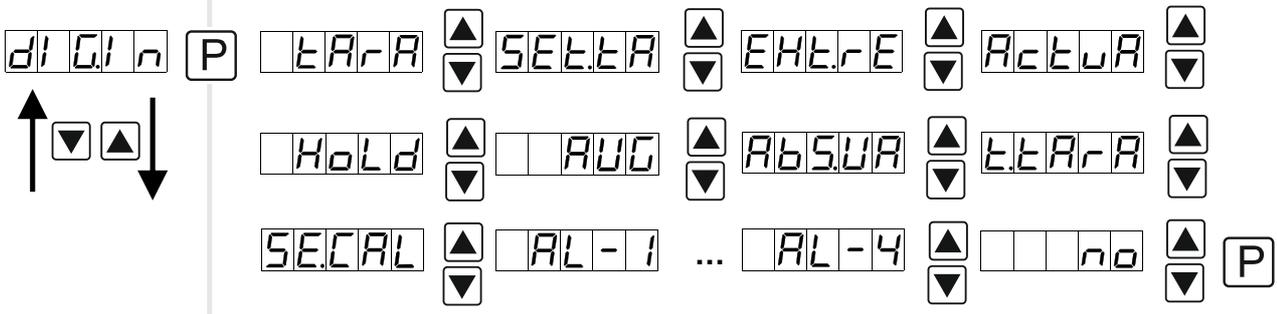


Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Anzeigezeit, DISEC:</b> Default: 01.0</p> <p>dI.SEC P 00.1 ▲ ▼ 00.9 dann 01.0 ▲ ▼ 10.0 ▲ ▼ P</p> <p>Die Anzeigezeit wird mit [▲] [▼] eingestellt. Dabei wird bis 1 Sekunde in 0,1er Schritten und bis 10,0 in 1,0er Schritten gesprungen. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Anzeigewert runden, ROUND:</b> Default: 00001</p> <p>round P 00001 ▲ ▼ 00005 ▲ ▼ 00010 ▲ ▼ 00050 ▲ ▼ P</p> <p>Für instabile Anzeigewerte gibt es die Rundungsfunktion bei welcher der Anzeigewert in 1er, 5er, 10er oder 50er Schritten geändert wird. Dies beeinträchtigt nicht die Auflösung der optionalen Ausgänge. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Arithmetik, ARITH:</b> Default: ND</p> <p>Arith P no ▲ ▼ rEZIP ▲ ▼ rADiC ▲ ▼ SqUAR ▲ ▼ P</p> <p style="text-align: center;">Kehrwert                      Radizieren                      Quadrieren</p> <p>Bei dieser Funktion wird nicht der Messwert sondern der berechnete Wert in der Anzeige dargestellt.</p> <p>Berechnungsvarianten:                      rEZIP = (Endwert*Endwert)/Anzeigewert                      rAdiC = Wurzel(Anzeigewert*Endwert)                      SqUAR = (Anzeigewert)<sup>2</sup>/Endwert</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Nenner bei Brüchen sollte ungleich 0 sein, da eine Teilung durch 0 nicht möglich ist. Es entsteht ein nicht definierter Zustand und die Anzeige geht in den Überlauf.</p> <p>Mit ND wird keine Berechnung hinterlegt. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Gleitende Mittelwertbildung, <i>AVG</i>:</b> Default: <i>10</i></p> <p></p> <p>Hier wird die Anzahl der zu mittelnden Messungen vorgegeben. Die Mittelungszeit ergibt sich aus dem Produkt von Messzeit <i>SEC</i> und der zu mittelnden Messungen <i>AVG</i>. Mit der Auswahl von <i>AVG</i> in der Menü-Ebene <i>DISPL</i> wird das Ergebnis im Display angezeigt und bei Eintrag in der Alarmierung <i>AL1-AL4</i> ausgewertet.</p>
	<p><b>Nullpunktberuhigung, <i>ZERO</i>:</b> Default: <i>00</i></p> <p></p> <p>Bei der Nullpunktberuhigung kann ein Wertebereich um den Nullpunkt vorgewählt werden, bei dem die Anzeige eine Null darstellt. Sollte z.B. eine 10 eingestellt sein, so würde die Anzeige im Wertebereich von -10 bis +10 eine Null anzeigen und darunter mit -11 und darüber mit +11 fortfahren. Der maximal einstellbare Wertebereich beträgt 99.</p>
	<p><b>Anzeige, <i>DISPL</i>:</b> Default: <i>ACTUA</i></p> <p></p> <p>Mit Hilfe dieser Funktion kann man entweder den Absolutwert, den aktuellen Messwert, den min/max-Wert, den ereignisgesteuerten Hold-Wert oder den gleitenden Mittelwert der Anzeige zuordnen. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Einstellen der Standardfarbe, <i>COLOR</i>:</b> Default: <i>RED</i></p> <p></p> <p>Unter diesem Menüpunkt wird die Standardfarbe der Anzeige parametrier. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, <i>COL.AL</i>:</b> Default: <i>NO</i></p> <p></p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 1 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrier, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 1 in der gewählten Standardfarbe. Mit <b>[P]</b> wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>

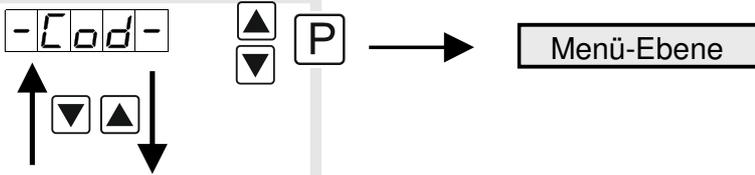
Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Grenzwerte / Limits, COL.A2:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>COL.A2 [P] [ ] [ ] [ ] <i>no</i> [▲] [▼] GrEEEn [▲] [▼] OrAnG [▲] [▼] [ ] [ ] <i>rEd</i> [▲] [▼] [P]</p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 2 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrier, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 2 in der gewählten Standardfarbe. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, COL.A3:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>COL.A3 [P] [ ] [ ] [ ] <i>no</i> [▲] [▼] GrEEEn [▲] [▼] OrAnG [▲] [▼] [ ] [ ] <i>rEd</i> [▲] [▼] [P]</p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 3 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrier, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 3 in der gewählten Standardfarbe. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Grenzwerte / Limits, COL.A4:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>COL.A4 [P] [ ] [ ] [ ] <i>no</i> [▲] [▼] GrEEEn [▲] [▼] OrAnG [▲] [▼] [ ] [ ] <i>rEd</i> [▲] [▼] [P]</p> <p>Hier wird die Farbdarstellung bei Verletzung von Alarm 4 gewählt. Zur Auswahl stehen die Farben Grün, Orange oder Rot. Ist <i>NO</i> parametrier, bleibt die Anzeige auch bei anstehendem Alarm 4 in der gewählten Standardfarbe. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Helligkeitsregelung, LIGHT:</b> Default: <i>15</i></p> <p>LIGHT [P] [ ] [ ] [ ] <i>00</i> [▲] [▼] [ ] [ ] <i>15</i> [▲] [▼] [P]</p> <p>Die Anzeigehelligkeit kann in 16 Stufen von 00 = sehr dunkel bis 15 = sehr hell entweder über diesen Parameter oder alternativ über die Richtungstasten von außen angepasst werden. Beim Gerätestart wird immer die in diesem Parameter hinterlegte Stufe verwendet, auch wenn zwischenzeitlich die Helligkeit über die Richtungstasten verändert wurde.</p>
	<p><b>Anzeigeblinken, FLASH:</b> Default: <i>NO</i></p> <p>FLASH [P] [ ] [ ] [ ] <i>no</i> [▲] [▼] [ ] AL-1 [▲] [▼] [ ] AL-2 [▲] [▼] [ ] AL.12 [▲] [▼]</p> <p>[ ] AL-3 [▲] [▼] [ ] AL-4 [▲] [▼] [ ] AL.34 [▲] [▼] [ ] ALAL [▲] [▼] [P]</p> <p>Hier kann ein Anzeigenblinken als zusätzliche Alarmfunktion zu einzelnen oder zu einer Kombination von Grenzwertverletzungen hinzugefügt werden. Mit <i>NO</i> wird kein Blinken zugeordnet.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene																		
	<p><b>Zuweisung (Hinterlegung) von Tastenfunktionen, TAST:</b> Default: <i>NO</i></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="text" value="TAST"/></td> <td><input type="text" value="P"/></td> <td><input type="text" value="EHTR"/></td> <td><input type="text" value="LI.12"/></td> <td><input type="text" value="LI.34"/></td> <td><input type="text" value="TARA"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="SETTA"/></td> <td><input type="text" value="EHT.RE"/></td> <td><input type="text" value="ACTUA"/></td> <td><input type="text" value="ABSUA"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="LIGHT"/></td> <td><input type="text" value="no"/></td> <td><input type="text" value="P"/></td> <td></td> </tr> </table> <p>Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf den Richtungstasten [▲][▼] hinterlegen, insbesondere gilt diese Funktion für Geräte in Gehäusegröße 48x24mm die über keine 4.Taste [O]-Taste verfügen. Wird mit <i>EHTR</i> der min/max-Speicher aktiviert, werden die gemessenen min/max-Werte während des Betriebes gespeichert und können über die Richtungstasten abgefragt werden. Bei Geräteneustart gehen die Werte verloren. Wählt man die Grenzwertkorrektur <i>LI.12</i> oder <i>LI.34</i>, kann man während des Betriebes die Werte der Grenzwerte verändern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit <i>TARA</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tariierung mit <i>00000</i> im Display. <i>SET.TA</i> springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Mit Belegung auf <i>EHT.RE</i> wird der min/max-Speicher gelöscht. Bei <i>ACTUA</i> wird der Messwert und bei <i>ABS.UA</i> der Absolutwert dargestellt, danach springt die Anzeige zurück auf den parametrisierten Anzeigenwert. Mit <i>LIGHT</i> wird die Helligkeit der Anzeige angepasst. Diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Geräteneustart verloren. Mit <i>LIGHT</i> wird die Helligkeit des Anzeige angepasst, diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Geräteneustart verloren. Ist <i>NO</i> angewählt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus ohne Funktion.</p>	<input type="text" value="TAST"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="EHTR"/>	<input type="text" value="LI.12"/>	<input type="text" value="LI.34"/>	<input type="text" value="TARA"/>			<input type="text" value="SETTA"/>	<input type="text" value="EHT.RE"/>	<input type="text" value="ACTUA"/>	<input type="text" value="ABSUA"/>			<input type="text" value="LIGHT"/>	<input type="text" value="no"/>	<input type="text" value="P"/>	
<input type="text" value="TAST"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="EHTR"/>	<input type="text" value="LI.12"/>	<input type="text" value="LI.34"/>	<input type="text" value="TARA"/>														
		<input type="text" value="SETTA"/>	<input type="text" value="EHT.RE"/>	<input type="text" value="ACTUA"/>	<input type="text" value="ABSUA"/>														
		<input type="text" value="LIGHT"/>	<input type="text" value="no"/>	<input type="text" value="P"/>															
	<p><b>Sonderfunktion [O]-Taste, TAST.4:</b> Default: <i>NO</i></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="text" value="TAST.4"/></td> <td><input type="text" value="P"/></td> <td><input type="text" value="TARA"/></td> <td><input type="text" value="SETTA"/></td> <td><input type="text" value="EHT.RE"/></td> <td><input type="text" value="ACTUA"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="HOLD"/></td> <td><input type="text" value="AVG"/></td> <td><input type="text" value="ABSUA"/></td> <td><input type="text" value="T.TARA"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="SECAL"/></td> <td><input type="text" value="AL-1 ... AL-4"/></td> <td><input type="text" value="no"/></td> <td><input type="text" value="P"/></td> </tr> </table> <p>Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf der [O]-Taste hinterlegen. Ausgelöst wird diese Funktion durch Drücken der Taste. Mit <i>TARA</i> wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tariierung mit <i>00000</i> im Display. <i>SET.TA</i> springt in den Offsetwert und kann somit über die Richtungstasten verändert werden. <i>EHT.RE</i> löscht den min/max-Speicher. <i>ACTUA</i> zeigt den Messwert, danach springt die Anzeige auf den parametrisierten Anzeigewert. Ebenso bei <i>AVG</i>, hierbei wird der gleitende Mittelwert dargestellt. Bei gewähltem <i>HOLD</i> wird mit Drücken der [O]-Taste der Momentwert festgehalten und durch loslassen wieder aktualisiert.</p>	<input type="text" value="TAST.4"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="TARA"/>	<input type="text" value="SETTA"/>	<input type="text" value="EHT.RE"/>	<input type="text" value="ACTUA"/>			<input type="text" value="HOLD"/>	<input type="text" value="AVG"/>	<input type="text" value="ABSUA"/>	<input type="text" value="T.TARA"/>			<input type="text" value="SECAL"/>	<input type="text" value="AL-1 ... AL-4"/>	<input type="text" value="no"/>	<input type="text" value="P"/>
<input type="text" value="TAST.4"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="TARA"/>	<input type="text" value="SETTA"/>	<input type="text" value="EHT.RE"/>	<input type="text" value="ACTUA"/>														
		<input type="text" value="HOLD"/>	<input type="text" value="AVG"/>	<input type="text" value="ABSUA"/>	<input type="text" value="T.TARA"/>														
		<input type="text" value="SECAL"/>	<input type="text" value="AL-1 ... AL-4"/>	<input type="text" value="no"/>	<input type="text" value="P"/>														

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
<p>Fortsetzung</p> 	<p><b>Sonderfunktion [O]-Taste, TAST.4:</b> Default: <i>NO</i></p>  <p><i>HINWEIS:</i> <i>HOLD</i> ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter <i>DISPL</i> auch <i>HOLD</i> gewählt ist. Entscheidet man sich für <i>ABS.WA</i> (Absolutwert) zeigt die Anzeige den seit Spannungszuschaltung gemessenen Wert ohne Berücksichtigung einer vorangegangenen Tarierung. Mit <i>T.TARRA</i> (temporäre Tara) wird der Offset bei steigender Flanke des Digitaleingangs ermittelt und nur für die Dauer des Signals beibehalten. Über <i>SE.CAL</i> wird durch Drücken der [O]-Taste eine Sensorkalibration durchgeführt das Ablaufdiagramm ist im <i>Kapitel 8</i> dargestellt. Bei <i>AL-1...AL-4</i> kann man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist <i>NO</i> angewählt ist die [O]-Taste im Betriebsmodus ohne Funktion.</p>
	<p><b>Sonderfunktion Digitaleingang, DIG.IN:</b> Default: <i>SE.CAL</i></p>  <p>Die oben aufgeführten Parameter können für den Betriebsmodus auch auf den optionalen Digitaleingang gelegt werden. Funktionsbeschreibung siehe <i>TAST.4</i>.</p>
	<p><b>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</b></p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-FCT-“.</p>

### 5.4.3. Sicherheitsparameter

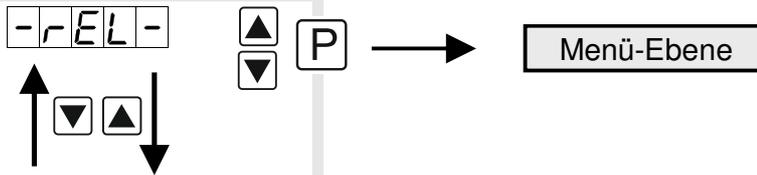
#### Menügruppen-Ebene



Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Einstellung Benutzercode, <i>U.CODE</i>:</b>  <b>Default: 0000</b></p> <p><i>U.CodE</i> P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 ▲ P ▼</p> <p>Über diesen Code können bei gesperrter Programmierung reduzierte Parametersätze <i>OUT.LE</i> und <i>AL.LEV</i> freigeschaltet werden. Weitere Parameter sind nicht über diesen Code erreichbar. Eine Änderung des <i>U.CODE</i> kann man nur über die korrekte Eingabe des <i>R.CODE</i> (Mastercode) erfolgen.</p>
	<p><b>Mastercode, <i>R.CODE</i>:</b>  <b>Default: 1234</b></p> <p><i>R.CodE</i> P 1 P 2 P 3 P 4 ▲ P ▼</p> <p>Durch die Eingabe des <i>R.CODE</i> wird die Anzeige entsperrt und alle Parameter freigeschaltet.</p>
	<p><b>Alarmparameter freigeben/sperrern, <i>AL.LEU</i>:</b>  <b>Default: ALL</b></p> <p><i>AL.LEU</i> P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>no</i> ▲ <i>LIMIT</i> ▲ <i>ALRM.L</i> ▲ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>ALL</i> ▲ P ▼</p> <p>Dieser Parameter beschreibt die Benutzerfreigabe/-sperre der Alarmierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>LIMIT</i>, hier kann nur der Wertebereich der Grenzwerte 1-4 verändert werden.</li> <li>- <i>ALRM.L</i>, hier sind der Wertebereich und der Auslöser der Alarme veränderbar</li> <li>- bei <i>ALL</i> sind alle Alarmparameter freigegeben</li> <li>- bei <i>NO</i> sind alle Alarmparameter gesperrt</li> </ul>
	<p><b>Zurück in die Menügruppen-Ebene, <i>RET</i>:</b></p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-COD-“.</p>

### 5.4.4. Relaisfunktionen

#### Menügruppen-Ebene

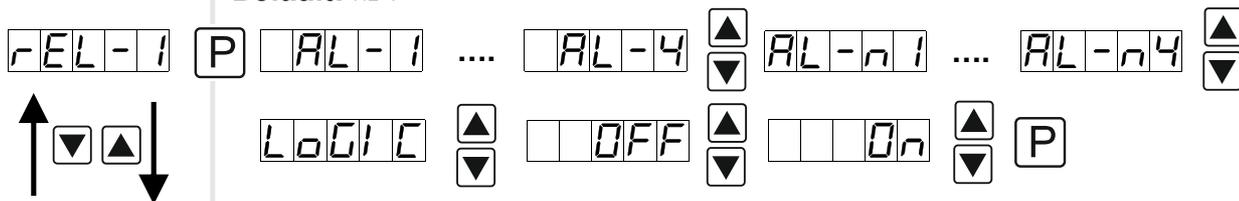


#### Menü-Ebene

#### Parameter-Ebene

##### Alarmierung Relais 1, REL-1:

Default: AL-1



Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarme verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen *AL1/4* oder deaktivierten Alarmen *ALN1/4* geschaltet werden. Wählt man *LOGIC* stehen in der folgenden Menü-Ebene *LOG-1* und *COM-1* logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über *LOGIC*, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über *ON/OFF* (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.

##### Logik Relais 1, LOG-1:

 
 
Default: OR

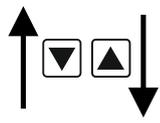
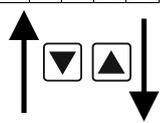


Hier wird das Schaltverhalten des Relais über eine logische Verknüpfung definiert, die nachstehend aufgeführte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von *AL-1* und *AL-2*: Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn *LOGIC* bei *REL-1* ausgewählt wurde.

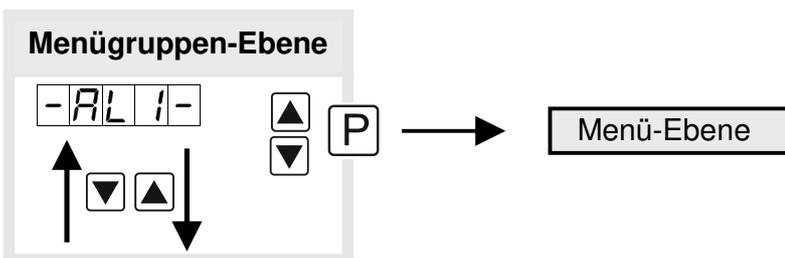
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> or	$A1 \vee A2$	Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nor	$\overline{A1} \vee \overline{A2} = \overline{A1} \wedge \overline{A2}$	Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> And	$A1 \wedge A2$	Nur wenn alle ausgewählten Alarme aktiv sind, zieht das Relais an.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nAnd	$\overline{A1} \wedge \overline{A2} = \overline{A1} \vee \overline{A2}$	Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.

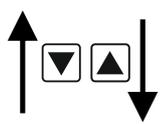
Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.

 
Menü-Ebene	Parameter-Ebene												
	<p><b>Alarmer zu Relais 1, COM-1:</b>  <b>Default: A.1</b></p> <p>COM-1 [P] A.1 [▲] [▼] A.2 [▲] [▼] ... A.1234 [▲] [▼] [P]</p> <p>Die Zuordnung der Alarmer zu der gewählten logischen Funktion erfolgt über diesen Parameter, man kann einen oder auch eine Gruppe von Alarmen auswählen. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>												
	<p><b>Alarmierung Relais 2, REL-2:</b>  <b>Default: AL-2</b></p> <p>REL-2 [P] AL-1 ... AL-4 [▲] [▼] AL-n1 ... AL-n4 [▲] [▼]</p> <p>LOGIC [▲] [▼] OFF [▲] [▼] ON [▲] [▼] [P]</p> <p>Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarmer verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen AL1/4 oder deaktivierten Alarmen ALN1/4 geschaltet werden. Wählt man LOGIC stehen in der folgenden Menü-Ebene LOG-1 und COM-1 logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über LOGIC, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über ON/OFF (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>												
	<p><b>Logik Relais 2, LOG-2:</b>  <b>Default: OR</b></p> <p>LOG-2 [P] OR [▲] [▼] NOR [▲] [▼] AND [▲] [▼] NAND [▲] [▼] [P]</p> <p>Hier wird das Schaltverhalten des Relais über eine logische Verknüpfung definiert, die nachstehend aufgeführte Tabelle beschreibt diese Funktionen unter Einbeziehung von AL-1 und AL-2: Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde.</p> <table border="1" data-bbox="347 1541 1465 1966"> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1541 512 1653">OR</td> <td data-bbox="512 1541 815 1653"><math>A1 \vee A2</math></td> <td data-bbox="815 1541 1465 1653">Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1653 512 1787">NOR</td> <td data-bbox="512 1653 815 1787"><math>A1 \vee A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}</math></td> <td data-bbox="815 1653 1465 1787">Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1787 512 1877">AND</td> <td data-bbox="512 1787 815 1877"><math>A1 \wedge A2</math></td> <td data-bbox="815 1787 1465 1877">Nur wenn alle ausgewählten Alarmer aktiv sind, zieht das Relais an.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1877 512 1966">NAND</td> <td data-bbox="512 1877 815 1966"><math>A1 \wedge A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}</math></td> <td data-bbox="815 1877 1465 1966">Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>	OR	$A1 \vee A2$	Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.	NOR	$A1 \vee A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}$	Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.	AND	$A1 \wedge A2$	Nur wenn alle ausgewählten Alarmer aktiv sind, zieht das Relais an.	NAND	$A1 \wedge A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}$	Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.
OR	$A1 \vee A2$	Sobald ein ausgewählter Alarm aktiv wird, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Arbeitsstromprinzip.											
NOR	$A1 \vee A2 = \bar{A1} \wedge \bar{A2}$	Nur wenn kein ausgewählter Alarm aktiv ist, zieht das Relais an. Entspricht in etwa dem Ruhestromprinzip.											
AND	$A1 \wedge A2$	Nur wenn alle ausgewählten Alarmer aktiv sind, zieht das Relais an.											
NAND	$A1 \wedge A2 = \bar{A1} \vee \bar{A2}$	Sobald ein ausgewählter Alarm nicht aktiv ist, zieht das Relais an.											

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Alarmer zu Relais 2, COM-2:</b> Default: A.2</p> <p>COM-2 [P] A.1 [▲] [▼] A.2 [▲] [▼] ... A.1234 [▲] [▼] [P]</p> <p>Die Zuordnung der Alarmer zu der gewählten logischen Funktion erfolgt über diesen Parameter, man kann einen oder auch eine Gruppe von Alarmen auswählen. Dieser Parameter ist nur erreichbar wenn LOGIC bei REL-1 ausgewählt wurde. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p>
	<p><b>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</b></p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-REL-“.</p>

### 5.4.5. Alarmparameter

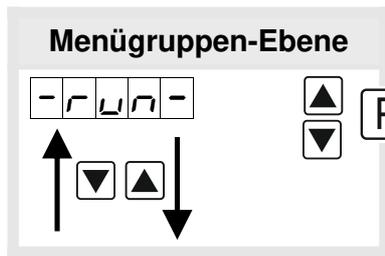


Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Abhängigkeit Alarm 1, ALRM.1:</b> Default: ACTUA</p> <p>ALRM.1 [P] ACTUA [▲] [▼] MINUA [▲] [▼] MAXUA [▲] [▼] HOLD [▲] [▼]</p> <p>[▲] [▼] AUG [▲] [▼] ABSUA [▲] [▼] EHTER [▲] [▼] [P]</p> <p>Die Abhängigkeit von Alarm 1 kann sich auf spezielle Funktionen beziehen, im Einzelnen sind dies der aktuelle Messwert, der min-Wert, der max-Wert, der gleitende Mittelwert der Absolutwert oder der gleitende Mittelwert. Ist HOLD angewählt wird der Alarm festgehalten und erst wieder nach Deaktivierung des HOLD weiter bearbeitet. EHTER bewirkt die Abhängigkeit entweder durch Drücken der [O]-Taste auf der Gehäusefront oder durch ein externes Signal über den Digitaleingang. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.</p> <p><b>Beispiel:</b> Durch die Verwendung des Maximalwertes ALARM.1 = MAXUA in Kombination mit einer Grenzwertüberwachung FU-1 = HIGH, lässt sich eine Alarmquittierung realisieren. Zum Quittieren können dann die Richtungstasten, die vierte Taste oder der Digitaleingang ausgewählt werden.</p>

Menü-Ebene	Parameter-Ebene
	<p><b>Grenzwerte / Limits, LI-1:</b> Default: 2000</p> <p>LI-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Gibt die Schwelle an, ab der der Alarm reagiert bzw. aktiviert/ deaktiviert wird.</p>
	<p><b>Hysterese für Grenzwerte, HY-1:</b> Default: 00000</p> <p>HY-1 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Definiert eine Differenz zum Grenzwert um die ein Alarm verspätet reagiert.</p>
	<p><b>Funktion für Grenzwertunterschreitung / Grenzwertüberschreitung, FU-1:</b> Default: HIGH</p> <p>FU-1 P HIGH LOW P</p> <p>Die Grenzwertverletzung wird mit <i>LOW</i> (für LOW = unterer Grenzwert) und <i>HIGH</i> (für HIGH = oberer Grenzwert) ausgewählt. Abgeleitet von „lower limit“ = unterer Grenzwert und „higher limit“ = oberer Grenzwert. Ist z.B. Grenzwert 1 auf eine Schaltschwelle von 100 und mit Funktion <i>HIGH</i> belegt, wird bei Erreichen der Schaltschwelle der Alarm aktiviert. Ist der Grenzwert <i>LOW</i> zugeordnet wird bei Unterschreitung der Schaltschwelle ein Alarm ausgelöst, soweit die Hysterese Null ist.</p>
	<p><b>Einschaltverzögerung, TON-1:</b> Default: 000</p> <p>TON-1 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Einschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p>
	<p><b>Ausschaltverzögerung, TOF-1:</b> Default: 000</p> <p>TOF-1 P 0 P 0 P 0 P</p> <p>Hier kann für Grenzwert 1 ein verzögertes Ausschalten von 0-100 s vorgegeben werden.</p>
	<p><b>Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:</b></p> <p>RET</p> <p>Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene „-ALI-“.</p>

Das Gleiche gilt für -AL2- bis -AL4-.

### Programmiersperre:



Beschreibung Seite 11, Menü-Ebene *RUN*

## 6. Reset auf Werkseinstellungen

Um das Gerät in einen **definierten Grundzustand** zu versetzen, besteht die Möglichkeit, einen Reset auf die Defaultwerte durchzuführen.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

- Spannungsversorgung des Gerätes abschalten
- Taste **[P]** betätigen
- Spannungsversorgung zuschalten und Taste **[P]** so lange drücken bis in der Anzeige „- - - -“ erscheint.

Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und für den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das Gerät in den Zustand der Auslieferung versetzt.

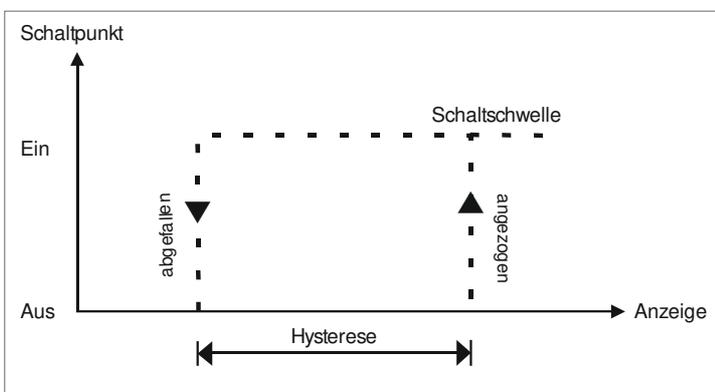
**Achtung! Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.**

## 7. Alarme / Relais

Das Gerät verfügt über 4 virtuelle Alarme die einen Grenzwert auf Über- oder Unterschreitung überwachen können. Jeder Alarm kann einen optionalen Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden, Alarme können aber auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, min/max-Werte gesteuert werden.

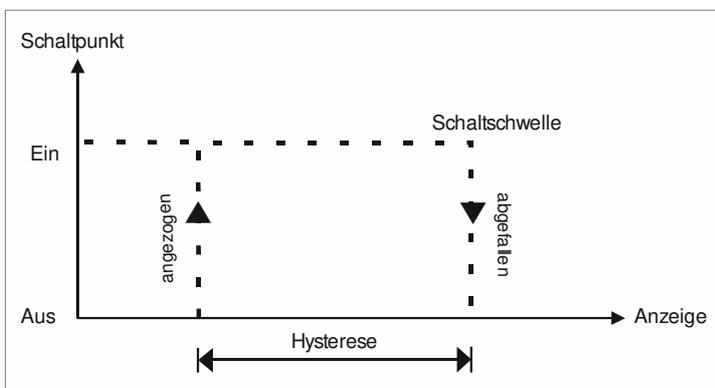
### Funktionsprinzip der Alarme / Relais

<b>Alarm / Relais x</b>	deaktiviert, Augenblickswert, min/max-Wert, Hold-Wert, gleitender Mittelwert oder eine Aktivierung über den Digitaleingang oder die [O]-Taste
<b>Schaltschwelle</b>	Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung
<b>Hysterese</b>	Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen
<b>Arbeitsprinzip</b>	Arbeitsstrom / Ruhestrom



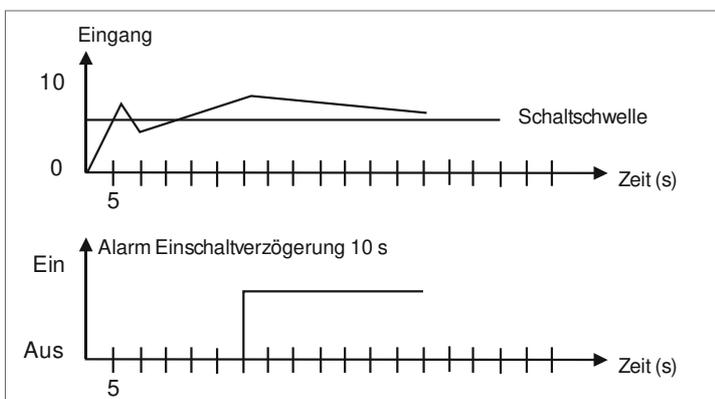
### Grenzwertüberschreitung

Bei der Grenzwertüberschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schaltschwelle abgeschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle aktiviert.



### Grenzwertunterschreitung

Bei der Grenzwertunterschreitung ist der Alarm S1-S4 oberhalb der Schaltschwelle geschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle abgeschaltet.

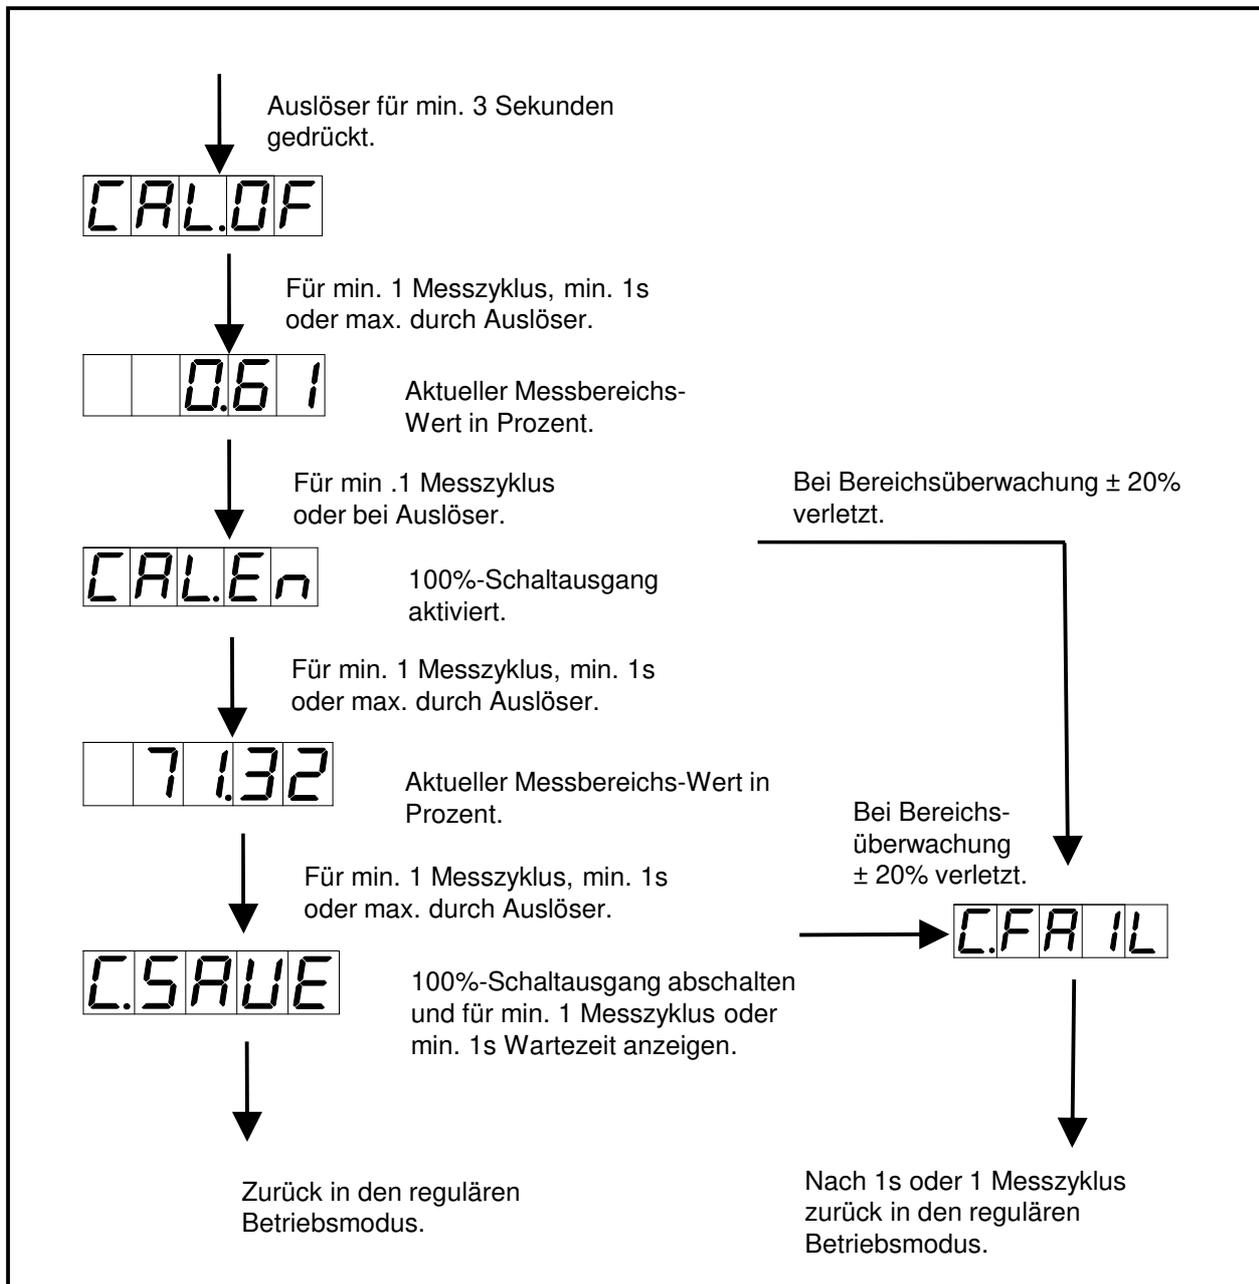


### Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung wird über einen Alarm aktiviert und z.B. 10 sec nach Erreichen der Schaltschwelle geschaltet, eine kurzfristige Überschreitung des Schwellwertes führt nicht zu einer Alarmierung bzw. nicht zu einem Schaltvorgang des Relais. Die Ausschaltverzögerung funktioniert in der gleichen Weise, hält also den Alarm bzw. das Relais um die parametrisierte Zeit länger geschaltet.

## 8. Sensorabgleich Offset / Endwert

Das Gerät verfügt über einen automatisierten Abgleich bei Massedruckensensoren, bei dem ein integrierter Schaltausgang den oft in Sensoren vorhandenen 80% Abgleichwiderstand schaltet. So findet ein justieren von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden kann. Der Abgleich kann je nach Parametrierung über den 4.Taster oder Digitaleingang stattfinden.



Ist ein spezieller Eingangsbereich *SENS.1*, *SENS.2*, *SENS.3* unter *TYPE* gewählt, so wird eine Bereichsüberprüfung für Offset und Endwert durchgeführt. Sollte dies um  $\pm 20\%$  vom Einstellbereich über- oder unterschritten sein, wird ein *C.FAIL* ausgegeben.

## 9. Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	
<b>Abmessungen</b>	96x48x70 mm (BxHxT)
	96x48x89 mm (BxHxT) einschließlich Steckklemme
Einbauausschnitt	92,0 <sup>+0,8</sup> x 45,0 <sup>+0,6</sup> mm
Wandstärke	bis 15 mm
Befestigung	Schraubelemente
Material	PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0
Dichtungsmaterial	EPDM, 65 Shore, schwarz
Schutzart	Standard IP65 (Front), IP00 (Rückseite)
Gewicht	ca. 200 g
Anschluss	Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anzeige</b>	
Ziffernhöhe	14 mm
Segmentfarbe	Grün-Orange-Rot umschaltbar
Anzeigebereich	-19999 bis 99999
Schaltpunkte	je Schalterpunkt eine LED
Überlauf	waagerechte Balken oben
Unterlauf	waagerechte Balken unten
Anzeigezeit	0,1 bis 10,0 Sekunden
<b>Eingang</b>	
Sensorempfindlichkeit	1mV/V, 2mV/V, 3,3mV/V, frei bis 4 mV/V mit 80% Kalibrierung
Messbrücke	250 – 500 Ω / 20 – 40 mA
Messfehler	0,2% v. Messbereich in beherrschter elektromagnetischer Umgebung, 1% v. Messbereich in industrieller Umgebung bei starker Störquelle
Digitaleingang	< 2,4 V OFF, >10 V ON, max. 30 VDC R <sub>i</sub> ~ 5 kΩ
Sensorabgleich	immer erforderlich
<b>Genauigkeit</b>	
Temperaturdrift	100 ppm / K
Messzeit	0,1...10,0 Sekunden
Messprinzip	U/F-Wandlung
Auflösung	ca. 18 Bit bei 1s Messzeit, 3,3 mV/V-Messbereich

<b>Ausgang</b>	
Schaltausgänge	
Relais mit Wechselkontakt Schaltspiele	250 VAC / 5 AAC; 30 VDC / 5 ADC 30 x 10 <sup>3</sup> bei 5 AAC, 5 ADC ohmsche Last 10 x 10 <sup>6</sup> mechanisch Trennung gem. DIN EN50178 / Kennwerte gemäß DIN EN60255
<b>Netzteil</b>	230 VAC ±10 % max. 10 VA 10-30 VDC galv. getrennt, max. 4 VA
<b>Speicher</b>	
	EEPROM
Datenerhalt	≥ 100 Jahre bei 25°C
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Arbeitstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	-20...80°C
Klimafestigkeit	relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung
<b>EMV</b>	
	EN 61326
<b>CE-Zeichen</b>	
	Konformität gemäß Richtlinie 2004/108/EG
<b>Sicherheitsbestimmungen</b>	
	gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EN 61010; EN 60664-1

## 10. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage *Kapitel 2* vor der Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **M2-1M-tricolour Gerät** ist für die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.



**Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Bedienung kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.**

### Kontrolle des Gerätes

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschädigung bitte umgehend den Lieferanten.

 
### Installation

Das **M2-1M-tricolour-Gerät** darf ausschließlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

### Installationshinweise

- In der unmittelbaren Nähe des Gerätes dürfen keine magnetischen oder elektrischen Felder, z.B. durch Transformatoren, Funksprechgeräte oder elektrostatische Entladungen auftreten.
- Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 0,5A träge nicht überschreiten.
- Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Gerätenähe installieren und durch RC-Funkenlöschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstoren.
- Eingangs-, Ausgangsleitungen räumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen. Hin- und Rückleitungen nebeneinander führen. Nach Möglichkeit verdrehte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genauesten Messergebnisse.
- Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fühlerleitungen abzuschirmen und zu verdrehen. Grundsätzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschließen.
- Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren für Personen und Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Klemmenbereich der Geräte zählt zum Servicebereich. Hier sind elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich können durch hohe Spannungen gefährliche Körperströme auftreten, weshalb erhöhte Vorsicht geboten ist.
- Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Störempfindlichkeit gegen eingestrahelte Energie und vermeidet gefährliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen können.

## 11. Fehlerbehebung

	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen
1.	<p>Das Gerät zeigt einen permanenten Überlauf an.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Eingang hat einen sehr großen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>• Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>• Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrierbar. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter dafür richtig eingestellt sind.</li> <li>• Es wurde vorher ein absolut fehlerhafter Abgleich, zum Beispiel ohne angeschlossenen Sensor ausgeführt. In diesem Fall sollte ein Reset auf die Werkseinstellung ausgeführt werden.</li> </ul>
2.	<p>Das Gerät zeigt einen permanenten Unterlauf an.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>• Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>• Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametrierbar. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter richtig eingestellt sind.</li> <li>• Es wurde vorher ein absolut fehlerhafter Abgleich, zum Beispiel ohne angeschlossenen Sensor ausgeführt. In diesem Fall sollte ein Reset auf die Werkseinstellung ausgeführt werden.</li> </ul>
3.	<p>Das Gerät zeigt <i>HELP</i> in der 7-Segmentanzeige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät hat einen Fehler im Konfigurations-speicher festgestellt, führen Sie einen Reset auf die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend Ihrer Anwendung neu.</li> </ul>
4.	<p>Programmnummern für die Parametrierung des Eingangs sind nicht verfügbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Programmiersperre ist aktiviert.</li> <li>• Korrekten Code eingeben.</li> </ul>
5.	<p>Das Gerät zeigt <i>ERR1</i> in der 7-Segmentanzeige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller kontaktieren.</li> </ul>
6.	<p>Das Gerät reagiert nicht wie erwartet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das Gerät schon einmal parametrierbar wurde, dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie im <i>Kapitel 6</i>. beschrieben ist wieder her.</li> </ul>



