# **Bedienungsanleitung M3**

#### Potentiometer > 1 k $\Omega$ ... < 1.000 k $\Omega$




#### Geräteeigenschaften:

- rote Anzeige von -19999...99999 Digits (optional: grün, orange oder blaue Anzeige)
- geringe Einbautiefe: 90 mm ohne steckbare Schraubklemme
- · min/max-Speicher
- 30 zusätzliche parametrierbare Stützpunkte
- Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung / Grenzwertunterschreitung
- Richtungstasten zum Auslösen von Hold, Tara
- permanente min/max-Wertemessung
- Volumenmessung (Totalisator)
- mathematische Funktionen wie Kehrwert, radizieren, quadrieren oder runden
- Sollwertgeber
- · gleitende Mittelwertbildung
- Helligkeitsregelung
- · Programmiersperre über Codeeingabe
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- optional: 2 PhotoMos-Ausgänge
- optional: Analogausgang
- · optional: galvanisch getrennter Digitaleingang
- Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD und USB-Adapter für Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeräten

# Identifizierung

STANDARD-TYPEN	BESTELLNUMMER
Potentiometer	M3-7VR5A.0005.S70xD
Gehäusegröße: 48x24 mm	M3-7VR5A.0005.770xD

#### Optionen – Aufschlüsselung Bestellcode:

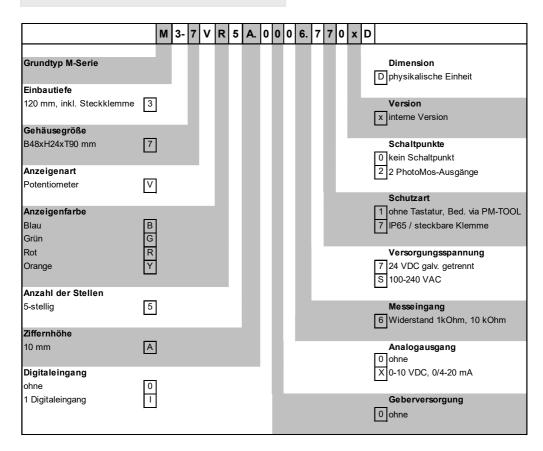

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. %

# Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	2
2.	Montage	3
3.	Elektrischer Anschluss	4
4.	Funktionsbeschreibung und Bedienung	5
	4.1. Programmiersoftware PM-TOOL	6
5.	Einstellen der Anzeige	7
	5.1. Einschalten	7
	5.2. Standardparametrierung (flache Bedienebene)	7
	Wertzuweisung zur Steuerung des Signaleinganges	
	5.3. Programmiersperre "RUN"	10
	Aktivierung/Deaktivierung der Programmiersperre oder Wechsel in die	
	professionelle bzw. zurück in die flache Bedienebene	4.0
	5.4. Erweiterte Parametrierung (professionelle Bedienebene)	10
	5.4.1. Signaleingangsparameter InP	10
	Wertezuweisung zur Steuerung des Signaleingangs inkl. Linearisierung	
	5.4.2. Allgemeine Geräteparameter FCt  Übergeordnete Gerätefunktionen wie Hold, Tara, Min/Max permanent, Sollwert- bzw. Nominalwertfunktion, Mittelwertbildung, Helligkeitsregelung, als auch die Steuerung des Digitaleingangs und der Tastenbelegung	14
	5.4.3. Sicherheitsparameter COD	19
	Zuweisung von Benutzer und Mastercode zur Sperrung bzw. zum Zugriff auf bestimmte Parameter wie z.B. Analogausgang und Alarme, etc.	13
	5.4.4. Analogausgangsparameter Out	20
	Analogausgangsfunktionen	
	5.4.5. Relaisfunktionen rEL	22
	Parameter zur Definition der Schaltpunkte	
	5.4.6. Alarmparameter AL1AL4	25
	Auslöser und Abhängigkeiten der Alarme	
	5.4.7. Totalisator (Volumenmessung) tot	27
	Parameter zur Berechnung der Summenfunktion	
6.	Reset auf Werkseinstellung	29
	Zurücksetzen der Parameter auf den Auslieferzustand	
7.	Alarme / Relais	30
	Funktionsprinzip der Schaltausgänge	
8.	Sensorabgleich	31
	Funktionsablaufschema für Sensoren mit vorhandenem Abgleichwiderstand	
9.	Technische Daten	32
10	). Sicherheitshinweise	34
11	I. Fehlerbehebung	35

# 1. Kurzbeschreibung


Das Schalttafeleinbauinstrument M3-75 ist eine 5-stellige Anzeige für Potentiometerwerte von >1k $\Omega$  bis <100k $\Omega$  und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über vier Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software PM-TOOL. Eine integrierte Programmiersperre verhindert unerwünschte Veränderungen von Parametern und lässt sich über einen individuellen Code wieder entriegeln. Optional stehen folgende Funktionen zur Verfügung: ein Digitaleingang zum Auslösen von Hold (Tara) oder ein Analogausgang zur weiteren Auswertung in der Anlage.

Mit den optional zwei galvanisch getrennten Schaltpunkten können frei konfigurierbare Grenzwerte überwacht und an eine übergeordnete Leitwarte gemeldet werden. Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Steckklemmen.

Auswählbare Funktionen wie z.B. die Abfrage des Min/Max-Wertes, eine Mittelwertbildung der Messsignale, eine Nominal- bzw. Sollwertvorgabe, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und zusätzliche Messstützpunkte zur Linearisierung runden das moderne Gerätekonzept ab.

# 2. Montage

Bitte lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise auf Seite 34 durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

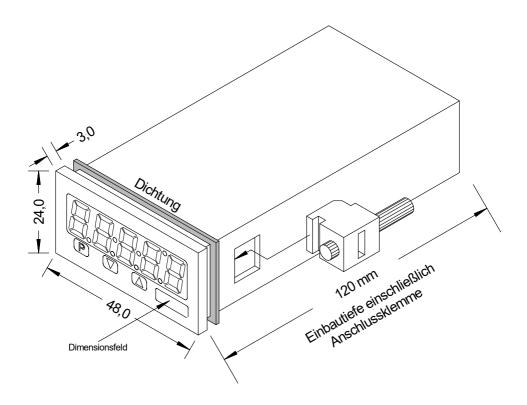

- 1. Nach Entfernen der Befestigungselemente das Gerät einsetzen.
- 2. Dichtung auf guten Sitz überprüfen
- 3. Befestigungselemente wieder einrasten und Spannschrauben per Hand festdrehen. Danach mit dem Schraubendreher eine halbe Drehung weiter anziehen.


ACHTUNG! Drehmoment sollte max. 0,1 Nm nicht übersteigen!

Dimensionszeichen sind vor dem Einbau über einen seitlichen Kanal von außen austauschbar!


#### 3. Elektrischer Anschluss

# Typ M3-7VR5A.0005.S70xD


mit 100-240 VAC Versorgung

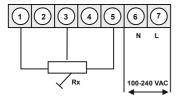


# Typ M3-7VR5A.0005.770xD mit 24 VDC Versorgung

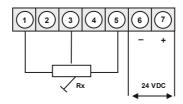

#### Optionen:

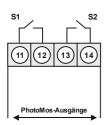


#### Optionen:

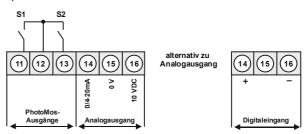

### Anschlussbeispiele

Im Folgenden finden Sie ein Anschlussbeispiel in denen die praxisnahe Anwendung des Digitaleingangs dargestellt wird.

#### M3 mit Digitaleingang und externer Spannungsquelle:

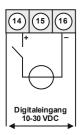

# 4. Funktions- und Bedienbeschreibung

#### **Bedienung**

Die Bedienung ist in drei verschiedene Ebenen eingeteilt.

#### Menü-Ebene (Auslieferungszustand)

Dient zur Grundeinstellung der Anzeige, hierbei werden nur die Menüpunkte dargestellt die ausreichen, um ein Gerät in Betrieb zu setzen.

Möchte man in die professionelle Menügruppen-Ebene, muss die Menü-Ebene durchlaufen und **ProF** im Menüpunkt **run** parametriert werden.

#### Menügruppen-Ebene (kompletter Funktionsumfang)

Geeignet für komplexe Anwendungen wie z.B. Verknüpfung von Alarmen, Stützpunktbehandlung, Totalisatorfunktion etc. In dieser Ebene stehen Funktionsgruppen zur Verfügung, die eine erweiterte Parametrierung der Grundeinstellung gestatten. Möchte man die Menügruppen-Ebene verlassen muss diese durchlaufen und **uloc** im Menüpunkt **run** parametriert werden.

#### Parameter-Ebene:


Die im Menüpunkt hinterlegten Parameter lassen sich hier parametrieren.

Funktionen, die man anpassen oder verändern kann, werden immer mit einem Blinken der Anzeige signalisiert. Die getätigten Einstellungen in der Parameter-Ebene werden mit **[P]** bestätigt und dadurch abgespeichert. Wird die "Null-Taste" betätigt führt das zu einem Abbruch in der Werteingabe und zu einem Wechsel in die Menü-Ebene.

Die Anzeige speichert jedoch auch automatisch alle Anpassungen und wechselt in den Betriebsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weiteren Tastenbetätigungen folgen.

Ebene	Taste	Beschreibung	
	Р	Wechsel zur Parameter-Ebene und den hinterlegten Werten	
Menü-Ebene		Dienen zum navigieren in der Menü-Ebene	
		Wechsel in den Betriebsmodus durch gleichzeitiges Drücken der Richtungstasten.	
	Р	Dient zur Bestätigung der durchgeführten Parametrierung	
Parameter- Ebene		Anpassen des Wertes bzw. der Einstellung	
		Wechsel in die Menü-Ebene oder Abbruch in der Werteeingabe, durch gleichzeitiges Drücken der Richtungstasten.	
	Р	Wechsel zur Menü-Ebene	
Menügruppen -Ebene		Dienen zum navigieren in der Menügruppen-Ebene	
230110		Wechsel in den Betriebsmodus oder zurück in die Menü- Ebene, durch gleichzeitiges Drücken der Richtungstasten.	

#### Funktionsschema:

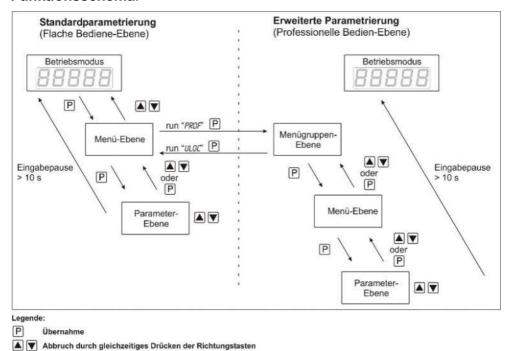

#### 4.1 Parametriersoftware PM-TOOL:

Werteanwahl (+)

Werteanwahl (-)

Bestandteil inklusive der Software auf CD, ist ein USB-Kabel mit Geräte-Adapter. Die Verbindung wird über einen 4-poligen Micromatchstecker auf der Geräterückseite und zur PC-Seite mit einem USB-Stecker hergestellt.

Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Schnittstelle Software: Windows XP, Windows VISTA

Mit diesem Werkzeug kann die Gerätekonfiguration erzeugt, ausgelassen und auf dem PC gespeichert werden. Durch die einfach zu bedienende Programmoberfläche lassen sich die Parameter verändern, wobei die Funktionsweise und die möglichen Auswahloptionen durch das Programm vorgegeben werden.

#### **ACHTUNG!**

lack

 $\mathbf{v}$ 

Bei der Parametrierung mit angelegtem Messsignal ist darauf zu achten, dass das Messsignal keinen Massebezug auf den Programmierstecker hat.

Der Programmieradapter ist galvanisch nicht getrennt und direkt mit dem PC verbunden. Durch Verpolung des Eingangssignals kann ein Strom über den Adapter abfließen und das Gerät sowie angeschlossene Komponenten zerstören!

## 5. Einstellen der Anzeige

#### 5.1. Einschalten


Nach Abschluss der Installation können Sie das Gerät durch Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb setzen. Prüfen Sie zuvor noch einmal alle elektrischen Verbindungen auf deren korrekten Anschluss.


#### Startsequenz


Während des Einschaltvorgangs wird für 1 Sekunde der Segmenttest (8 8 8 8), die Meldung des Softwaretyps und im Anschluss für die gleiche Zeit die Software-Version angezeigt. Nach der Startsequenz folgt der Wechsel in den Betriebs- bzw. Anzeigemodus.


#### 5.2. Standardparametrierung: (Flache Bedien-Ebene)


Um die Anzeige parametrieren zu können, muss im Betriebsmodus **[P]** für 1 Sekunde gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in die Menü-Ebene zu dem ersten Menüpunkt **tYPE**.

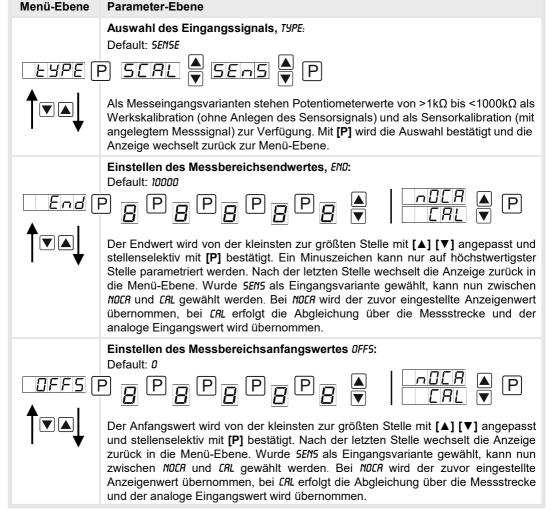

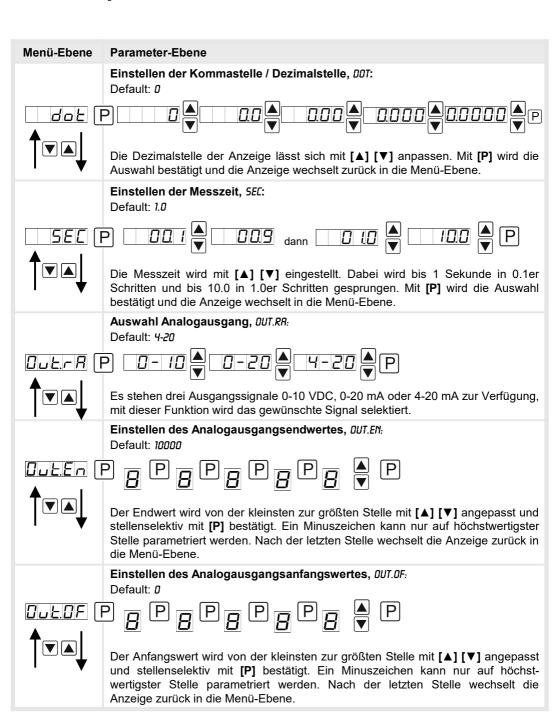

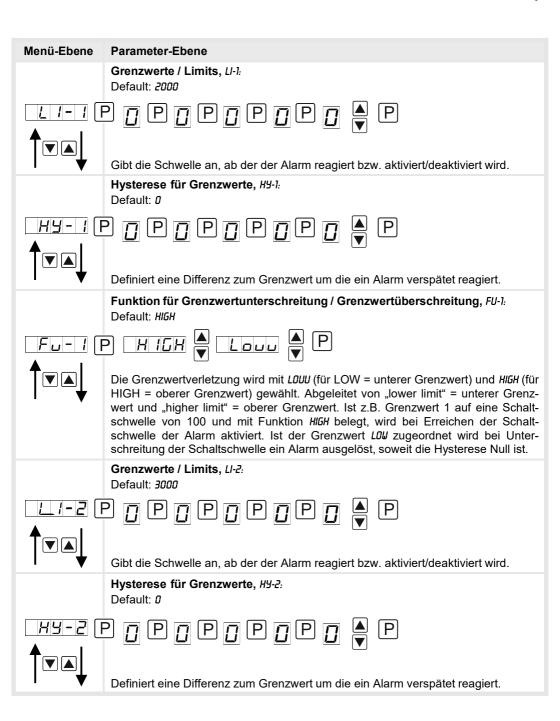


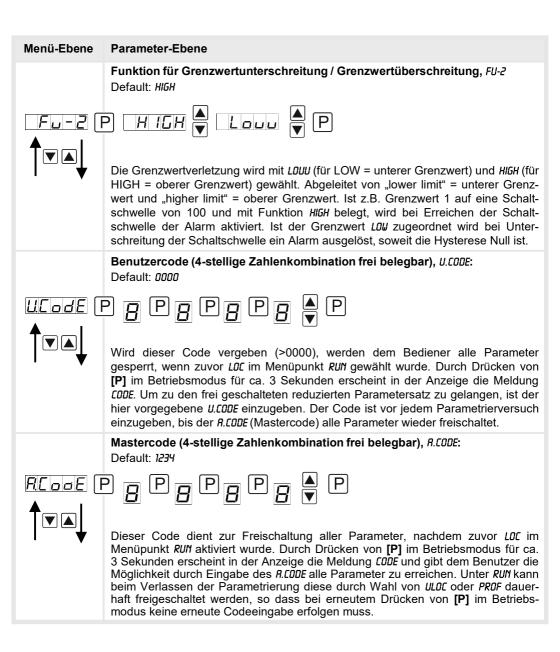


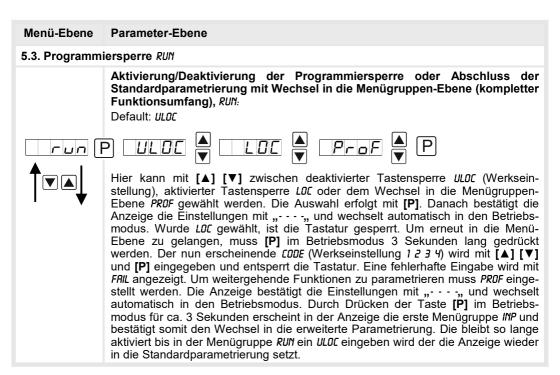



#### **5.4. Erweiterte Parametrierung** (Professionelle Bedienebene)


#### 5.4.1. Signaleingangsparameter

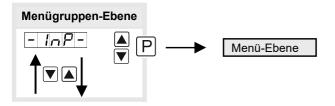

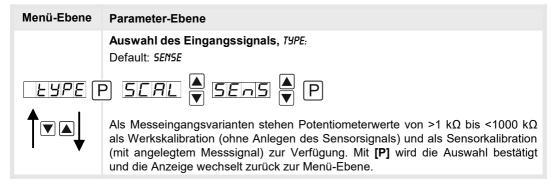


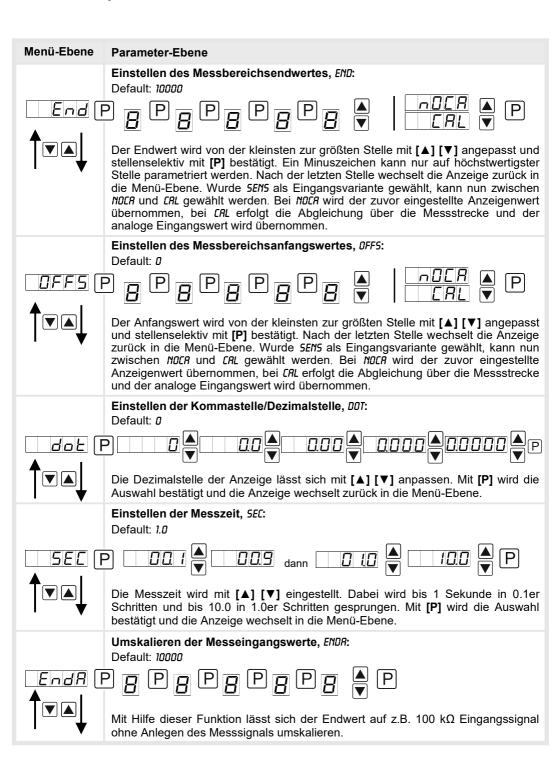


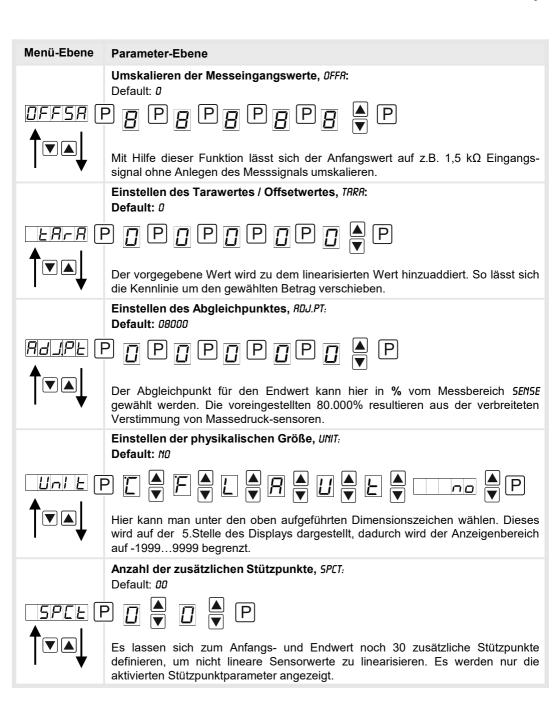


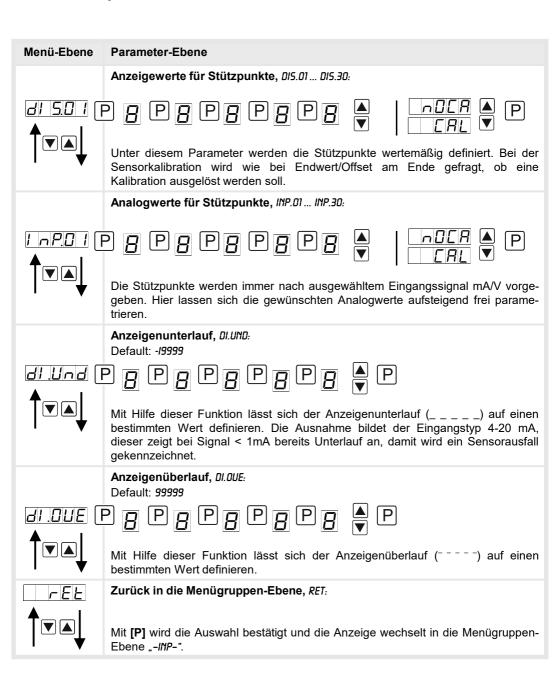



#### 5.4.2. Allgemeine Geräteparameter

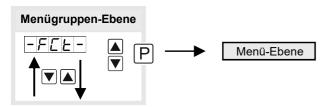

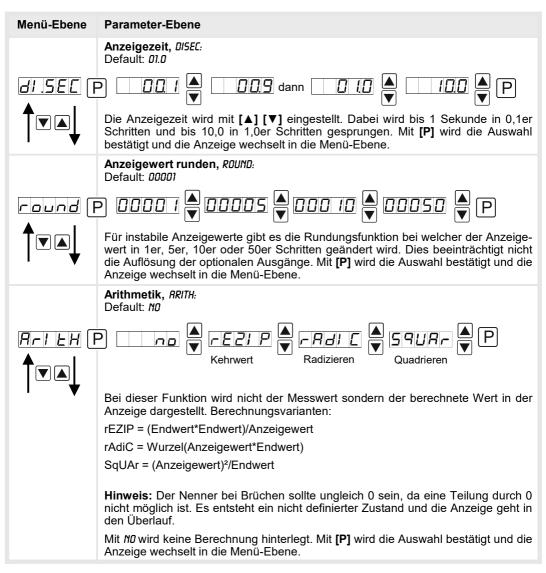

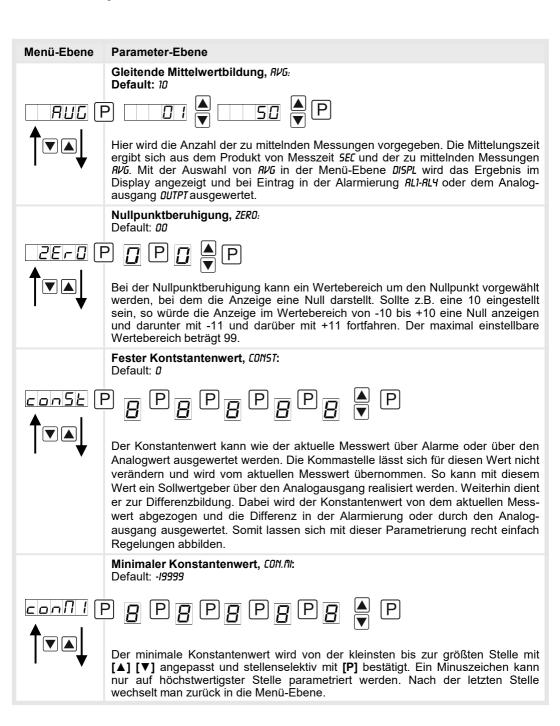

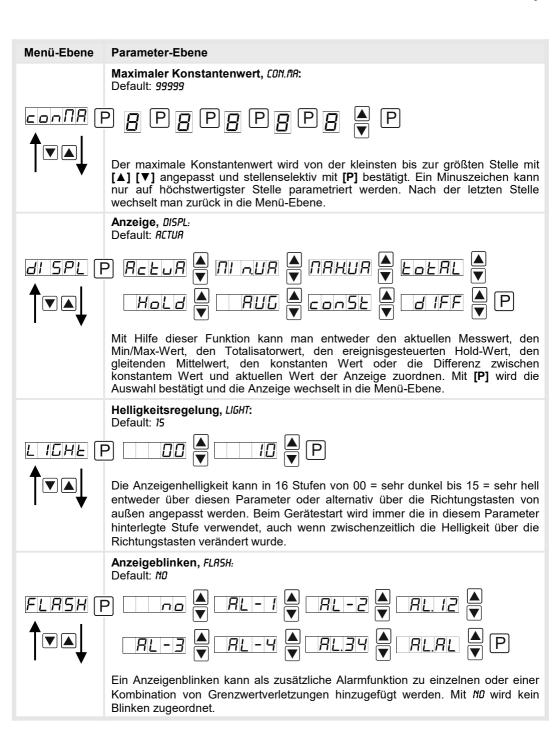

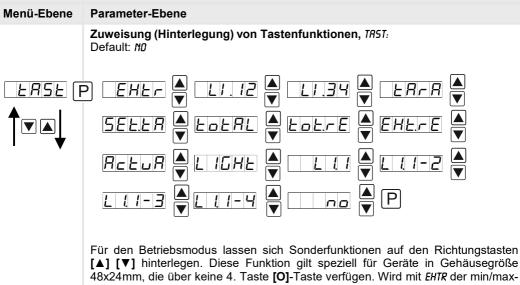

[▲] [▼] hinterlegen. Diese Funktion gilt speziell für Geräte in Gehäusegröße 48x24mm, die über keine 4. Taste [O]-Taste verfügen. Wird mit EHTR der min/max-Speicher aktiviert, werden die gemessenen min/max-Werte während des Betriebes gespeichert und können über die Richtungstasten abgefragt werden. Bei Geräteneustart gehen die Werte verloren. Wählt man die Grenzwertkorrektur LI.12 oder LI.34, kann man während des Betriebes die Werte der Grenzwerte verändern ohne den Betriebsablauf zu behindern. Mit TRRR wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige guittiert die korrekte Tarierung mit 00000. SET.TR springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über TOTAL kann man den aktuellen Wert des Totalisators für ca. 7 Sekunden darstellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige guittiert dies mit 00000 im Display. Mit Belegung auf EHT.RE wird der min/max-Speicher gelöscht. Bei RETUR wird der Messwert für ca. 7 Sekunden dargestellt, danach springt die Anzeige zurück auf den parametrierten Anzeigenwert. Mit LIGHT wird die Helligkeit der Anzeige angepasst. Diese Einstellung wird nicht gespeichert und geht bei Geräteneustart verloren. Über die Anwahl von L1.1, L1.1-2, L1.1-3, L1.1-4 können Grenzwerte über die Richtungstasten angewählt und durch Drücken der [P]-Taste stellenselektiv verändert bzw. übernommen werden. Die Einstellung wird direkt übernommen, bestehende Grenzwertüberwachungen und die aktuelle Messung werden dadurch nicht beeinflusst. Ist NO angewählt sind die Richtungstasten im Betriebsmodus ohne Funktion.

# Menü-Ebene Sonderfunktion Digitaleingang, DIG.IN: Default: ND P LRR ▼ SELLR ▼ LOLRL ▼ LOLLE ▼ EHLE ▼ RCLUR ▼ HOLD ▼ SECRL ▼ CONSL ▼ RL- I ... RL- Y ▼ P


Für den Betriebsmodus lassen sich Sonderfunktionen auf dem Digitaleingang hinterlegen. Ausgelöst wird diese Funktion durch Drücken der Taste. Mit TARA wird die Anzeige auf Null tariert und dauerhaft als Offset gespeichert. Die Anzeige quittiert die korrekte Tarierung mit 00000 im Display. SET.TR springt in den Offsetwert und lässt sich über die Richtungstasten verändern. Über TOTAL lässt sich der aktuelle Wert des Totalisators für ca.7 Sekunden dar-stellen, danach springt die Anzeige wieder auf den parametrierten Anzeigenwert. Ist TOT.RE hinterlegt wird durch Drücken der Richtungstasten der Totalisator zurückgesetzt, die Anzeige quittiert dies mit 00000 im Display. EHT.RE löscht den Min/Max-Speicher. Bei gewähltem HOLD wird mit Ansteuerung des Digitaleingangs der Momentwert festgehalten und durch Loslassen wieder aktualisiert. Hinweis: HOLD ist nur dann aktivierbar wenn unter dem Parameter DISPL auch HOLD gewählt ist. RETUR zeigt den Messwert für ca. 7 Sekunden, danach springt die Anzeige auf den parametrierten Anzeigewert. Ebenso bei RV5, hier wird der gleitende Mittelwert dargestellt. Über SE.CAL wird durch ansteuern des Digitaleingangs eine Sensorkalibration durchgeführt, das Ablaufdiagram ist im Kapitel 8 dargestellt. Der Konstantenwert CONST kann über den Digitaleingang abgerufen oder stellenweise verändert werden. Bei RL-1...RL-4 kann man einen Ausgang setzen und dadurch z.B. eine Messstellenumschaltung vornehmen. Ist NO angewählt ist der Digitaleingang im Betriebsmodus ohne Funktion.





# Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET:

Mit **[P]** wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene "-FCT-".


#### 5.4.3. Sicherheitsparameter

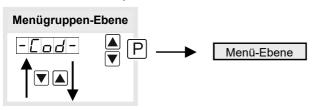


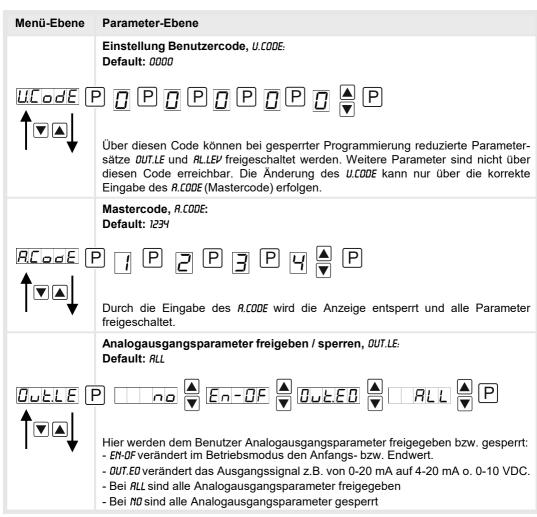


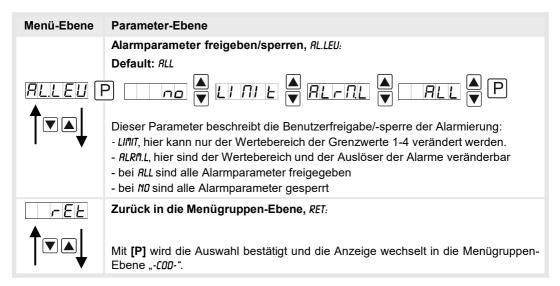

#### 5.4.4. Analogausgangsparameter

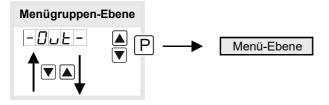


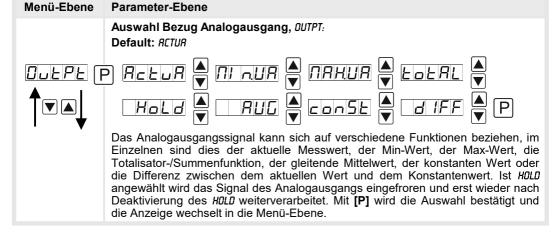


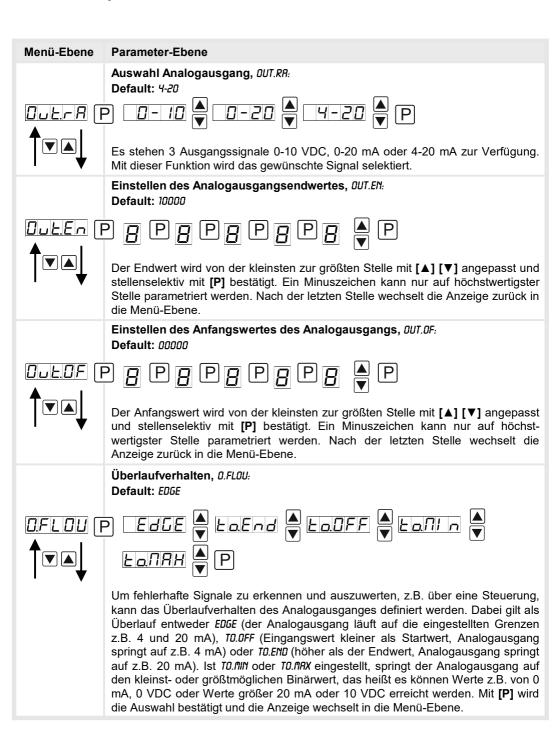


# Menü-Ebene Zurück in die Menügruppen-Ebene, RET: Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menügruppen-Ebene "-OUT-".


#### 5.4.5. Relaisfunktionen

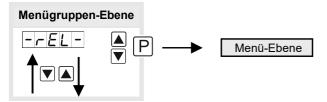


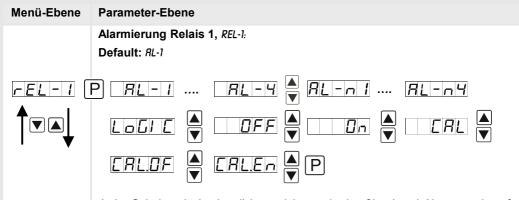

Jeder Schaltpunkt (optional) lässt sich standardmäßig über 4 Alarme verknüpfen. Dieser kann entweder bei aktivierten Alarmen RL1/4 oder deaktivierten Alarmen RL1/4 geschaltet werden. Wählt man LOGIC stehen in der folgenden Menü-Ebene LOG-1 und COR-1 logische Verknüpfungen zur Auswahl. Man gelangt in diese beiden Menü-Ebenen nur über LOGIC, bei allen anderen angewählten Funktionen werden diese beiden Parameter übersprungen. Über OR/OFF (Ein/Aus) kann man die Schaltpunkte aktivieren/deaktivieren, in diesem Fall wird der Ausgang und die Schaltpunktanzeige auf der Gerätefront gesetzt/nicht gesetzt. Die Parameter CRL, CRL.OF und CRL.EN finden nur im Zusammenhang mit der halbautomatischen Kalibration (Kapitel 8. Sensorabgleich) Verwendung. Bei CRL schaltet das Relais während der Sensorkalibration, bei CRL.OF während der Offsetkalibration und bei CRL.EN während der Endwertkalibration. Mit [P] wird die Auswahl bestätigt und die Anzeige wechselt in die Menü-Ebene.

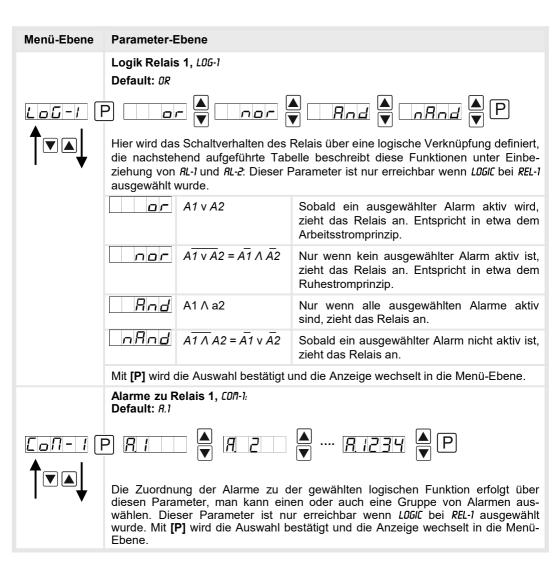


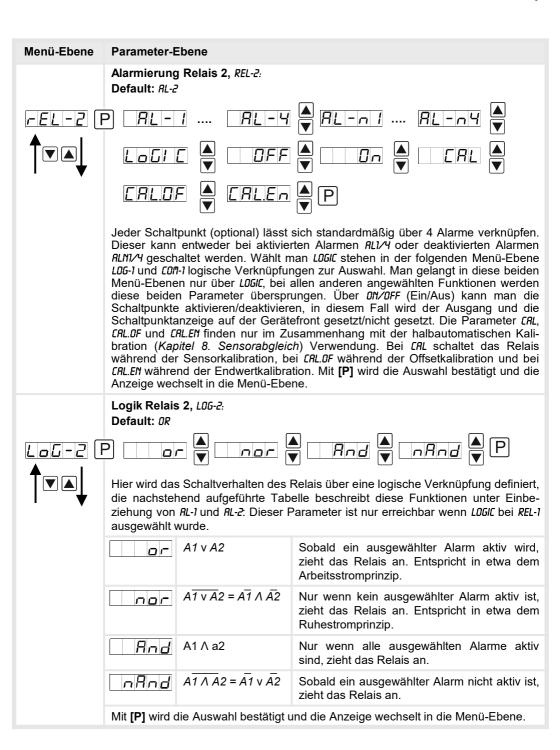

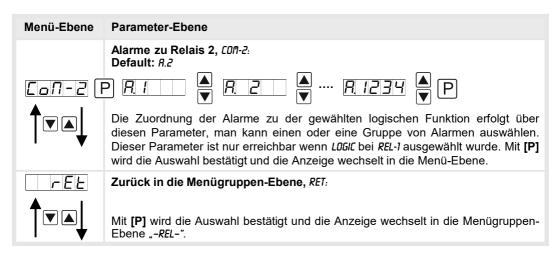



#### 5.4.6. Alarmparameter


Menü-Ebene

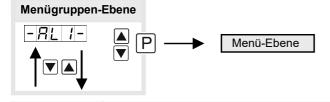

Parameter-Ebene

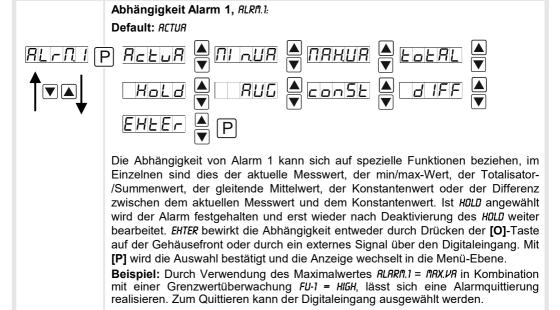


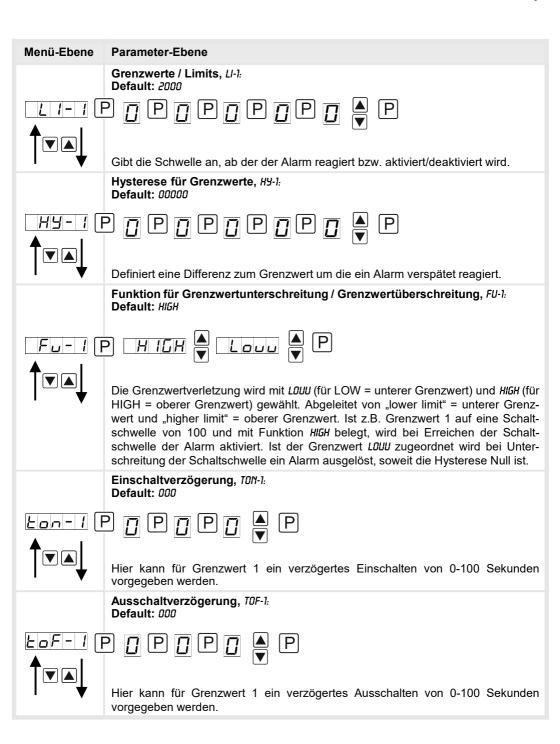


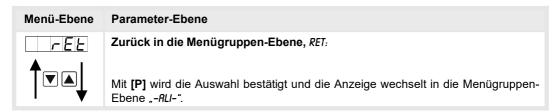


Das Gleiche gilt für -AL2- bis -AL4-.

#### 5.4.7. Totalisator (Volumenmessung)

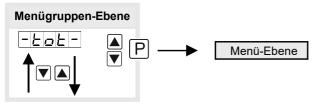


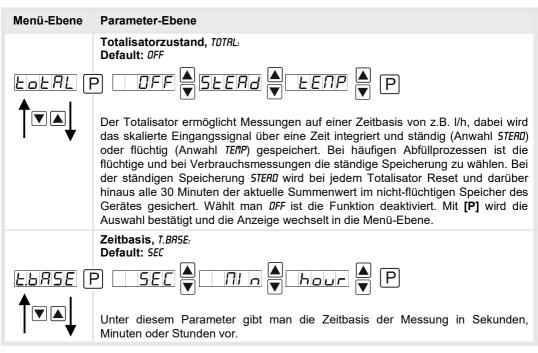

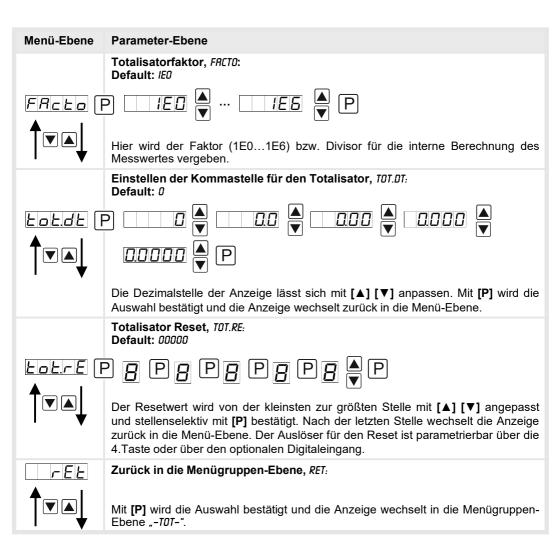

#### Programmiersperre:

Beschreibung Seite 10, Menü-Ebene RUN

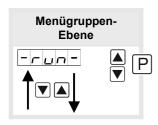

# 6. Reset auf Werkseinstellung

Um das Gerät in einen **definierten Grundzustand** zu versetzen, besteht die Möglichkeit, einen Reset auf die Defaultwerte durchzuführen.

Dazu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

- Spannungsversorgung des Gerätes abschalten
- Taste [P] betätigen
- Spannungsversorgung zuschalten und Taste [P] drücken bis in der Anzeige "----" erscheint.


Durch Reset werden die Defaultwerte geladen und für den weiteren Betrieb verwendet. Dadurch wird das Gerät in den Zustand der Auslieferung versetzt.

Achtung! Alle anwendungsspezifischen Daten gehen verloren.

#### 7. Alarme / Relais


Das Gerät verfügt über 4 virtuelle Alarme die einen Grenzwert auf Über-/Unterschreitung überwachen können. Jeder Alarm kann einen optionalen Relaisausgang S1-S2 zugeordnet werden, Alarme können aber auch durch Ereignisse wie z.B. Hold, min/max-Werte gesteuert werden.

Funktionsprinzip der Alarme / Relais			
Alarm / Relais x	deaktiviert, Augenblickswert, min/max-Wert, Hold-Wert, Totalisatorwert, gleitender Mittelwert, Konstantenwert, Differenz zwischen Augenblickswert und Konstantenwert oder eine Aktivierung über den Digitaleingang		
Schaltschwelle	Schwellwert / Grenzwert der Umschaltung		
Hysterese	Breite des Fensters zwischen den Schaltschwellen		
Arbeitsprinzip	Arbeitsprinzip Arbeitsstrom / Ruhestrom		

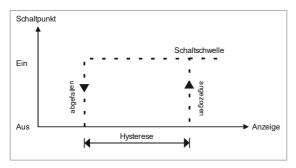


#### Grenzwertüberschreitung

Bei der Grenzwertüberschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schaltschwelle abgeschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle aktiviert.

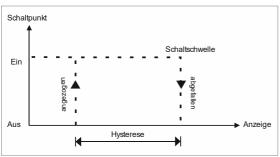

#### Grenzwertunterschreitung

Bei der Grenzwertunterschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schaltschwelle geschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle abgeschaltet.

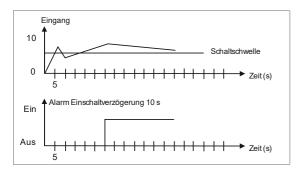


#### Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung wird über einen Alarm aktiviert und z.B. 10 sec nach Erreichen der Schaltschwelle geschaltet, eine kurzfristige Überschreitung des Schwellwertes führt nicht zu einer Alarmierung bzw. nicht zu einem Schaltvorgang des Relais. Die Ausschaltverzögerung funktioniert in der gleichen Weise, hält also den Alarm bzw. das Relais um die parametrierte Zeit länger geschaltet.

#### 8. Sensorabgleich Offset / Endwert

Das Gerät verfügt über einen halbautomatisierten Sensorabgleich (5ENSE), bei dem ein Schaltausgang den in manchen Sensoren vorhandenen Abgleichwiderstand schaltet. So findet ein justieren von Offset und Endwert statt, wonach der Sensor direkt eingesetzt werden kann. Der Abgleich kann je nach Parametrierung über den Digitaleingang stattfinden. Dabei kann auch während der Kalibrationsschritte getastet werden, so dass sich Referenzsignale auch manuell aufschalten lassen. Jedoch wird nach 30 Sekunden die Kalibration abgebrochen.

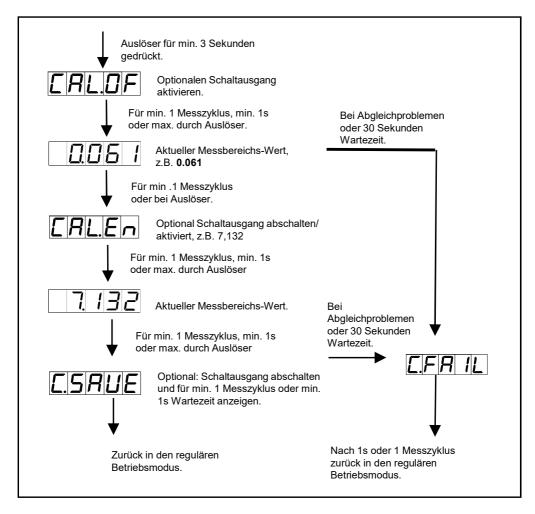

# 9. Technische Daten

Gehäuse					
Abmessungen	48x24x90 mm (BxHxT)				
	48x24x109 mm (Bxl	48x24x109 mm (BxHxT) einschließlich Steckklemme			
Einbauausschnitt	45,0 <sup>+0,6</sup> x 22,2 <sup>+0,3</sup> m	45,0 <sup>+0,6</sup> x 22,2 <sup>+0,3</sup> mm			
Wandstärke	bis 5 mm	bis 5 mm			
Befestigung	Schraubelemente	Schraubelemente			
Material	PC Polycarbonat, so	PC Polycarbonat, schwarz, UL94V-0			
Dichtungsmaterial	EPDM, 65 Shore, so	hwarz			
Schutzart	Standard IP65 (Fror	nt), IP00 (F	Rückseite)		
Gewicht	ca. 200 g				
Anschluss	Steckklemme; Leitu	Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²			
Anzeige					
Ziffernhöhe	10 mm				
Segmentfarbe	Rot (optional grün, o	Rot (optional grün, orange oder blau)			
Anzeigebereich	-19999 bis 99999				
Schaltpunkte	je Schaltpunkt eine LED				
Überlauf	waagerechte Balken oben				
Unterlauf	waagerechte Balken unten				
Anzeigezeit	0,1 bis 10,0 Sekunden				
Eingang	Messbereich	Messfe	ehler	Digit	
$> 1k\Omega$ bis $< 1.000k\Omega$	1100%	0,5 % \	om Messbereich	±1	
Digitaleingang	< 2,4 V OFF, 10 V C	N, max. 3	80 VDC; R <sub>I</sub> ~ 5 kΩ		
Genauigkeit					
Temperaturdrift	100 ppm / K				
Messzeit	0,110,0 Sekunder	0,110,0 Sekunden			
Messprinzip	U/F-Wandlung				
Auflösung	ca. 18 Bit bei 1s Me	ca. 18 Bit bei 1s Messzeit			
Ausgang	ısgang				
Analogausgang	0/4-20 mA / Bürde ≤500 Ohm; 0-10 VDC / Bürde ≥10 kOhm, 16 Bit				
Schaltausgänge	2 PhotoMos (Schließer) 30 VDC/AC, 0,4 A				
Netzteil		100-240 VAC 50/60 Hz / DC ± 10% (max. 5 VA) 24 VDC ± 10% galvanisch getrennt (max. 4 VA)			

Speicher	EEPROM		
Datenerhalt	≥ 100 Jahre bei 25°C		
Umgebungsbedingungen			
Arbeitstemperatur	0°C50°C		
Lagertemperatur	-20°C80°C		
Klimafestigkeit	relative Feuchte 0-80% im Jahresmittel ohne Betauung		
EMV	EN 61326, EN 55011		
CE-Zeichen	Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU		
Sicherheitsbestimmungen	gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EN 61010; EN 60664-1		

#### 10. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitshinweise und die Montage *Kapitel 2* vor der Installation durch und bewahren Sie diese Anleitung als künftige Referenz auf.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das M3-75-Gerät ist für die Auswertung und Anzeige von Sensorsignalen bestimmt.



Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Bedienung kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

#### Kontrolle des Gerätes

Die Geräte werden vor dem Versand überprüft und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte an dem Gerät ein Schaden sichtbar sein, empfehlen wir eine genaue Überprüfung der Transportverpackung. Informieren Sie bei einer Beschädigung bitte umgehend den Lieferanten.

#### Installation

Das **M3-75-Gerät** darf ausschließlich durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation, wie z.B. einem Industrieelektroniker oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung, installiert werden.

#### Installationshinweise

- In der unmittelbaren Nähe des Gerätes dürfen keine magnetischen oder elektrischen Felder,
   z.B. durch Transformatoren, Funksprechgeräte oder elektrostatische Entladungen auftreten.
- Die Absicherung der Versorgung sollte einen Wert von 0,5A träge nicht überschreiten!
- Induktive Verbraucher (Relais, Magnetventile, usw.) nicht in Gerätenähe installieren und durch RC-Funkenlöschkombinationen bzw. Freilaufdioden entstören.
- Eingangs-/Ausgangsleitungen räumlich getrennt voneinander und nicht parallel zueinander verlegen. Hin- und Rückleitungen nebeneinander führen. Nach Möglichkeit verdrillte Leitungen verwenden. So erhalten Sie die genausten Messergebnisse.
- Bei hoher Genauigkeitsanforderung und kleinem Messsignal sind die Fühlerleitungen abzuschirmen und zu verdrillen. Grundsätzlich sind diese nicht in unmittelbarer Nähe von Versorgungsleitungen von Verbrauchern zu verlegen. Bei der Schirmung ist diese nur einseitig auf einem geeigneten Potenzialausgleich (in der Regel Messerde) anzuschließen.
- · Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Ein vom Anschlussplan abweichender elektrischer Anschluss kann zu Gefahren für Personen und Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Klemmenbereich der Geräte zählt zum Servicebereich. Hier sind elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Im Klemmenbereich können durch hohe Spannungen gefährliche Körperströme auftreten, weshalb erhöhte Vorsicht geboten ist.
- Galvanisch getrennte Potenziale innerhalb einer Anlage sind an einem geeigneten Punkt aufzulegen (in der Regel Erde oder Anlagenmasse). Dadurch erreicht man eine geringere Störempfindlichkeit gegen eingestrahlte Energie und vermeidet gefährliche Potenziale die sich auf langen Leitungen aufbauen oder durch fehlerhafte Verdrahtung entstehen können.

# 11. Fehlerbehebung

	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen
1.	Das Gerät zeigt einen permanenten Überlauf an.	<ul> <li>Der Eingang hat einen sehr großen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametriert. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter dafür richtig eingestellt sind.</li> </ul>
2.	Das Gerät zeigt einen permanenten Unterlauf an.	<ul> <li>Der Eingang hat einen sehr kleinen Messwert, überprüfen Sie die Messstrecke.</li> <li>Bei einem gewählten Eingang mit kleinem Sensorsignal ist dieses nur einseitig angeschlossen oder der Eingang ist offen.</li> <li>Es sind nicht alle aktivierten Stützstellen parametriert. Prüfen Sie ob die dafür relevanten Parameter richtig eingestellt sind.</li> </ul>
3.	Das Gerät zeigt <i>HELP</i> in der 7-Segmentanzeige.	Das Gerät hat einen Fehler im Konfigurationsspeicher festgestellt, führen Sie einen Reset auf die Defaultwerte durch und konfigurieren Sie das Gerät entsprechend Ihrer Anwendung neu.
4.	Programmiernummern für die Parametrierung des Eingangs sind nicht verfügbar.	<ul><li>Die Programmiersperre ist aktiviert</li><li>Korrekten Code eingeben</li></ul>
5.	Das Gerät zeigt <i>ERR1</i> in der 7-Segmentanzeige.	Bei Fehlern dieser Kategorie bitte den Hersteller kontaktieren.
6.	Das Gerät reagiert nicht wie erwartet.	Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass zuvor das Gerät schon einmal parametriert wurde, dann stellen Sie den Auslieferungszustand wie im <i>Kapitel 6</i> beschrieben ist wieder her.

M3\_75D.pdf Stand: 13.05.2020